



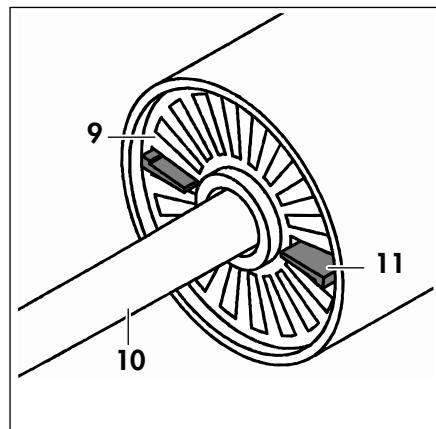
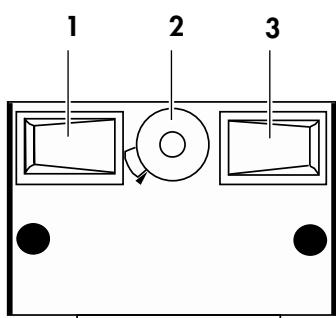
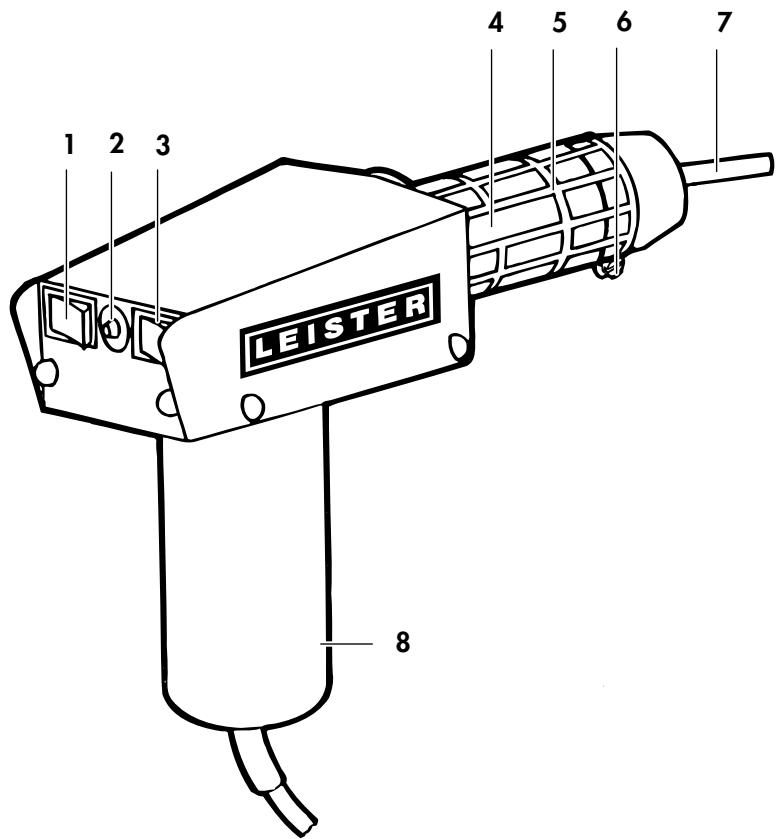
# GHIBLI



Leister Technologies AG  
Galileo-Strasse 10  
CH-6056 Kaegiswil/Switzerland  
Tel. +41 41 662 74 74  
Fax +41 41 662 74 16  
[www.leister.com](http://www.leister.com)  
[sales@leister.com](mailto:sales@leister.com)



Deutsch .....	Bedienungsanleitung.....	4
English .....	Operating Instructions.....	7
Français .....	Notice d'utilisation.....	11
Español .....	Instrucciones para el manejo.....	14
Português.....	Instruções de utilização.....	17
Italiano .....	Istruzioni d'uso .....	20
Nederland.....	Gebruiksaanwijzing.....	23
Dansk .....	Betjeningsvejledning .....	26
Svenska .....	Bruksanvisning .....	29
Norsk .....	Bruksanvisning .....	32
Suomi .....	Käyttöohje.....	35
Ελληνικά .....	Οδηγίες χειρισμού.....	38
Türkçe .....	Kullanım kılavuzu .....	41
Polski .....	Instrukcja obsługi .....	44
Magyar .....	Kezelési Utasítás .....	47
Česky .....	Návod k obsluze.....	50
Slovensky.....	Návod na obsluhu .....	53
Română.....	Instructiuni de utilizare.....	56
Slovensko.....	Navodila za uporabo .....	59
Български.....	Ръководство на потребителя .....	62
Eesti .....	Kasutusjuhend .....	65
Lietuvių.....	Vartojimo informaciją .....	68
Latviešu .....	Ekspluatācijas instrukcija .....	71
Русский .....	Руководство по эксплуатации .....	74
中文.....	操作指南 .....	77
日本語 .....	取扱説明書 .....	80



## Sicherheitshinweise



**WARNUNG:** Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann beim Arbeiten mit dem Heißluftgerät zu Feuer, Explosion, elektrischem Schlag oder Verbrennungen führen. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung und halten Sie stets die Sicherheitsvorschriften ein. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie diese einer nicht-eingewiesenen Person vor der Benutzung.



**WARNUNG:** Falsch angeschlossene Netztecker können zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag führen. Lassen Sie Netztecker nur von einem Fachmann an das Kabel anschließen.

**Ein beschädigtes Gehäuse oder ein geöffnetes Gerät kann zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag führen.** Öffnen Sie das Gerät nicht und nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb. Bohren Sie das Gehäuse nicht an, um z. B. ein Firmenschild zu befestigen. Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Gerät den Netztecker.

**Ein beschädigtes Anschlusskabel kann zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag führen.** Kontrollieren Sie das Anschlusskabel regelmässig. Nehmen Sie das Gerät bei beschädigtem Kabel nicht in Betrieb. Ein beschädigtes Kabel immer durch einen Fachmann ersetzen lassen. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät und schützen Sie es vor Öl, Hitze und scharfen Kanten. Tragen Sie das Gerät nicht am Kabel und benutzen Sie es nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.

Beim Einsatz des Gerätes auf Baustellen und im Freien ist ein Fehlerstrom-(FI-) Schutzschalter für den Personen-schutz zu verwenden.



**WARNUNG:** Arbeiten im Regen oder in feuchter bzw. nasser Umgebung kann zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag führen. Berücksichtigen Sie die Witterungsverhältnisse. Halten Sie das Gerät trocken. Bei Nichtbenutzung das Gerät trocken aufbewahren.



**WARNUNG: Explosionsgefahr!** Das Heißluftgebläse kann brennbare Flüssigkeiten und Gase explosionsartig entzünden. Arbeiten Sie nicht in einer explosionsgefährdeten Umgebung. Untersuchen Sie vor Arbeitsbeginn das Umfeld. Arbeiten Sie nicht in der Nähe von oder an Kraftstoffen oder Gasbehältern, auch wenn diese leer sind.



**WARNUNG: Feuergefahr!** Hitze kann brennbare Materialien erreichen und entzünden, die sich nicht sichtbar hinter Verschalungen, in Decken, Böden oder Hohlräumen verbergen. Überprüfen Sie vor Arbeitsbeginn den Arbeitsbereich und verzichten Sie bei unklarer Situation auf den Einsatz des Heißluftgerätes. Halten Sie das Gerät nicht längere Zeit auf die gleiche Stelle gerichtet. Betreiben Sie das Gerät immer beaufsichtigt.



**WARNUNG: Vergiftungsgefahr!** Bei der Bearbeitung von Kunststoffen, Lacken oder ähnlichen Materialien entstehen Gase, die aggressiv oder giftig sein können. Vermeiden Sie das Einatmen von Dämpfen, auch wenn diese unbedenklich scheinen. Sorgen Sie stets für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes oder tragen Sie ein Atemschutzmaske.



**WARNUNG: Verletzungsgefahr!** Der Heißluftstrahl kann Personen oder Tiere verletzen. Das Berühren des heißen Heizelementrohrs oder der Düse führt zu Hautverbrennungen. Halten Sie Kinder und andere Personen vom Gerät fern. Heizelementrohr und Düse im heißen Zustand nicht berühren. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Erhitzen von Flüssigkeiten oder zum Trocknen von Gegenständen und Materialien, die durch die Einwirkung von Heißluft zerstört werden.



**WARNUNG: Verletzungsgefahr!** Ein unbeabsichtigtes Anlaufen oder das unerwartete Einschalten der Heizung nach dem Auslösen des Temperaturbegrenzers kann zu Verletzungen führen. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter beim Anschließen an das Stromnetz ausgeschaltet ist. Schalten Sie das Gerät aus, wenn der Temperaturbegrenzer angesprochen hat.

## Konformität

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil / Schweiz bestätigt, dass dieses Produkt in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien erfüllt.

Richtlinien: Harmonisierte

2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

Normen:

EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kägiswil, 03.02.2016

Bruno von Wyl

Bruno von Wyl, CTO

Kathrine G.

Andreas Kathriner, GM

## Entsorgung



Elektrowerkzeuge, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Nur für EU-Länder: Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

## Technische Daten

		GHIBLI			
Spannung	[V]	100	120	200	230
Frequenz	[Hz]			50/60	
Leistung	[W]	1500	1500	1500	2000
Temperatur	[°C]			20 – 600	
	[°F]			70 – 1100	
Luftmenge (20°C)	[l/min]		300 (Stufe 2)		350 (Stufe 3)
	[cfm]		10.6		12.4
Luftdruck	[mbar]		15		21
Gewicht (mit 3 m Kabel)	[kg]		1.2		
	[lbs]		2.6		
Abmessungen L x B x H	[mm]		195 x 85 x 160, Handgriff Ø 57		
Schutzklasse			II / <input type="checkbox"/>	(Doppelt isoliert)	
Emissionspegel L <sub>pA</sub>	[dB]		70		

## Geräteelemente

1. Netzschalter 2. Potentiometer für Temperatureinstellung 3. Schalter für Luftmengeneinstellung 4. Heizelementrohr 5. Schutzgitter 6. Schraube 7. Düse\* 8. Handgriff 9. Luftfilter 10. Netzanschlussleitung 11. Luftschieber

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Heißluftgerät ist unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und Verwendung von Original-Leister-Zubehör für alle in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Heißluft-Anwendungen bestimmt.

### Anwendungen

**Löten und Entlöten** von SMD- und bedrahteten Bauteilen.

**Schweißen** von thermoplastischen Kunststoffen sowie auch einzelnen Elastoplasten und Elastomer-Bitumen in Form von Platten, Rohren, Profilen, Dichtungsbahnen, beschichteten Geweben, Folien, Schäumen, Fliesen und Bahnen. Folgende Verfahren sind möglich: Überlapp-, Draht-, Band-, Heizelement- und Schmelzschweißen.

**Trocknen** von wässrig-feuchten Oberflächen

**Schrumpfen** von Wärme-Schrumpfschlüchen, Folien, -Bändern, Lötverbindern und Formteilen.

**Aufheizen** zum Formen, Biegen und Aufmuhen von thermoplastischen Halbzeugen.

**Auftauen** von eingefrorenen Wasserleitungen.

**Aktivieren/Lösen** von lösungsmittelfreien Klebstoffen und Schmelzklebern.

**Sterilisieren** von Labor- und Glaswaren sowie medizinischen Instrumenten.

**Löten** von Kupferrohren, Lötverbindern und Metallfolien.

**Zünden** von Holzschnitzel, Papier, Kohle oder Stroh in Feuerungsanlagen.

**Enthornen** von Kälbern (Sonderausführung 24V~ verwenden!!)

## Düse\* montieren

**⚠️ Das Berühren der heißen Düse kann zu einer schweren Verbrennung führen.** Vor dem Aufsetzen bzw. Wechseln der Düse das Gerät ganz abkühlen lassen oder ein geeignetes Werkzeug benutzen.

**Eine herunterfallende Düse kann einen Gegenstand entzünden.** Die Düsen müssen fest und sicher auf dem Gerät montiert sein.

**Eine heiße Düse kann eine Unterlage entzünden.** Legen Sie die heiße Düse nur auf einer feuerfesten Unterlage ab.

**Eine falsche oder defekte Düse kann zu Heißluftstau führen und das Gerät beschädigen.** Nur für Ihr Gerät geeignete Original-Leister-Düsen verwenden.

Die Düse **7** auf das Heizelementrohr **4** aufschieben und die Schraube **6** festziehen.

\* Düsen nicht im Lieferumfang enthalten!

## Inbetriebnahme

### Netzanschlussleitung und Stecker auf mechanische Beschädigung prüfen!

**Netzspannung beachten:** Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typschild des Gerätes übereinstimmen. Verlängerungskabel müssen einen Querschnitt von min.  $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$  haben.

### Einschalten:

Stellen Sie die Luftmenge nach Bedarf mit dem Zweistufenschalter **3** und/oder dem Luftschieber **11** ein. Stellen Sie die Temperatur mit dem Potentiometer **2** nach Bedarf ein. Stellen Sie den Netzschalter **1** auf I. Die Aufheizzeit beträgt ca. 5 min.

### Ausschalten:

Drehen Sie zum Abkühlen das Potentiometer **2** auf Position 0. Wenn das Gerät abgekühlt ist, stellen Sie den Schalter **1** auf 0.

### Arbeitshinweise

- Leister Process Technologies wie auch die Service-Stellen bieten kostenlose Kurse im Bereich der Anwendungen an.
- Testschweißung gemäß Schweißanleitung des Materialherstellers und nationalen Normen oder Richtlinien vornehmen. Testschweißung prüfen. Schweißtemperatur nach Bedarf anpassen.

## Wartung, Service und Reparatur

- **Netzanschlussleitung und Stecker auf Unterbruch und mechanische Beschädigung prüfen.**
- **Vor allen Arbeiten am Gerät: Netzstecker ziehen.**
- Gerät und Lüftungsschlitzte stets sauber halten, um gut und sicher zu arbeiten.
- Es darf nur Original-Leister-Zubehör verwendet werden.
- Den Lufffilter **9** des Gerätes bei Verschmutzung im ausgeschalteten Zustand mit Pinsel reinigen. Beschädigte oder stark verschmutzte Lufffilter ersetzen.
- Die Betriebsdauer der Kohlebürsten beträgt ca. 1200 Stunden. Kohlebürsten von einer autorisierten Leister-Service-Stelle ersetzen lassen.

Sollte das Gerät trotz sorgfältiger Herstellungs- und Prüfverfahren einmal ausfallen, ist die Reparatur von einer auto-risierten Leister-Service-Stelle ausführen zu lassen.

## Gewährleistung

Für dieses Gerät gelten die vom direkten Vertriebspartner/Verkäufer gewährten Garantie- oder Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum. Bei einem Garantie- oder Gewährleistungsanspruch (Nachweis durch Rechnung oder Lieferschein) werden Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler vom Vertriebspartner durch Ersatzlieferung oder Reparatur beseitigt. Heizelemente sind von der Gewährleistung oder Garantie ausgeschlossen.

Weitere Garantie- oder Gewährleistungsansprüche werden im Rahmen des zwingenden Rechts ausgeschlossen.

Schäden, die auf natürliche Abnutzung, Überlastung oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind, werden von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Keine Garantie- oder Gewährleistungsansprüche bestehen bei Geräten, die vom Käufer umgebaut oder verändert wurden.

## Safety Rules



**WARNING:** Non-observance of the safety rules while working with the hot air tool can lead to fire, explosion, electric shock or burns.

Read the operating instructions before using the tool and always observe the safety rules. Save these instructions and give them to persons that have not been instructed before they use the tool.



**WARNING:** An incorrectly connected mains plug can lead to a highly dangerous electric shock. Have mains plugs connected to the cable only by a specialist.

**WARNING:** A damaged casing or an opened unit can lead to a hazardous electric shock. Do not open the unit and do not put a damaged unit into operation. Do not drill into the casing, e. g., to attach a company label. Before any work on the unit, pull the mains plug.

**WARNING:** A damaged power cord can lead to a hazardous electric shock. Check the power cord regularly. Do not operate the unit when the power cord is damaged. Always have a damaged cord replaced through a specialist. Do not wrap the cord around the unit and protect it from oil, heat and sharp edges. Do not carry the unit by the cord and do not use the cord to pull the plug from the outlet.

When operating the unit at construction sites and outdoors, the use of a residual current device (RCD) is required for the protection of persons.



**WARNING:** Working in rain or moist/damp conditions can lead to a highly dangerous electric shock. Take the weather conditions into consideration. Keep the unit dry. When not using, store the unit at a dry location.



**WARNING:** Danger of explosion! The hot air tool can explosively ignite combustible fluids and gases. Do not work in a potentially explosive environment. Check the surrounding before starting to work. Do not work on fuels or gas containers or in their vicinity, even when they are empty.



**WARNING:** Danger of fire! Heat can reach combustible materials that are hidden behind coverings, in ceilings, floors or cavities, and ignite them. Inspect the work area before starting to work and in case of doubt, abstain from using the hot air tool. Do not point the unit at the same spot for extended periods. The unit must be supervised at all times during operation.



**WARNING:** Danger of intoxication! When working plastics, varnish or similar materials, gases develop that can be aggressive or toxic. Avoid breathing in vapours, even when they appear to be harmless. Always provide for good ventilation of the work area or wear a respirator.



**WARNING:** Danger of injury! The hot air jet can injure persons or animals. Touching the hot tube of the heating element or the nozzle leads to skin burns. Keep children and other persons away from the unit. Do not touch the tube of the heating element or the nozzle when they are hot. Do not use the unit to heat up fluids or to dry objects or materials that are destroyed through the influence of hot air.



**WARNING:** Unintentional starting or unexpected switching on of the heating element after actuation of the thermal relay can lead to injuries. Make sure that the switch is set to OFF when connecting the unit to the mains supply. Switch the unit OFF when the thermal relay has actuated.

## Conformity

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil / Switzerland confirms that this product, in the version as brought into circulation through us, fulfills the requirements of the following EC directives.

Directives:

2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

Harmonized Standards:

EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 03.02.2016

Bruno von Wyl

Bruno von Wyl, CTO

Kathrine A.

Andreas Kathriner, GM

## Disposal



Electrical equipment, accessories and packaging should be recycled in an environmentally friendly way. **For EU countries only:** Do not dispose of electrical equipment with household refuse!

## **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

## **READ THESE INSTRUCTIONS**

**Warning:** Extreme care should be taken when stripping paint. The peelings, residue and vapors of paint may contain lead, which is poisonous. Any pre-1977 paint may contain lead and paint applied to homes prior to 1950 is likely to contain lead. Once deposited on surfaces, hand to mouth contact can result in the ingestion of lead. Exposure to even low levels of lead can cause irreversible brain and nervous system damage; young and unborn children are particularly vulnerable.

Before beginning any paint removal process you should determine whether the paint you are removing contains lead. This can be done by your local health department or by a professional who uses a paint analyzer to check the lead content of the paint to be removed. LEAD-BASED PAINT SHOULD ONLY BE REMOVED BY A PROFESSIONAL AND SHOULD NOT BE REMOVED USING A HEAT GUN.

### **Persons removing paint should follow these guidelines:**

1. Move the work piece outdoors. If this is not possible, keep the work area well ventilated. Open the windows and put an exhaust fan in one of them. Be sure the fan is moving the air from inside to outside.
2. Remove or cover any carpets, rugs, furniture, clothing, cooking utensils and air ducts.
3. Place drop cloths in the work area to catch any paint chips or peelings. Wear protective clothing such as extra work shirts, overalls and hats.
4. Work in one room at a time. Furnishings should be removed or placed in the center of the room and covered. Work areas should be sealed off from the rest of the dwelling by sealing doorways with drop cloths.
5. Children, pregnant or potentially pregnant women and nursing mothers should not be present in the work area until the work is done and all clean up is complete.
6. Wear dust respirator mask or a dual filter (dust and fume) respirator mask which has been approved by the Occupational Safety and Health Administration (OSHA), the National Institute of Safety and Health (NIOSH), or the United States Bureau of Mines. These masks and replaceable filters are readily available at major hardware stores. Be sure the mask fits. Beards and facial hair may keep masks from sealing properly. Change filters often. DISPOSABLE PAPER MASKS ARE NOT ADEQUATE.
7. Use caution when operating the heat gun. Keep the heat gun moving as excessive heat will generate fumes which can be inhaled by the operator.
8. Keep food and drink out of the work area. Wash hands, arms and face and rinse mouth before eating or drinking. Do not smoke or chew gum or tobacco in the work area.
9. Clean up all removed paint and dust by wet mopping the floors. Use a wet cloth to clean all walls, sills and any other surface where paint or dust is clinging. DO NOT SWEEP, DRY DUST OR VACUUM. Use a high phosphate detergent or trisodium phosphate (TSP) to wash and mop areas.
10. At the end of each work session put the paint chips and debris in a double plastic bag, close it with tape or twist ties and dispose of properly.
11. Remove protective clothing and work shoes in the work area to avoid carrying dust into the rest of the dwelling. Wash work clothes separately. Wipe shoes off with a wet rag that is then washed with the work clothes. Wash hair and body thoroughly with soap and water.

## **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## Technical Data

		GHIBLI			
Voltage	[V]	100	120	200	230
Frequency	[Hz]		50/60		
Power	[W]	1500	1500	1500	2000
	[°C] [°F]		20 – 600 70 – 1100		
Air flow (20°C)	[l/min] [cfm]		300 (Step 2) 10.6	350 (Step 3) 12.4	
	[mbar]		15	21	
Weight with cord (3 m)	[kg] [lbs]		1.2 2.6		
	[mm]		195 x 85 x 160, Handle Ø 57		
Protection class			II / <input checked="" type="checkbox"/>	(Double insulated)	
Noise level L <sub>pA</sub>	[dB]		70		

## Product Features

1. Mains switch 2. Potentiometer for temperature adjustment 3. Switch for air volume control 4. Pipe of the heating element 5. Protective grid 6. Screw 7. Nozzle\* 8. Handle 9. Air filter 10. Mains connection 11. Air slide

## Intended Use

When observing the safety instructions and using original Leister accessories, this hot air tool is suitable for all hot air applications listed in these operating instructions.

### Applications

**Soldering** and unsoldering of SMD and wired components.

**Welding** of thermoplastic polymers as well as individual elastoplastics and elastomer bitumen or asphalt in the shape of plates, pipes, profiles, sealing material, coated fabrics, foils, foams, tiles and sheathing. The following welding procedures are possible: Overlap, wire, band, heating element and fusion welding.

**Drying** of moist surfaces

**Shrinking** of heat-shrinkable tubing or sleeves, foils, sheathing, solder connectors and form components.

**Heating** for forming, bending and coupling of thermoplastic components

**Defrosting** frozen water lines

**Activating/dissolving** solvent-free and hot-melt adhesives

**Sterilization** of laboratory and glassware as well as medical instruments

**Soldering** of copper tubing, solder connectors and metal foils

**Igniting** of wood chips, paper, coal or straw in furnaces

**Dehorning** of calves (only with 24V~ special version!)

## Mounting the Nozzle\*

 **Touching a hot nozzle can lead to serious burns.** Before attaching or replacing a nozzle, allow the unit to cool down completely or use a suitable tool.

**A falling down nozzle can set an object on fire.** Nozzles must be mounted firmly and secure on the unit.

**A hot nozzle can set a surface on fire.** Place down hot nozzles only on fire-proof surfaces.

**An incorrect or defective nozzle can lead to heat accumulation and damage the unit.** Use only original nozzles according to the table that are suitable for your unit.

Slide the nozzle **7** onto the heating-element tube **4** and tighten the screw **6**.

\* Nozzles not included in the delivery scope!

## Putting into Operation

**Check the mains connection and the plug for mechanical defects!**

**Observe mains voltage:** The mains voltage must agree with the data on the type plate of the unit. Extension cords must have a cross section of at least  $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ .

### Switching On:

Adjust the air volume as required with the two-position switch **3** and/or the air slide **11**. Adjust the temperature as required with potentiometer **2**. Set the power switch **1** to I. The heat-up period is approx. 5 minutes.

### Switching Off:

Turn the potentiometer **2** to the 0 position in order for the unit to cool down. When the unit has cooled down, set the switch **1** to 0.

## Operating Instructions

- Practical demonstrations of the applications are available free-of-charge at Leister Process Technologies as well as through our after-sales service agents.
- Perform a test welding according to the welding instructions of the material manufacturer and the national standards or guidelines. Check the test welding. Adapt the welding temperature as required.

## Maintenance, Service and Repairs

- **Check mains connection and plug for interruption and mechanical damage.**
- **Before any work on the unit: Pull the mains plug.**
- For secure and proper operation, keep the unit and the ventilation slots clean at all times.
- Use only original Leister accessories.
- When contaminated, clean the air filter **9** of the switched off unit using a brush. Replace a damaged or heavily contaminated air filter.
- The operating lifetime of the carbon brushes is approx. 1200 hours. Have carbon brushes replaced through an authorized Leister after-sales service.

If the unit should fail despite the care taken in manufacturing and testing procedures, repair should be carried out by an authorized Leister after-sales service agent.

## Warranty

For this tool, the guarantee or warranty rights granted by the relevant distributor/seller shall apply. In case of guarantee or warranty claims any manufacturing or workmanship defects will either be repaired or replaced by the distributor at its discretion. Warranty or guarantee rights have to be verified by an invoice or a delivery document. Heating elements shall be excluded from warranty or guarantee.

Additional guarantee or warranty claims shall be excluded, subject to mandatory provisions of law.

Warranty or guarantee shall not apply to defects caused by normal wear and tear, overload or improper handling.

Warranty or guarantee claims will be rejected for tools that have been altered or changed by the purchaser.

## Instructions de sécurité

 **AVERTISSEMENT :** Lors du travail avec l'appareil à air chaud, le non-respect des instructions de sécurité peut provoquer un incendie, une explosion, une décharge électrique ou des brûlures. Avant d'utiliser l'appareil, lire les instructions d'utilisation et respecter toujours les instructions de sécurité. Conserver les instructions d'utilisation et les donner à une personne non-initiée avant que celle-ci ne travaille avec cet appareil.

 **AVERTISSEMENT :** Des fiches de secteur mal raccordées peuvent provoquer une décharge électrique mortelle. Faire raccorder les fiches de secteur au câble seulement par un spécialiste.

**AVERTISSEMENT :** Un carter endommagé ou un appareil ouvert peut provoquer une décharge électrique mortelle. Ne pas ouvrir l'appareil et ne pas mettre en service un appareil endommagé. Ne pas percer le carter, par ex. pour y fixer la plaque caractéristique. Avant d'effectuer des travaux sur l'appareil, retirer la fiche de la prise de courant.

**AVERTISSEMENT :** Un câble de raccordement endommagé peut provoquer une décharge électrique mortelle. Vérifier régulièrement le câble de raccordement. Ne jamais utiliser un appareil dont le câble est endommagé. Faire toujours remplacer un câble endommagé par un spécialiste. Ne pas enrouler le câble sur l'appareil et ne pas mettre l'appareil en contact avec des huiles, une source de chaleur ou des bords tranchants. Ne pas soulever l'appareil par le câble et ne pas retirer la fiche de la prise de courant en tirant sur le câble.

En cas d'utilisation de l'appareil sur des chantiers et à l'extérieur, utiliser impérativement un disjoncteur différentiel pour la protection des personnes.

 **AVERTISSEMENT :** Travailler sous la pluie ou dans un environnement humide ou mouillé peut provoquer une décharge électrique mortelle. Tenir compte des conditions météorologiques. Protéger l'appareil de l'humidité. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, le ranger dans un endroit sec.



**AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sous la pluie ou dans un environnement humide ou mouillé. Ceci peut provoquer une décharge électrique mortelle.** Maintenir l'appareil sec. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, le ranger dans un endroit sec. Tenir compte des conditions météorologiques. Ne pas travailler dans des salles de bains humides. Ne pas toucher des conduites ou appareils de l'isolation domestiques reliés à la terre, tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs.



**AVERTISSEMENT : Risque d'incendie ! La chaleur peut atteindre des matériaux inflammables qui sont cachés derrière des revêtements, dans des plafonds, des sols ou des espaces creux et les enflammer.** Avant de commencer les travaux, vérifier la zone de travail et au cas où la situation ne serait pas claire, renoncer à l'utilisation de l'appareil à air chaud. Ne pas garder l'appareil trop longtemps orienté sur le même endroit. Toujours utiliser l'appareil sous surveillance.



**AVERTISSEMENT : Danger d'intoxication ! Le travail sur des matières plastiques, des vernis ou des matériaux similaires peut générer des gaz facilement inflammables qui peuvent être agressifs ou toxiques.** Eviter d'inhaler des vapeurs même si celles-ci ne semblent pas présenter de danger. Toujours bien aérer la zone de travail ou porter un masque respiratoire.



**AVERTISSEMENT : Risques de blessures ! Le jet à air chaud peut blesser des personnes ou des animaux. Toucher le tuyau chaud de l'élément de chauffage ou de la buse entraîne des brûlures.**

Tenir les enfants et autres personnes à distance de l'appareil. Ne pas toucher le tuyau de l'élément de chauffage ni la buse quand ceux-ci sont chauds. Ne pas utiliser l'appareil pour chauffer des liquides ou pour sécher des objets et des matériaux qui pourraient être détruits par les effets de l'air chaud.



**AVERTISSEMENT : Risques de blessures ! Un démarrage non-intentionné ou une mise en fonctionnement inattendue du chauffage après le déclenchement du thermostat peut entraîner des blessures.** S'assurer que l'interrupteur Marche/Arrêt est en position « Arrêt » quand l'appareil est raccordé au réseau électrique. Mettre l'appareil hors fonctionnement quand le thermostat s'est déclenché.

## Conformité

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil / Suisse confirme que ce produit correspond, en ce qui concerne la conception et le modèle type dans la version commercialisée par notre entreprise, aux réglementations figurant dans les directives européennes désignées ci-dessous.

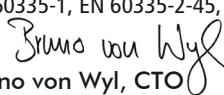
Directives:

2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

Normes harmonisées:

EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 03.02.2016

  
Bruno von Wyl

Bruno von Wyl, CTO

  
Andreas Kathriner

Andreas Kathriner, GM

## Mise au rebut



Les outils électriques, les accessoires et les emballages doivent être recyclés en respectant l'environnement. Pour les pays de l'UE uniquement: ne pas jeter les outils électriques avec les déchets ménagers !

## Caractéristiques techniques

		GHIBLI			
Tension	[V]	100	120	200	230
Fréquence	[Hz]		50/60		
Puissance	[W]	1500	1500	1500	2000
Température	[°C]		20 – 600		
	[°F]		70 – 1100		
Débit d'air (20°C)	[l/min]		300 (Position 2)	350 (Position 3)	
	[cfm]		10.6	12.4	
Pression d'air	[mbar]		15	21	
Poids avec câble (3 m)	[kg]		1.2		
	[lbs]		2.6		
Dimensions L x Ø	[mm]	195 x 85 x 160, de la poignée Ø 57			
Classe de protection		II / <input checked="" type="checkbox"/> (double isolation)			
Niveau des émissions L <sub>pA</sub>	[dB]	70			

## Eléments de l'appareil

1. Interrupteur d'alimentation
2. Potentiomètre de réglage de la température
3. Touches pour réglage du débit d'air
4. Tuyau de l'élément de chauffage
5. Grille de protection
6. Vis
7. Buse\*
8. Poignée
9. Filtre à air
10. Câble de raccordement
11. Régulateur d'air

## Utilisation prévue

Ce décapeur thermique est conçu pour toutes les utilisations à air chaud indiquées dans la présente notice d'utilisation à condition que les instructions de sécurité soient respectées et des accessoires d'origine Leister soient utilisés.

Utilisations
<b>Brasage</b> et débrasage de composants électroniques montés en surface et de composants traversants.
<b>Soudage</b> de matières synthétiques thermoplastiques ainsi qu'élastoplastiques et de bitume d'élastomère sous forme de plaques, tuyaux, profilés, bandes d'étanchéité, tissus revêtés, feuilles, mousse, carreaux et tracés. Les opérations suivantes sont possibles : Soudage à recouvrement, à fil métallique, à ruban, soudage aux éléments thermiques et soudage par fusion.
<b>Séchage</b> de surfaces aqueuses-humides
<b>Retrait</b> de gaines thermorétractables, de feuilles, de bandes, de joints brasés et de pièces moulues.
<b>Chauffage</b> pour le fromage, le cintrage et le manchonnage de demi-produits thermoplastiques
<b>Décongélation</b> des conduites d'eau gelées
<b>Activation/décapage</b> de colles exemptes de solvants et de colles fusibles
<b>Stérilisation</b> de matériel de laboratoires et de verreries ainsi que d'instruments de médecine.
<b>Brasure</b> de tubes en cuivre, de joints brasés et de feuilles métalliques
<b>Allumage</b> de copeaux de bois, de papier, de charbon ou de la paille dans des installations de chauffage
<b>Enlèvement</b> de cornes de veaux (utiliser la version spéciale 24V ~ !)

## Montage des buse\*

**⚠ Touchez la buse chaude peut entraîner de graves brûlures.** Avant de monter ou de remplacer la buse, laisser refroidir l'appareil complètement ou utiliser un outil approprié.

**Une buse qui tombe peut enflammer un objet.** Les buses doivent être montées solidement et de manière stable sur l'appareil.

**Une buse chaude peut enflammer un support.** Ne poser la buse chaude que sur un support qui résiste au feu.

**Une mauvaise buse ou une buse défectueuse peut entraîner un retour d'air chaud et endommager l'appareil.** N'utiliser que des buses d'origine appropriées à votre appareil suivant le tableau.

Enfoncer la buse **7** sur le tuyau de l'élément de chauffage **4** et serrer la vis **6**.

\* Les buses ne sont pas fournies avec l'appareil !

## Mise en service

Vérifier d'abord que le câble de raccordement et la fiche sont en parfait état !

Respecter la tension du réseau : La tension du réseau doit coïncider avec les indications se trouvant sur la plaque signalétique de l'appareil. Les câbles de rallonge doivent avoir un diamètre d'au moins 2 x 1.5 mm<sup>2</sup>.

### Activer :

Suivant les besoins, régler le débit d'air à l'aide de l'interrupteur à deux niveaux **3** et / ou du régulateur d'air **11**. Régler la température à l'aide du potentiomètre **2** suivant les besoins. Mettre l'interrupteur **1** sur I. Le temps de chauffe est de 5 min. environ.

### Désactiver :

Pour refroidir, mettre le potentiomètre **2** sur la position 0. Une fois l'appareil refroidi, mettre l'interrupteur **1** sur 0.

## Instructions de travail

- Leister Process Technologies et les stations de service après-vente proposent des cours gratuits pour bien utiliser l'appareil.
- Effectuer des soudures test suivant les instructions de soudage du fabricant du matériau et suivant les normes ou directives nationales. Contrôler la soudure test. Adapter la température de soudage suivant les besoins.

## Entretien, service après-vente et réparation

- Vérifier d'abord que le câble de raccordement et la fiche ne sont pas interrompus et que les deux sont en parfait état.
- Avant d'effectuer tous travaux sur l'appareil : Retirer la fiche de la prise de courant.
- Toujours tenir propres l'appareil et les ouïes de ventilation afin d'assurer un travail impeccable et sûr.
- N'utiliser que des accessoires d'origine Leister.
- En cas d'impuretés, nettoyer le filtre à air **9** de l'appareil avec un pinceau, l'appareil éteint. Remplacer un filtre à air endommagé ou fortement encrassé.
- La durée de vie des charbons est de 1200 heures environ. Faire remplacer les charbons par une station de service après-vente agréée par Leister.

Si, malgré tous les soins apportés à la fabrication et au contrôle de l'appareil, celui-ci devait avoir un défaut, la réparation ne doit être confiée qu'à une station de service après-vente agréée par Leister.

## Garantie légale

Les droits de garantie fabricant et de garantie légale accordés par le partenaire commercial ou vendeur direct s'appliquent à cet appareil à compter de la date d'achat. En cas de recours à la garantie (justificatif par la facture ou le bordereau de livraison), les défauts de fabrication ou d'usinage seront supprimés par le partenaire commercial qui procédera à une fourniture en remplacement ou à une réparation. Les éléments chauffants sont exclus de la garantie.

Toute autre prétention à la garantie fabricant ou à la garantie légale dans le cadre du droit en vigueur est exclue.

Les dommages résultant d'une usure naturelle, d'une surcharge ou d'un traitement non conforme sont exclus de la garantie.

Aucun droit à revendication n'est accordé pour les appareils qui auront été transformés ou modifiés par l'acheteur.

## Instrucciones de seguridad

 **ADVERTENCIA:** En caso de no atenerse a estas instrucciones de seguridad al trabajar con el decapador por aire caliente, ello puede comportar un incendio, explosión, electrocución o quemadura. Antes de la utilización del aparato lea las instrucciones de manejo y respete siempre las prescripciones de seguridad. Guarde estas instrucciones de manejo en un lugar seguro y entrégueselas antes de su utilización a aquellas personas que no estén familiarizadas con el uso del aparato.

 **ADVERTENCIA:** Los enchufes de red incorrectamente montados pueden comportar un riesgo de electrocución. Solamente deje conectar el enchufe al cable de red por un profesional.

**ADVERTENCIA:** Una carcasa dañada o un aparato abierto puede provocar una electrocución. Jamás abra el aparato, ni utilice el aparato si éste estuviese deteriorado. No taladre la carcasa, p. ej. para fijar un rótulo a ella. Antes de cualquier manipulación en el aparato saque el enchufe de la red.

**ADVERTENCIA:** Un cable de conexión dañado puede provocar una electrocución. Controle con regularidad el estado del cable de conexión. No ponga a funcionar el aparato si estuviese dañado el cable. Recurra siempre a un profesional para hacer cambiar un cable dañado. No enrolle el cable sobre el aparato y protéjalo del aceite, calor y de las esquinas cortantes. No transporte el aparato asiéndolo del cable ni tire de éste para sacar el enchufe de la toma de corriente.

Si el aparato se pretende utilizar en una obra o a la intemperie, éste deberá conectarse a través de un interruptor diferencial como medida de protección personal.

 **ADVERTENCIA:** El empleo del aparato con lluvia o en un entorno húmedo o mojado puede comportar un riesgo de electrocución. Tenga en cuenta las condiciones meteorológicas. Mantenga seco el aparato. Guarde el aparato en un lugar seco siempre que no vaya a utilizarlo.



**ADVERTENCIA:** ¡Peligro de explosión! El decapador por aire caliente puede incendiarn repentinamente líquidos y gases inflamables. No trabaje en un entorno con peligro de explosión. Antes de comenzar a trabajar examine detenidamente el entorno. No trabaje en las proximidades de depósitos de combustible o gas, ni en los propios depósitos, incluso si éstos estuviesen vacíos.



**ADVERTENCIA:** ¡Peligro de incendio! El calor puede llegar a incender materiales combustibles que pudieran estar ocultos detrás de revestimientos, techos, suelos u oquedades. Antes de comenzar a trabajar inspeccione la zona de trabajo al respecto, y si estuviese inseguro, prescinda de la utilización del decapador por aire caliente. No mantenga orientado prolongadamente el aparato contra un mismo punto. Siempre esté presente al dejar funcionar el aparato.



**ADVERTENCIA:** ¡Peligro de intoxicación! Al calentar plástico, barniz o materiales similares se producen gases que pueden ser agresivos o tóxicos. Evite aspirar los vapores producidos aunque aparenten ser inofensivos. Siempre mantenga bien ventilado el puesto de trabajo o colóquese un equipo de protección respiratoria.



**ADVERTENCIA:** ¡Riesgo de lesión! El chorro de aire caliente puede lesionar a personas o animales. El contacto con el tubo de caldeo o la boquilla caliente provoca quemaduras en la piel. Mantenga alejado del aparato a niños y otras personas. No toque el tubo de caldeo ni la boquilla caliente. No emplee el aparato para calentar líquidos ni para secar objetos o materiales que se deterioren por efecto del aire caliente.



**ADVERTENCIA:** ¡Riesgo de lesión! Una puesta en marcha fortuita, o la conexión inesperada de las resistencias de caldeo después de haberse activado la protección térmica, puede causar un accidente. Cerciórese de que esté desconectado el interruptor al conectar el aparato a la red. Desconecte el aparato si se hubiese activado la protección térmica.

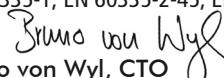
## Conformidad

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil / Suiza confirma, que este producto, conforme a la ejecución que comercializamos, cumple con las exigencias especificadas en las siguientes directrices de la CE.

Directrices: 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

Normas armonizadas: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 03.02.2016

  
Bruno von Wyl, CTO



Andreas Kathriner, GM

## Eliminación



Las herramientas eléctricas, los accesorios y los embalajes deben reciclarse y reutilizarse de forma adecuada para proteger el medio ambiente.

Solo para países de la Unión Europea: No desechar jamás herramientas eléctricas en la basura doméstica.

## Datos técnicos

		GHIBLI			
Tensión	[V]	100	120	200	230
Frecuencia	[Hz]			50 / 60	
Potencia	[W]	1500	1500	1500	2000
Temperatura	[°C] [°F]			20 – 600 70 – 1100	
Caudal de aire (20°C)	[l/min] [cfm]		300 (Nivel 2) 10.6	350 (Nivel 3) 12.4	
Presión del aire	[mbar]		15	21	
Peso con cable (3 m)	[kg] [lbs]			1.2 2.6	
Dimensiones L x Ø	[mm]		195 x 85 x 160, empuñadura Ø 57		
Clase de protección			II / <input checked="" type="checkbox"/>	(aislamiento doble)	
Nivel de ruido emitido L <sub>pA</sub>	[dB]		70		

## Elementos del aparato

1. Interruptor de red 2. Mando de ajuste de temperatura 3. Selector del caudal de aire 4. Tubo de caldeo 5. Rejilla de protección 6. Tornillo 7. Boquilla de inserción\* 8. Empuñadura 9. Filtro de aire 10. Cable de red 11. Corredera de aire

## Uso reglamentario

Este decapador por aire caliente ha sido diseñado para utilizarse con los accesorios originales Leister y realizar los trabajos con aire caliente detallados en estas instrucciones de manejo ateniéndose a las respectivas prescripciones de seguridad.

### Aplicaciones

**Para soldar y desoldar componentes SMD o convencionales**

**Soldadura** de termoplásticos, así como de ciertos elastoplásticos y de betún elastómero en forma de placas, tubos, perfiles, bandas impermeabilizantes, tejidos revestidos, láminas, espumas, baldosas y bandas. Es posible aplicar los siguientes procedimientos: Soldadura por el procedimiento de solape, varilla, cinta, elemento de caldeo y fusión

**Calentamiento** para la conformación, doblado y el acoplamiento de productos semiacabados termoplásticos

**Retracción** de tubos termoretractables, láminas, cintas, manguitos de soldadura y piezas de forma

**Secado** de superficies húmedas acuosas

**Descongelación** de tuberías de agua

**Activación/desprendimiento** de adhesivos sin disolvente y de adhesivos termofusibles

**Esterilización** de artículos de laboratorio y vidrio, así como de instrumentos de medicina

**Soldadura** de tubos de cobre, empalmes soldados y láminas metálicas

**Encendido** de virutas de madera, papel, carbón o paja en chimeneas o fogones

**Descorramiento** de terneros (emplear la ejecución especial de 24 V ~!)

## Montaje de las boquilla\*

**El contacto con la boquilla caliente puede producir graves quemaduras.** Antes de montar o desmontar la boquilla, dejar que el aparato se enfrie por completo, o emplear para ello un útil adecuado.

**Una boquilla caliente puede provocar un incendio al caerse.** Las boquillas deberán estar montadas de forma firme y segura en el aparato.

**Una boquilla caliente puede incendiar la base de asiento.** Solamente deposite la boquilla caliente sobre una base ignífuga.

**Una boquilla incorrecta o defectuosa puede hacer recircular el aire caliente y dañar el aparato.** Emplear únicamente las boquillas originales que se indican en la tabla para su aparato.

Insertar la boquilla 7 sobre el tubo de caldeo 4 y apretar el tornillo 6.

\* ¡Las boquillas no se suministran de serie con el aparato!

## Puesta en marcha

**¡Controlar si el cable de red y el enchufe están dañados!**

**Observar la tensión de red:** La tensión de red deberá coincidir con la tensión indicada en la placa de características del aparato. Los cables de prolongación deberán tener una sección mín. de 2 x 1.5 mm<sup>2</sup>.

### Conexión:

Adapte el caudal de aire a sus necesidades con el selector de dos etapas **3** y/o con la corredera de aire **11**. Ajuste la temperatura con el potenciómetro **2** de acuerdo a sus requerimientos. Coloque el interruptor de red **1** en la posición I. El tiempo precisado para el calentamiento es de aprox. 5 min.

### Desconexión:

Para refrigerar el aparato ajuste el mando **2** a la posición 0. Una vez enfriado el aparato, colocar el interruptor **1** en la posición 0.

### Instrucciones para la operación

- Leister Process Technologies y otros puntos de servicio imparten cursillos gratuitos sobre la aplicación del aparato.
- Efectuar una soldadura de prueba según las instrucciones de soldadura del fabricante y la normativa o directrices nacionales. Examinar la soldadura de prueba. Adaptar la temperatura de soldadura si fuese preciso.

## Mantenimiento, servicio y reparación

- **Controlar si no hay una interrupción entre el cable de red y el enchufe y si éstos no están dañados.**
- **Antes de cualquier manipulación en el aparato: Extraer el enchufe de red.**
- Mantener siempre limpios el aparato y las rejillas de ventilación para poder trabajar con eficacia y seguridad.
- Deberán utilizarse exclusivamente accesorios originales Leister.
- Si el filtro de aire **9** estuviese sucio, desconectar el aparato y limpiar el filtro con un pincel. Sustituir el filtro de aire si éste estuviese dañado o excesivamente sucio.
- La vida útil de las escobillas es de aprox. 1.200 horas. Deje sustituir las escobillas en un punto de servicio Leister autorizado.

Si a pesar de los esmerados procesos de fabricación y control, el aparato llegara a averiarse, la reparación deberá encargarse a un servicio técnico Leister autorizado.

## Garantía

Para este dispositivo tienen validez los derechos de garantía comercial o legal concedidos por el socio de distribución directo/el vendedor a partir de la fecha de compra. En caso de que exista derecho de garantía comercial o legal (certificación mediante factura o albarán de entrega), el socio de distribución subsanará los daños de fabricación o tratamiento con una entrega de reposición o una reparación. Las resistencias están excluidas de la garantía.

Cualquier otro derecho de garantía comercial o legal se excluirá en el marco del derecho imperativo.

Los daños provocados por el desgaste natural del equipo, sobrecarga o manejos inadecuados quedan excluidos de la garantía.

No habrá ningún derecho de garantía comercial o legal en el caso de los dispositivos que hayan sido alterados o modificados por el comprador.

## Indicações de segurança

 **ADVERTÊNCIA:** O desrespeito das indicações de segurança durante o trabalho com o aparelho de ar quente pode levar a incêndio, explosão, choque eléctrico ou queimaduras. Ler a instrução de serviço antes da utilização e seguir sempre as directivas de segurança. Guardar a instrução de serviço e permitir que uma pessoa não familiarizada com o aparelho possa lê-la antes da utilização.

 **ADVERTÊNCIA:** Fichas de rede incorrectamente conectadas podem levar a um perigoso choque eléctrico. Só permitir que a ficha de rede eléctrica seja conectada ao cabo por um especialista.

**ADVERTÊNCIA:** Uma carcaça danificada ou um aparelho aberto pode levar a um choque eléctrico mortal. Não abrir o aparelho e nem colocar um aparelho danificado em funcionamento. A carcaça não deve ser perfurada, p.ex. para fixar uma placa de firma. Antes de todos os trabalhos, deverá puxar a ficha de rede do aparelho da tomada.

**ADVERTÊNCIA:** Um cabo de conexão danificado pode levar a um choque eléctrico mortal. Controlar regularmente o cabo de conexão. Não colocar o aparelho em funcionamento com o cabo danificado. Sempre permitir que um cabo danificado seja substituído por um especialista. Não enrolar o cabo em volta do aparelho e protegê-lo contra óleo, calor e cantos afiados. Não transportar o aparelho pelo cabo e não utilizar o cabo para puxar a ficha da tomada.

Para utilizar o aparelho em obras ou ao ar livre, deve ser utilizado um disjuntor de corrente de avaria para a protecção de pessoas.

 **ADVERTÊNCIA:** O trabalho na chuva ou em áreas húmidas ou molhadas pode levar a um choque eléctrico mortal. Considerar as condições atmosféricas. Manter o aparelho seco. Sempre que não for utilizado, o aparelho deverá ser guardado em lugar seco.

 **ADVERTÊNCIA: Perigo de explosões!** O soprador de ar quente pode causar a ignição explosiva de líquidos e gases inflamáveis. Não trabalhar em ambientes com riscos de explosão. Controlar o ambiente antes de iniciar o trabalho. Não trabalhar nas proximidades de combustíveis e contentores de gás, nem dentro dos contentores de gás, mesmo se estiverem vazios.

 **ADVERTÊNCIA: Perigo de incêndio!** Calor pode alcançar materiais inflamáveis, que se encontrem escondidos atrás de revestimentos em tectos, paredes ou cavidades e incendiá-los. Antes de iniciar o trabalho, deverá controlar a área de trabalho e se a situação não estiver clara, não deverá utilizar o aparelho de ar quente. Não apontar o aparelho durante muito tempo para a mesma direcção. Sempre operar o aparelho sob vigilância.

 **ADVERTÊNCIA: Perigo de envenenamento!** Ao processar plásticos, vernizes ou materiais semelhantes, são produzidos gases que podem ser agressivos ou venenosos. Evitar a aspiração de vapores, mesmo que estes apareçam ser inofensivos. Assegurar sempre uma boa ventilação do local de trabalho ou usar uma máscara de protecção respiratória.

 **ADVERTÊNCIA: Perigo de lesões!** O jacto de ar quente pode ferir pessoas ou animais. O contacto com o tubo do elemento de aquecimento quente ou do bocal leva a queimaduras na pele. Manter as crianças e outras pessoas afastadas do aparelho. Não tocar o tubo do elemento de aquecimento nem no bocal se estiverem quentes. Não utilizar o aparelho para aquecer líquidos ou para secar objectos e materiais, que não podem ser danificados por ar quente.

 **ADVERTÊNCIA: Perigo de lesões!** Um arranque que involuntário ou uma ligação inesperada do aquecimento, após o arranque do limitador de temperatura pode levar a lesões. Assegure-se de que o interruptor esteja separado da rede eléctrica ao ser conectado. Se o limitador de temperatura for accionado, deverá desligar o aparelho.

## Conformidade

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil / Suiça confirma que este produto, deste modelo, posto em circulação por nós, cumpre as exigências das seguintes directivas CE.

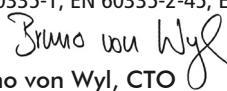
Directivas:

2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

Normas conciliadas:

EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 03.02.2016

  
Bruno von Wyl

Bruno von Wyl, CTO

  
Kathrine A.

Andreas Kathriner, GM

## Eliminação



Ferramentas elétricas, acessórios e embalagens devem ser conduzidos para uma reciclagem compatível com o ambiente. Somente para países da UE: Não jogue ferramentas elétricas no lixo doméstico!

## Dados técnicos

		GHIBLI			
Tensão	[V]	100	120	200	230
Frequência	[Hz]			50/60	
Potência	[W]	1500	1500	1500	2000
Temperatura	[°C] [°F]			20 – 600 70 – 1100	
Quantidade de ar (20°C)	[l/min] [cfm]		300 (Nível 2) 10.6		350 (Nível 3) 12.4
Pressão do ar	[mbar]		15		21
Peso com cabo (3 m)	[kg] [lbs]			1.2 2.6	
Dimensões L x Ø	[mm]		195 x 85 x 160, do punho Ø 57		
Classe de protecção			II / <input checked="" type="checkbox"/>	(Isolamento duplo)	
Nível de emissões L <sub>pA</sub>	[dB]		70		

## Elementos do aparelho

1. Interruptor de rede 2. Potenciômetro para ajuste da temperatura 3. Interruptor para o ajuste da quantidade de ar 4. Tubo do elemento de aquecimento 5. Grade de protecção 6. Vite 7. Bocchetta\* 8. Punho 9. Filtro de ar 10. Cabo de conexão à rede 11. Regulador de ar

## Utilização conforme as disposições

Este aparelho de ar quente é destinado para todas as aplicações com ar quente apresentadas nesta instrução de serviço, sendo utilizado com acessórios originais Leister e de acordo com as directivas de segurança.

### Aplicações

**Soldar e dessoldar** componentes DMS e com arames

**Soldar plásticos termoplásticos**, assim como também particulares e elastoplásticos e betumes elastómeros em forma de placas, tubos, perfis, vedações contínuas, tecidos revestidos, espumas, ladrilhos e folhas contínuas. São possíveis os seguintes processos: Soldadura sobreposta, soldadura de arame, soldadura de cordão, soldadura de elementos de aquecimento e soldadura por fusão

**Secar** superfícies aquosas e húmidas

**Retração** de mangueiras retrácteis por calor, folhas, folhas contínuas, uniões de soldadura e moldes

**Aquecer** formas, curvar e produzir luvas em produtos semi-acabados termoplásticos

**Descongelar** canalizações de água congeladas

**Activar/soltar** adesivos e adesivos fundidos livres de solventes

**Sterilizzazione** di materiali da laboratorio e materiali in vetro nonché di strumenti medici.

**Esterilizar** materiais de laboratório e de vidro, assim como instrumentos medicinais.

**Acender** lascas de madeira, papel, carvão ou palha em instalações de aquecimento

**Cortar os chifres** de bezerros (utilizar o modelo especial de 24V~!)

## Montaggio della bocchetta\*

**⚠️ Toccando la bocchetta troppo calda con una parte del corpo è possibile provocare gravi combustioni.** Prima di applicare o di sostituire la bocchetta, far raffreddare completamente l'apparecchio oppure utilizzare un attrezzo che sia adatto allo scopo.

**Una bocchetta che sfugge dalla mano e cade può far prendere fuoco un oggetto.** Le bocchette devono essere montate all'apparecchio fissandole bene ed in modo che siano ben salde.

**Una bocchetta troppo calda può far prendere fuoco una base di appoggio.** Bocchette troppo calde possono essere appoggiate esclusivamente su basi incombustibili.

**Una bocchetta non appropriata oppure difettosa può provocare un controflusso di aria calda in grado di danneggiare l'apparecchio.** Utilizzare solo bocchette originali che siano adatte all'apparecchio in dotazione e riportate nella tabella.

Spingere la bocchetta 7 sull'elemento di riscaldamento 4 ed avvitare forte la vite 6.

\* Le bocchette non sono comprese nel volume di fornitura!

## Colocação em funcionamento

**Controlar se o cabo de conexão à rede e a ficha apresentam danos mecânicos!**

**Observar a tensão de rede:** A tensão de rede deve coincidir com as indicações na chapa de identificação do aparelho. Cabos de extensão devem ter um diâmetro de no min. 2 x 1.5 mm<sup>2</sup>.

### Ligar:

Ajustar a quantidade de ar de acordo com o interruptor de dois níveis **3** e/ou com a corrediça de ar **11**. Ajustar a temperatura com o potenciômetro **2** como necessário. Colocar o interruptor de rede **1** em I. O tempo de aquecimento é de aprox. 5 min.

### Desligar:

Girar o potenciômetro **2** para a posição 0 para que possa arrefecer. Colocar o interruptor **1** em 0, assim que o aparelho esfriar.

## Indicações de trabalho

- La Leister Process Technologies ed i Centri di Servizio offrono corsi gratuiti nel settore delle applicazioni.
- Eseguire saldature di prova operando secondo le istruzioni di saldatura messe a disposizione dal produttore del materiale da saldare ed attenendosi sempre alle norme nazionali o direttive vigenti. Controllare la saldatura di prova. Adattare la temperatura di saldatura alle esigenze.

## Manutenção, serviço e reparação

- **Controlar se o cabo de conexão à rede e a ficha apresentam interrupções ou danos mecânicos!**
- **Antes de todos trabalhos no aparelho: Puxar a ficha de rede da tomada.**
- Sempre manter limpos o aparelho e as aberturas de ventilação, para trabalhar bem e com segurança.
- Só devem ser utilizados acessórios originais Leister.
- Se houver sujidade, deverá desligar o aparelho e limpar o filtro de ar **9** do aparelho com um pincel. Filtros de ar danificados ou muito sujos devem ser substituídos.
- O período de funcionamento das escovas de carvão é de aprox. 1200 horas. Permita que as escovas de carvão sejam substituídas numa oficina de serviço autorizada Leister.
- Se o aparelho falhar, apesar de cuidadosos processos de fabricação e de teste, a reparação deverá ser executada por uma oficina de serviço autorizada para ferramentas eléctricas Leister.

## Garantia legal

Para este aparelho são válidos os direitos de garantia e de garantia adicional assegurados diretamente pelo distribuidor/vendedor, a partir da data de compra. No caso de uma reivindicação de garantia ou garantia adicional (comprovação através de nota fiscal ou nota de entrega) as falhas do fabricante ou de montagem do distribuidor são corrigidas com o fornecimento de peças de reposição ou reparo. As resistências estão excluídas da garantia ou garantia adicional.

Outras pretensões de garantia ou garantia adicional ficam excluídas, no âmbito do direito imperativo.

Danos causados por desgaste natural, sobrecarga ou manuseio incorreto estão excluídos da garantia.

Não existe direito a reclamação ao abrigo da garantia ou garantia adicional em casos em que os aparelhos tenham sido reformados ou modificados pelo comprador.

## Avvertenze

 **AVVERTENZA:** In caso di inosservanza delle istruzioni di sicurezza è possibile che lavorando con il termosoffiatore si venga a creare il pericolo dello sviluppo di incendi, esplosione, scosse elettriche oppure bruciature. Prima di iniziare a lavorare, leggere il libretto delle istruzioni per l'uso e rispettare sempre le norme di sicurezza. Conservare il libretto delle istruzioni per l'uso e farlo leggere a persone inesperte prima di permettere loro di operare con l'apparecchio.

 **AVVERTENZA:** In caso di spine non collegate correttamente alla rete vi è il serio pericolo per la vita attraverso scosse di corrente elettrica. La spina di collegamento alla rete può essere collegata al cavo soltanto da personale esperto.

**AVVERTENZA:** In caso di carcassa danneggiata oppure di apparecchio aperto vi è il pericolo di provocare una scossa di corrente elettrica mortale. Non aprire l'apparecchio e mai utilizzare un apparecchio difettoso. Non eseguire fori nella carcassa al fine, p. es., di applicarvi una targhetta della propria ditta. Prima di qualunque intervento sull'apparecchio, estrarre la spina dalla presa di rete.

**AVVERTENZA:** Un difetto del cavo elettrico di collegamento può provocare una scossa di corrente elettrica mortale. Controllare regolarmente il cavo elettrico di collegamento. In caso di cavo difettoso, non mettersi a lavorare con l'apparecchio. Provvedere a far sostituire un cavo difettoso sempre da una persona specializzata. Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio e proteggerlo da olio, calore troppo forte e da spiglii taglienti. Non usare il cavo per trasportare l'apparecchio e neppure per estrarre la spina dalla presa di corrente.

Utilizzando la macchina su cantieri ed all'aria aperta deve essere utilizzato un interruttore automatico FI salvavita per la protezione dell'operatore.

 **AVVERTENZA:** Lavorando sotto la pioggia oppure in ambiente umido oppure bagnato vi è il serio pericolo di scosse di corrente elettrica che possono essere mortali. Tenere sempre in considerazione la situazione metereologica. Tenere la macchina sempre asciutta. In caso di periodi di inattività, conservare la macchina all'asciutto.



**AVVERTENZA: Pericolo di esplosione!** Il termosoffiatore può far prendere fuoco liquidi e gas infiammabili creando il pericolo di esplosioni.

Non lavorare in ambienti soggetti al pericolo di esplosione. Prima di iniziare a lavorare esaminare bene l'ambiente circostante. Non lavorare nelle vicinanze di carburanti o di contenitori di gas neanche se questi dovessero essere vuoti.



**AVVERTENZA: Pericolo d'incendio!** Il calore troppo forte può raggiungere e far prendere fuoco materiali infiammabili non visibili che si trovino dietro rivestimenti, ai soffitti, su palchetti

oppure in spazi vuoti. Prima di iniziare a lavorare, controllare bene la zona di operazione e rinunciare all'impiego del termosoffiatore ed in caso di situazioni dubbie. Mai dirigere l'apparecchio per maggiori periodi di tempo sullo stesso punto. Lavorare con l'apparecchio sempre con la dovuta accortezza.



**AVVERTENZA: Pericolo di avvelenamento!** In caso di lavorazione di materiale plastico, di vernici o di materiali simili si producono gas che possono essere aggressivi o velenosi.

Evitare di respirare vapori anche quando essi non sembrano essere preoccupanti. Assicurarsi sempre una buona ventilazione del posto di lavoro oppure portare una maschera antipolvere.



**AVVERTENZA: Pericolo di infortunio!** Il getto di aria calda può essere pericoloso per persone e per animali. Toccando il tubo troppo caldo dell'elemento di riscaldamento o della bocchetta si provocano bruciature della pelle. Non far avvicinare bambini o altre persone all'apparecchio. Quando sono surriscaldati, non toccare né l'elemento di riscaldamento né la bocchetta. Non utilizzare l'apparecchio per riscaldare liquidi o per asciugare oggetti e materiali che vengono distrutti attraverso l'influsso di aria calda.



**AVVERTENZA: Pericolo di infortunio!** Un inserimento involontario oppure accendendo all'improvviso il riscaldamento in seguito all'inserimento del limitatore di temperatura può provocare seri incidenti. Prima del collegamento alla rete di alimentazione, accertarsi che l'interruttore sia spento. Spegnere l'apparecchio quando il limitatore di temperatura si è attivato.

## Dichiarazione di conformità

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil / Svizzera conferma che questo prodotto da noi introdotto sul mercato soddisfa tutti i requisiti richiesti dalle seguenti direttive della CE.

Direttive:

2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

Norme armonizzate:

EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 03.02.2016

Bruno von Wyl  
Bruno von Wyl, CTO

Kathriner A.  
Andreas Kathriner, GM

## Smaltimento



Gli apparecchi elettrici, gli accessori e gli imballaggi devono essere riciclati nel rispetto dell'ambiente. Solo per i Paesi UE: Non smaltire gli apparecchi elettrici insieme ai rifiuti domestici!

## Dati tecnici

		GHIBLI			
Tensione	[V]	100	120	200	230
Frequenza	[Hz]		50/60		
Potenza	[W]	1500	1500	1500	2000
Temperatura	[°C]		20 – 600		
	[°F]		70 – 1100		
Flusso volumetrico (20°C)	[l/min] [cfm]		300 (Livello 2) 10.6		350 (Livello 3) 12.4
Pressione aria	[mbar]		15		21
Peso co cavo (3 m)	[kg] [lbs]		1.2 2.6		
Dimensioni L x Ø	[mm]		195 x 85 x 160, Impugnatura Ø 57		
Classe di sicurezza			II / <input checked="" type="checkbox"/> (Doppio isolamento)		
Livello di emissione L <sub>pA</sub>	[dB]		70		

## Elementi della macchina

1. Interruttore di rete 2. Potenziometro per regolazione della temperatura 3. Interruttore per regolazione della portata d'aria 4. Elemento di riscaldamento 5. Griglia di protezione 6. Vite 7. Bocchetta\* 8. Impugnatura 9. Filtro dell'aria 10. Linea di allacciamento alla rete 11. Regolatore dell'aria

## Uso conforme

Attenendosi alle norme e leggi inerenti la sicurezza ed utilizzando esclusivamente accessori originali Leister, questo termosoffiatore può essere utilizzato per tutte le applicazioni con aria calda esplicitamente riportate nel presente libretto delle istruzioni per l'uso.

### Applicazioni

**Brasatura** e rimozione della brasatura da componenti SMD e componenti cablati.

**Saldatura** di materiali sintetici termoplastici nonché anche di elastoplastiche singole e di bitume elastomer sotto forma di pannelli, tubi, profili, nastri di materiale ermetico, tessuti rivestiti, pellicole, schiume, piastrelle e nastri. Sono possibili i seguenti processi: saldatura a sovrapposizione, saldatura a filo, saldatura a nastro, saldatura di elementi riscaldanti e saldatura per fusione.

**Asciugare** superfici acqueose ed umide

**Trattamento** di tubi flessibili termoretrattili, giunzioni di pellicole, giunzioni di nastri, giunzioni a brasatura e pezzi stampati.

**Riscaldamento** per sagomare, piegare e applicare manicotti di giunzione su semilavorati termoplastici

**Scongelamento** di condutture d'acqua ghiacciate

**Attivare/sciogliere** collanti e adesivi fondenti esenti da solventi

**Sterilizzazione** di materiali da laboratorio e materiali in vetro nonché di strumenti medici.

**Brasatura** di tubi di rame, giunzioni a brasatura e fogli metallici

**Accendere** pezzetti di legno, carta, carbone oppure paglia in impianti di combustione

**Decornazione** di vitelli (utilizzare versione speciale 24V~ !)

## Montaggio della bocchetta\*

 **Toccando la bocchetta troppo calda con una parte del corpo è possibile provocare gravi combustioni.** Prima di applicare o di sostituire la bocchetta, far raffreddare completamente l'apparecchio oppure utilizzare un attrezzo che sia adatto allo scopo.

**Una bocchetta che sfugge dalla mano e cade può far prendere fuoco un oggetto.** Le bocchette devono essere montate all'apparecchio fissandole bene ed in modo che siano ben salde.

**Una bocchetta troppo calda può far prendere fuoco una base di appoggio.** Bocchette troppo calde possono essere appoggiate esclusivamente su basi incombustibili.

**Una bocchetta non appropriata oppure difettosa può provocare un controflusso di aria calda in grado di danneggiare l'apparecchio.** Utilizzare solo bocchette originali che siano adatte all'apparecchio in dotazione e riportate nella tabella.

Spingere la bocchetta 7 sull'elemento di riscaldamento 4 ed avvitare forte la vite 6.

\* Le bocchette non sono comprese nel volume di fornitura!

## **Messa in funzione**

**Controllare se la linea di allacciamento alla rete ed il connettore a spina abbiano subito danni meccanici!**

**Osservare la tensione di rete:** La tensione di rete deve essere conforme ai dati tecnici riportati sulla targhetta di costruzione della macchina. Cavi di prolunga devono avere una sezione trasversale di almeno 2 x 1.5 mm<sup>2</sup>.

### **Accendere la macchina:**

Regolare la portata d'aria secondo la necessità con l'interruttore a due stadi **3** e/o con il regolatore dell'aria **11**. In caso di necessità regolare la temperatura con il potenziometro **2**. Posizionare l'interruttore di rete **1** su I. Il tempo di riscaldamento è di ca. 5 min.

### **Spegnere la macchina:**

Per il raffreddamento ruotare il potenziometro **2** sulla posizione 0. Una volta che la macchina si è raffreddata, rimettere l'interruttore **1** su 0.

### **Indicazioni operative**

- La Leister Process Technologies ed i Centri di Servizio offrono corsi gratuiti nel settore delle applicazioni.
- Eseguire saldature di prova operando secondo le istruzioni di saldatura messe a disposizione dal produttore del materiale da saldare ed attenendosi sempre alle norme nazionali o direttive vigenti. Controllare la saldatura di prova. Adattare la temperatura di saldatura alle esigenze.

## **Manutenzione, assistenza e riparazione**

- **Controllare se vi dovessero essere danni meccanici oppure difetti nel collegamento alla linea di rete e nel connettore a spina.**
- **Prima di qualunque intervento alla macchina: Estrarre la spina di rete!**
- Mantenere la macchina e le fessure di ventilazione sempre in perfetto stato di pulizia per poter lavorare bene e sicuri.
- È permesso utilizzare esclusivamente accessori originali Leister.
- Quando la macchina è spenta, pulire con un pennello il filtro dell'aria **9** della macchina. Sostituire filtri dell'aria danneggiati oppure molto sporchi.
- La durata dell'esercizio delle spazzole di carbone è di ca. 1200 ore. Far sostituire le spazzole di carbone presso un Centro di Servizio Leister autorizzato.

Se nonostante gli accurati procedimenti di produzione e di controllo la macchina dovesse guastarsi, la riparazione va fatta effettuare presso un Centro di Servizio Leister autorizzato.

## **Garanzia legale**

A questo prodotto si applicano i diritti previsti per la garanzia concessi dal partner di distribuzione/rivenditore diretto, a partire dalla data di acquisto. In caso di ricorso alla garanzia (fanno fede la fattura o la bolla di consegna), sono previste la fornitura sostitutiva o la riparazione di difetti di fabbricazione o di lavorazione a cura del partner di distribuzione. La garanzia non si applica agli elementi riscaldanti.

È esclusa qualsiasi ulteriore garanzia non espressamente prevista dalle vigenti norme di diritto cogente.

Sono esclusi dalla garanzia i danni riconducibili alla naturale usura, al sovraccarico o alla scorretta manipolazione.

Il ricorso alla garanzia decade per gli apparecchi sottoposti a modifiche o alterazioni da parte dell'acquirente.

## Veiligheidsvoorschriften

 **WAARSCHUWING:** Het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften kan tijdens de werkzaamheden met het heleluchtpistool tot brand, een explosie, een elektrische schok of brandwonden leiden. Lees de gebruiksaanwijzing voor het gebruik en houd u altijd aan de veiligheidsvoorschriften. Bewaar de gebruiksaanwijzing en geef deze aan een niet geïnstrueerde persoon voor het gebruik.

 **WAARSCHUWING:** Verkeerd aangesloten netstekkers kunnen tot een levensgevaarlijke elektrische schok leiden. Laat netstekkers alleen door een vakman aan de kabel aansluiten.

**WAARSCHUWING:** Een beschadigd huis of een geopend gereedschap kan tot een levensgevaarlijke elektrische schok leiden. Open het gereedschap niet en neem een beschadigd gereedschap niet in gebruik. Boor niet in het huis om bijvoorbeeld een gegevensplaatje te bevestigen. Trek altijd voor werkzaamheden aan het gereedschap de stekker uit het stopcontact.

**WAARSCHUWING:** Een beschadigde aansluitkabel kan tot een levensgevaarlijke elektrische schok leiden. Controleer de aansluitkabel regelmatig. Neem het gereedschap niet in gebruik als de kabel beschadigd is. Laat een beschadigde kabel altijd door een vakman vervangen. Wikkel de kabel niet om het gereedschap en bescherm de kabel tegen olie, hitte en scherpe randen. Draag het gereedschap niet aan de kabel en gebruik de kabel niet om de stekker uit het stopcontact te trekken.

Bij het gebruik van het gereedschap op bouwplaatsen en buitenhuis moet een aardlekschakelaar voor persoonlijke bescherming worden gebruikt.

 **WAARSCHUWING:** Werkzaamheden in de regen of in een vochtige resp. natte omgeving kunnen tot een levensgevaarlijke elektrische schok leiden. Houd rekening met de weersomstandigheden. Houd het gereedschap droog. Bewaar het gereedschap droog als u het niet gebruikt.

 **WAARSCHUWING:** Explosiegevaar! Het heleluchtpistool kan brandbare vloeistoffen en gassen explosief ontsteken. Werk niet in een omgeving met explosiegevaar. Onderzoek de omgeving voor het begin van de werkzaamheden. Werk niet in de buurt van of aan brandstof- of gasflessen, ook als deze leeg zijn.

 **WAARSCHUWING:** Brandgevaar! Hitte kan brandbare materialen bereiken en ontsteken die zich niet zichtbaar achter bekistingen, in plafonds, vloeren of holle ruimten bevinden. Controleer de werkomgeving voor het begin van de werkzaamheden en zie bij een onduidelijke situatie af van het gebruik van het heleluchtpistool. Houd het gereedschap niet langdurig op dezelfde plaats gericht. Gebruik het gereedschap nooit onbeheerd.

 **WAARSCHUWING:** Vergiftigingsgevaar! Bij het bewerken van kunststoffen, lakken en vergelijkbare materialen ontstaan gassen die agressief of giftig kunnen zijn. Voorkom het inademen van dampen, ook als deze ongevaarlijk lijken. Zorg altijd voor een goede ventilatie van de werkomgeving of draag een ademmasker.

 **WAARSCHUWING:** Verwondingsgevaar! De heleluchtstraal kan personen of dieren verwonden. Het aanraken van de hete verwarmingselementbus of het mondstuk leidt tot huidverbrandingen. Houd kinderen en andere personen uit de buurt van het gereedschap. Raak verwarmingselementbus en mondstuk in hete toestand niet aan. Gebruik het gereedschap niet voor het verhitten van vloeistoffen of voor het drogen van voorwerpen en materialen die door de inwerking van hete lucht onherstelbaar beschadigd worden.

 **WAARSCHUWING:** Verwondingsgevaar! Onbedoeld starten of onverwacht inschakelen van de verwarming na het activeren van de temperatuurbegrenzer kan tot verwondingen leiden. Controleer dat de schakelaar uitgeschakeld is voordat u het gereedschap op het stroomnet aansluit. Schakel het gereedschap uit als de temperatuurbegrenzer geactiveerd is.

## Conformiteit

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil / Switzerland bevestigt dat dit product in dedoor ons inomloop gebrachte uitvoering voldoet aan de eisen van de volgende EG-richtlijnen.

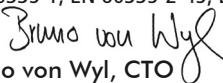
Richtlijnen:

2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

Geharmoniseerde normen:

EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 03.02.2016

  
Bruno von Wyl  
Bruno von Wyl, CTO

  
Andreas Kathriner

Andreas Kathriner, GM

## Afvalverwijdering



Bied elektrisch werkende gereedschappen, toebehoren en verpakkingen aan voor milieuvriendelijk hergebruik. **Uitsluitend EU-landen:** Voer het lasapparaat niet af via deinzameling van huishoudelijk afval!

## Technische gegevens

		GHIBLI			
Spanning	[V]	100	120	200	230
Frequentie	[Hz]		50/60		
Capaciteit	[W]	1500	1500	1500	2000
Temperatuur	[°C]		20 – 600		
	[°F]		70 – 1100		
Luchthoeveelheid (20°C)	[l/min]		300 (Stand 2)	350 (Stand 3)	
	[cfm]		10.6	12.4	
Luchtdruk	[mbar]		15	21	
Gewicht met kabel (3 m)	[kg]		1.2		
	[lbs]		2.6		
Afmetingen L x Ø	[mm]		195 x 85 x 160, Handgreep Ø 57		
Isolatielijst			II / <input type="checkbox"/> (dubbel geïsoleerd)		
Emissieniveau L <sub>pA</sub>	[dB]		70		

## Bestanddelen van het gereedschap

1. Netschakelaar 2. Potentiometer voor temperatuurinstelling 3. Schakelaar voor instelling luchthoeveelheid 4. Verwarmingselementbus 5. Beschermrooster 6. Schroef 7. Mondstuk\* 8. Handgreep 9. Luchtfilter 10. Netaansluitsnoer 11. Luchtschuif

## Gebruik volgens bestemming

Dit heteluchtpistool is bestemd voor alle in deze gebruiksaanwijzing genoemde toepassingen met hete lucht, met de inachtneming van de veiligheidsvoorschriften en met het gebruik van origineel Leister-toebehoren.

### Toepassingen

**Solderen** en los solderen van SMD- en bedrade componenten

**Lassen** van thermoplastische kunststoffen alsmede van afzonderlijke elastoplasten en elastomeerbitumen in de vorm van platen, buizen, profielen, dichtingsstrips, bekledde weefsels, folie, schuim, tegels en banen. De volgende bewerkingen zijn mogelijk: overlappend lassen, draad-, band-, verwarmingselement- en smeltlassen

**Drogen** van waterig-vochtige oppervlakken

**Krimpen** van warmtekrimpousen, folie, band, soldeerverbinders en vormdelen.

**Verwarmen** voor het vormen, buigen en moffelen van thermoplastische halffabrikaten

**Ontdooien** van bevroren waterleidingen

**Activeren** en **losmaken** van oplossingsmiddelenvrije lijmstoffen en smeltlijmen

**Steriliseren** van laboratorium- en glasartikelen en medische instrumenten

**Solderen** van koperbuizen, soldeerverbindingen en metaalfolie

**Ontsteken** van houtsnippers, papier, steenkool of stro in stookinstallaties

**Onthoornen** van kalveren (gebruik speciale uitvoering 24V~)

## Mondstuk monteren\*

**⚠ Het aanraken van het hete mondstuk kan tot ernstige brandwonden leiden.** Laat het gereedschap volledig afkoelen voordat u het mondstuk aanbrengt of vervangt, of gebruik daarvoor een geschikt hulpgereedschap.

**Een vallend mondstuk kan een voorwerp doen ontbranden.** Het mondstuk moet stevig op het gereedschap gemonteerd zijn.

**Een heet mondstuk kan een ondergrond doen ontbranden.** Leg het hete mondstuk alleen op een vuurvaste ondergrond neer.

**Een verkeerd of defect mondstuk kan tot terugstroming van hete lucht leiden en het gereedschap beschadigen.** Gebruik voor dit gereedschap alleen originele mondstukken volgens de tabel.

Schuif het mondstuk **7** op de verwarmingselementbus **4** en draai de schroef **6** vast.

\* Mondstukken worden niet meegeleverd.

## Ingebruikneming

**Controleer het netaanslutsnoer en de stekker op mechanische beschadiging.**

**Neem de netspanning in acht:** De netspanning moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van het gereedschap. Verlengkabels moeten een diameter van min. 2 x 1.5 mm<sup>2</sup> hebben.

### Inschakelen:

Stel de luchthoeveelheid naar behoefte in met de tweestandenschakelaar **3** en/of de luchtschuif **11**. Stel de temperatuur naar behoefte in met de potentiometer **2**. Zet de netschakelaar **1** op I. De opwarmtijd bedraagt ca. 5 min.

### Uitschakelen:

Draai de potentiometer **2** op stand 0 om het gereedschap af te koelen. Als het afgekoeld is, zet u de schakelaar **1** op 0.

### Tips voor de werkzaamheden

- Leister Process Technologies en de servicecentra bieden kosteloze cursussen voor toepassingen aan.
- Voer een testlas uit volgens het lasvoorschrift van de fabrikant van het materiaal en nationale normen of richtlijnen. Controleer de testlas. Pas de lasttemperatuur naar behoefte aan.

## Onderhoud, service en reparatie

- **Controleer het netaanslutsnoer en de stekker op onderbreking en mechanische beschadiging.**
- **Altijd voor werkzaamheden aan het apparaat: Trek de stekker uit het stopcontact.**
- Houd het gereedschap en de ventilatieopeningen altijd schoon om goed en veilig te werken.
- Er mag alleen origineel Leister-toebehoren worden gebruikt.
- Reinig het luchtfilter **9** van het gereedschap bij vervuiling in uitgeschakelde toestand met een kwast. Vervang beschadigd of zeer vuil luchtfilters.
- De bedrijfsduur van de koolborstels bedraagt ca. 1.200 uur. Laat de koolborstels door een erkend Leister-servicecentrum vervangen.

Mocht het gereedschap ondanks zorgvuldige fabricage- en testmethoden toch defect raken, dient de reparatie te worden uitgevoerd door een erkend Leister-servicecentrum.

## Wettelijke garantie

Voor dit apparaat gelden de door de directe salespartner/verkoper verleende garantie of de aanspraak op garantie vanaf de datum van aankoop. Bij een garantie of aanspraak op garantie (bewezen door de factuur of leveringsbewijs) de worden productie- of verwerkingsfouten hersteld door de salespartner door middel van levering van vervangende onderdelen of reparatie. Verwarmingselementen zijn uitgesloten van de garantie of aanspraak op garantie.

Verdere garantie of aanspraken op garantie worden in het kader van het dwingende recht uitgesloten.

Schade als gevolg van normale slijtage, overbelasting of onachtzaam gebruik, is van de garantie uitgesloten.

Geen garantie of aanspraak op garantie wordt verleend bij apparaten die door de koper zijn omgebouwd of veranderd.

## Sikkerhedshenvisninge

 **ADVARSEL:** En manglende overholdelse af sikkerhedshenvisningerne kan i forbindelse med arbejde med varmluftapparatet føre til **brand, ekspllosion, elektrisk stød eller forbrændinger**. Læs brugsanvisningen før brug og overhold altid sikkerhedsforskrifterne. Opbevar brugsanvisningen og giv den videre til en ikke instrueret person før brug.

 **ADVARSEL: Forkert tilsluttede netstik kan føre til livsfarligt elektrisk stød.** Få altid netstikket tilsluttet til kablet af en fagmand.

**ADVARSEL: Et beskadiget hus eller et åbnet apparat kan føre til livsfarligt, elektrisk stød.** Åben ikke apparatet og tag det ikke i brug, hvis det er beskadiget. Bor ikke i huset (f.eks. for at fastgøre et firmaskilt). Træk stikket ud, før der arbejdes på apparatet.

**ADVARSEL: En beskadiget tilslutningsledning kan føre til livsfarligt, elektrisk stød.** Kontrollér tilslutningsledningen med regelmæssige mellemrum. Tag ikke apparatet i brug, hvis ledningen er beskadiget. En beskadiget ledning skal altid repareres af en fagmand. Vikle ikke ledningen omkring apparatet og beskyt det mod olie, varme og skarpe kanter. Bær aldrig apparatet i ledningen og ryk aldrig i den for at trække stikket ud af kontakten.

Bruges apparatet på byggepladser og ude i det fri, skal der bruges en fejlstrømsbeskyttelseskontakt (FI-kontakt) til beskyttelse af personer.

 **ADVARSEL: Arbejde i regnvejr eller i fugtige eller våde omgivelser kan føre til livsfarligt, elektrisk stød.** Tag hensyn til vejforholdene. Sørg for, at apparatet er tørt. Sørg for, at apparatet opbevares et tørt sted, hvis det ikke bruges.

 **ADVARSEL: Eksplusionsfare!** Varmlufttblæseren kan antænde brændbare væsker og gasser eksplotionsagtigt. Arbejd ikke i eksplosi-

onstruede omgivelser. Undersøg omfeltet, før arbejdet startes. Arbejd ikke i nærheden af brændstoffer eller gasbeholdere, heller ikke selv om disse er tomme.

 **ADVARSEL: Brandfare!** Varme kan fange og antænde brændbare materialer, der gemmer sig bag ved forskallinger, i lofter, under gulve eller i hulrum. Kontroller arbejdsmrådet, før arbejdet startes, og lad være med at bruge varmlufttblæseren, hvis du er usikker. Hold ikke apparatet det samme sted i længere tid. Hold altid øje med apparatet, når det er i brug.

 **ADVARSEL: Fare for forgiftning!** I forbindelse med bearbejdning af plast, lak eller lignende materialer opstår der gasser, der kan være aggressive eller giftige. Undgå at indånde damp, også selv om de ikke ser ud til at være giftige. Sørg altid for, at arbejdsplassen er ventileret godt eller brug andedrætsmaske.

 **ADVARSEL: Kvæstelsesfare!** Varmluftstrålen kan kvæste personer eller dyr. Berøring af det varme varmeelementrør eller dysen fører til hudforbrændinger. Sørg for, at børn og andre personer holdes væk fra apparatet. Berør ikke varmeelementrør og dysen, når de er varme. Brug ikke apparatet til at opvarme væsker eller til at torre genstande og materialer, da de ødelægges, hvis de kommer i kontakt med varmluft.

 **ADVARSEL: Kvæstelsesfare!** En utilsigtet start eller en uventet tænding af varmen efter at temperaturbegrænseren er udløst kan føre til kvæstelser. Sørg for, at startknappen er slukket, når stikket sættes i kontakten. Sluk for apparatet, hvis temperaturbegrænsenen er aktiveret.

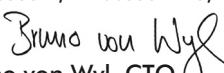
## Overensstemmelse

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil / Schweiz bekræfter, at dette produkt i den af os markedsførte udførelse er i overensstemmelse med kravene i følgende EF-direktiver.

Direktiver: 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

Harmoniserede standarder: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 03.02.2016

  
Bruno von Wyl, CTO

  
Andreas Kathriner, GM

## Bortskaffelse



Elektriske værktøjer, tilbehør og emballage skal genbruges miljøbevidst.

**Kun for EU-lande:** Smid ikke elektrisk værktøj ud med husholdningsaffaldet!

## Tekniske data

		GHIBLI			
Spænding	[V]	100	120	200	230
Frekvens	[Hz]		50/60		
Effekt	[W]	1500	1500	1500	2000
	[°C] [°F]		20 – 600 70 – 1100		
Luftmængde (20°C)	[l/min] [cfm]		300 (Trin 2) 10.6	350 (Trin 3) 12.4	
	[mbar]		15	21	
Vægt med ledning (3 m)	[kg] [lbs]		1.2 2.6		
	[mm]		195 x 85 x 160, Håndgreb Ø 57		
Beskyttelsesklasse			II / <input type="checkbox"/>	(dobbelt isoleret)	
Emissionsniveau L <sub>pA</sub>	[dB]		70		

## Apparatets enkelte dele

- Netkontakt **2.** Potentiometer til temperaturindstilling
- 3.** Kontakt til indstilling af luftmængde
- 4.** Varmeelementrør
- 5.** Beskyttelsesgitter
- 6.** Skruer
- 7.** Dyse\*
- 8.** Håndgreb
- 9.** Luftfilter
- 10.** Nettislutningsledning
- 11.** Luftskubber

## Beregnet anvendelse

Dette varmluftapparat er beregnet til at blive brugt til de formål med varmluft, der er nævnt i nærværende brugsanvisning; sikkerhedsforskrifterne skal overholdes og der skal bruges originalt tilbehør fra Leister.

### Anvendelse

**Lodning** og aflodning af SMD- og trådforbundede dele

**Svejsning** af termoplastiske kunststoffer samt enkelte typer elastoplast og elastomer-bitumen i form af plader, rør, profiler, pakningsbaner, belagte stoffer, folier, skumgummi, fliser og baner. Følgende processer er mulige: Overlap-, tråd-, bånd-, varmeelement- og smeltesvejsning

**Tørring** af vandede-fugtige overflader

**Skrumpning** af varme-skrumpeslanger, folier, -bånd, loddeforbindelsesstykker og formdele.

**Opvarmning** til formning, bøjning og påmuftning af termoplastiske halvfabrikata

**Optøning** af frosne vandledninger

**Aktivering/losning** af opløsningsmiddelfri lim og hotmelt-lim

**Sterilisering** af laboratorie- og glasvarer samt medicinske instrumenter.

**Lodning** af kobberrør, loddesammenføjere og metalfolier

**Tænding** af små træstykker, papir, kul eller strå i fyrlænsanlæg

**Afhornning** af kalve (anvend specialmodel 24V~!)

## Montering af dyse\*

**⚠ Berøring af den varme dyse kan føre til alvorlige forbrændinger.** Sørg for, at apparatet er afkølet eller brug et egnet værktøj, før dysen sættes på eller skiftes.

**En nedfaldende dyse kan antænde en genstand.** Dyerne skal være monteret fast og sikkert på apparatet.

**En varm dyse kan antænde et underlag.** Læg kun den varme dyse fra på et ildfast underlag.

**En forkert eller defekt dyse kan føre til varmlufttilbageslag og beskadige apparatet.** Brug kun originale dyser, der er egnet til apparatet (se tabel).

Skub dysen **7** på varmeelementrøret **4** og spænd skruen **6**.

\* Dyer følger ikke med leveringen!

## Ibrugtagning

**Kontrollér nettilslutningsledning og stik for mekaniske beskadigelser!**

**Overhold netspændingen:** Netspændingen skal være i overensstemmelse med angivelserne på typeskiltet. Forlængerledninger skal have et tværsnit på mindst 2 x 1.5 mm<sup>2</sup>.

### Tænd:

Indstil luftmængden efter behov med totrinskontakten **3** og/eller luftskyderen **11**. Indstil temperaturen med potentiometeret **2** efter behov. Stil netkontakten **1** på I. Opvarmningstiden er ca. 5 min.

### Sluk:

Drej potentiometeret **2** på 0 for at afkøle. Når apparatet er afkølet, stilles kontakten **1** på 0.

## Arbejdsvejledning

- Leister Process Technologies og serviceværksteder tilbyder gratis kurser vedr. anvendelser.
- Foretag testsvejsning iht. materialefabrikantens svejsevejledning og nationale standarder eller retningslinjer. Kontrollér testsvejsningen. Tilpas sveisetemperaturen efter behov.

## Vedligeholdelse, service og reparation

- **Kontrollér nettilslutningsledning og stik for afbrydelse og mekanisk beskadigelse.**
- **Før der arbejdes på apparatet: Træk stikket ud.**
- Sørg for, at apparat og ventilationsåbnninger altid er rene. Det sikrer godt og sikkert arbejde.
- Der må kun bruges originalt tilbehør fra Leister.
- Rengør apparatets luftfilter **9** med en pensel, hvis det er snavset; apparatet skal være slukket forinden. Udskift beskadigede eller meget snavede luftfiltre.
- Kulbøsterne har en driftsvarighed på ca. 1200 timer. Få kulbøsterne skiftet på et af Leister autoriseret serviceværksted.

Skulle apparatet trods omhyggelig fabrikation og kontrol holde op med at fungere, skal reparationen udføres af et serviceværksted, der er autoriseret af Leister.

## Reklamationsret

For dette apparat gælder den garanti, der gives direkte af forhandleren/sælgeren, fra og med købsdatoen. I tilfælde af garantikrav (som bevis kræves en regning eller følgeseddel) udbedres fabrikations- eller forarbejdningsfejl af forhandleren, der enten leverer et nyt produkt eller reparerer det nuværende. Varmeelementer er ikke omfattet af garantien.

Yderligere garantikrav er udelukket indenfor de hårde lovgivningsrammer.

Skader, som skyldes naturligt slid, overbelastning eller forkert behandling, er udelukket af garantien.

Der eksisterer ingen garantikrav ved apparater, som er ombygget eller ændret af køberen.

## Säkerhetsanvisningar

 **VARNING:** Om inte säkerhetsanvisningarna beaktas vid arbete med varmluftspistolen kan detta leda till brand, explosion, elektrisk stöt eller brännskador. Läs igenom instruktionsboken före användningen och beakta alltid säkerhetsföreskrifterna. Förvara instruktionsboken väl och ge den till en person som inte är insatt i apparatens användning före användningen.

 **VARNING:** Felaktigt anslutna stickproppar kan leda till livsfarlig elstöt. Låt endast en fackman ansluta stickproppen till nätsladden.

**VARNING:** Ett skadat hus eller en öppnad apparat kan orsaka en livsfarlig elektrisk stöt. Öppna inte apparaten. En skadad apparat får inte användas. Det är inte tillåtet att borra i huset t.ex. för att fästa en firmaskylt. Dra ut stickproppen innan åtgärder utförs på apparaten.

**VARNING:** En skadad nätsladd kan orsaka livsfarlig elektrisk stöt. Kontrollera nätsladden regelbundet. Apparaten får inte användas med skadad nätsladd. Låt endast en fackman byta en skadad nätsladd. Linda inte nätsladden runt apparaten och skydda sladden mot olja, värme och vassa kanter. Bär inte apparaten i nätsladden och använd inte sladden för att dra stickpropren ur vägguttaget.

När verktyget används på byggnadsplatser eller utomhus ska en jordfelsbrytare (FI-) som personskydd anslutas.

 **VARNING:** Arbeten i regn eller fukrig resp. våt omgivning kan medföra livsfarlig elstöt. Ta hänsyn till väderleksförhållanden. Se till att elverktyget är torrt. Förvara elverktyget på torrt ställe när det inte används.

 **VARNING: Explosionsrisk!** Varmluftspistolen kan orsaka en explosionsartad antändning av brandfarliga vätskor och gaser. Appara-

ten får inte användas i explosionsfarlig miljö. Undersök omgivningen innan arbetet inleds. Undvik arbete i närheten av eller vid bränslen eller gasbehållare även när de är tömda.

 **VARNING: Brandfara!** Värmen kan nå brandfarliga material som är osynliga bakom paneler eller i tak, golv eller hårrum och antända dessa. Kontrollera arbetsplatsen innan arbetet inleds och avstå från att använda varmluftspistol om situationen är oklar. Undvik att rikta apparaten mot samma punkt under en längre tid. Håll alltid uppsikt över apparaten när den är i gång.

 **VARNING: Risk för förgiftning!** Vid arbete med plastmaterial, färger eller liknande gasbildande material som är aggressiva och kan vara giftiga. Undvik att andas in ångor även om detta verkar vara utan betydelse. Se alltid till att arbetsplatsen är väl ventilerad eller använd andningsskydd.

 **VARNING: Risk för personskada!** Varmluftstrålen kan skada människor och djur. Hudkontakt med de hetta värmeelementrören eller munstycket orsakar brännskador. Håll barn och andra människor på avstånd från apparaten. Se till att inte beröra värmeelementrör eller munstycke när de är varma. Undvik att använda apparaten för att värma vätskor eller för att torka föremål eller material som kan förstöras av varmluft.

 **VARNING: Risk för personskada!** En oavsiktlig aktivering eller en plötslig inkoppling av värmen efter att temperaturvakten löst ut kan orsaka skador. Kontrollera att strömställaren är i frånkopplat läge när apparaten ansluts till elnätet. Koppla från apparaten när temperaturvakten har löst ut.

## Överensstämmelse

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil / Schweiz försäkrar att denna produkt i det utförande vi har levererat produkten överensstämmer med kraven i följande EG-direktiv.

Direktiv: 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

Harmoniserande normer: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 03.02.2016

Bruno von Wyl  
Bruno von Wyl, CTO

Kathrine G.  
Andreas Kathriner, GM

## Avfallshantering



Eldrivna verktyg, tillbehör och förpackningar ska lämnas in för återvinning.  
Endast i EU: Släng inte eldrivna verktyg som vanligt avfall!

**Tekniska data**

		GHIBLI			
Spänning	[V]	100	120	200	230
Frekvens	[Hz]		50/60		
Effekt	[W]	1500	1500	1500	2000
	[°C] [°F]		20 – 600 70 – 1100		
Luftmängd (20°C)	[l/min] [cfm]		300 (Steg 2) 10.6	350 (Steg 3) 12.4	
			15	21	
Lufttryck	[mbar]		1.2		
			2.6		
Dimensioner L x Ø	[mm]		195 x 85 x 160, Handtag Ø 57		
Skyddsklass			II / <input type="checkbox"/>	(Dubbelisolerad)	
Emissionsnivå L <sub>pA</sub>	[dB]		70		

**Komponenter**

1. Nätströmställare 2. Potentiometer för temperaturinställning 3. Strömvärmare för inställning av luftvolym 4. Värmeelementrör 5. Skyddsgaller 6. Skruv 7. Munstycke\* 8. Handtag 9. Luftfilter 10. Nätsladd 11. Luftventil

**Ändamålsenlig användning**

Denna varmluftspistol är avsedd för all sådan varmluftsanvändning som anges i denna instruktionsbok under förutsättning att säkerhetsföreskrifterna följs och originaltillbehör från Leister används.

**Användning**

**För lödning** och avlödning av SMD- och trådkopplade komponenter

**Svetsning** av termoplaster samt vissa elaster och elastbitumer i form av plattor, rör, profiler, tätningsvåder, laminerade textilier, folier, skum, fiber och våder. Följande metoder är möjliga: Överlappnings-, tråd-, band-, värmeelement- och smältsvetsning

**Torkning** av fuktiga ytor

**Krympning** av värmekrympslangar, folier, band, lödskarvar och formstycken

**Uppmjukning** av termoplastiska halvfabrikat för formning, bockning och påkrympning

**Upptining** av infrusna vattenledningar

**Aktivering/borttagning** av lösningsfria plaster och smältlim

**Sterilisering** av laboratorie- och glasapparater samt medicininstrument

**Lödning** av kopparrör, lödskarvar och metallfolier

**Tändning** av träspån, papper, kol eller halm i eldningsanläggningar

**Avlägsnande** av horn från kalvar (använt specialutförande 24V~!)

**Montering av munstycken\***

**⚠ Beröring av det heta munstycket kan orsaka svåra brännskador.** Låt apparaten svalan helt innan munstycket monteras eller byts, eller använd ett lämpligt verktyg.

**Ett munstycke som tappas kan antända ett föremål.** Munstyckena måste monteras stadigt och säkert på apparaten.

**Ett hett munstycke kan antända underlaget.** Placera ett hett munstycke på ett brandsäkert underlag.

**Ett felaktigt eller defekt munstycke kan orsaka att varmluften strömmar bakåt och skadar apparaten.** Använd endast de originalmunstycken i tabellen som är avsedda för apparaten.

Skjut upp munstycket 7 på värmeelementrören 4 och dra fast skruven 6.

\* Munstyckena ingår inte i leveransen!

## Driftstart

### Kontrollera nätsladden och stickproppen avseende mekanisk skada!

**Kontrollera nätpänningen:** Kontrollera att nätpänningen överensstämmer med uppgifterna på elverktygets typskylt. En förlängningssladd måste ha en area på minst  $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ .

### Inkoppling:

Ställ med tvåstegsströmställaren **3** och/eller luftsliden **11** in luftvolymen för aktuellt behov. Ställ med potentiometern **2** in temperaturen för aktuellt behov. Ställ nätströmställaren **1** i läge I. Uppvärmningstiden är ca 5 min.

### Fränkoppling:

Vrid potentiometern **2** till läget 0 för avkyllning. När elverktyget svalnat, ställ omkopplaren **1** i läge 0.

### Arbetsanvisningar

- Leister Process Technologies och även serviceverkstäderna erbjuder gratis användningskurser.
- Testsvetsa enligt materialtillverkarens svetsanvisning och nationella standarder eller direktiv. Kontroll av testsvetsning. Anpassa svetstemperaturen om så behövs.

## Underhåll, service och reparation

- **Kontrollera nätsladden och stickproppen avseende avbrott och mekanisk skada.**
- **Innan arbeten utförs på elverktyget: Dra ut nätsladden.**
- Håll elverktyget och ventilationsöppningarna rena för effektivt och säkert arbete.
- Använd endast original Leister-tillbehör.
- Elverktyget ska vara fränkopplat vid rengöring av nedsmutsat luftfilter **9** med pensel. Byt ut skadade eller kraftigt nedsmutsade luftfilter.
- Kolborstarna kan användas ca 1200 timmar. Låt kolborstarna bytas ut hos en auktoriserad Leister-serviceverkstad.

Om en eventuell störning uppstår i elverktyget trots noggrann tillverkning och kontroll, bör reparationen utföras hos en auktoriserad Leister-serviceverkstad.

## Garanti

För den här enheten gäller den direkta distributionspartners/försäljarens garantivillkor från och med köpdatumet. Vid garantianspråk (styrks med faktura eller följesedel) åtgärdar distributionspartner tillverknings- eller bearbetningsfel genom tillhandahållande av reservdelar eller reparation. Garantin omfattar inte värmeelement.

Ytterligare garantianspråk utesluts inom ramen för bindande lagstiftning.

Skador till följd av normalt slitage, överbelastning eller felaktig hantering täcks inte av garantin.

Garantianspråk gäller inte för enheter som har manipulerats eller ändrats av köparen.

## Sikkerhetsinformasjoner

 **ADVARSEL:** Hvis disse sikkerhetsinformasjonene ikke følges kan arbeid med varmluftapparatet føre til brann, eksplosjoner, elektriske støt eller forbrenninger ved. Les bruksanvisningen før bruk og følg alltid sikkerhetsforskriftene. Ta godt vare på bruksanvisningen og gi denne videre til en ikke opplaert person før han/hun bruker apparatet.

 **ADVARSEL:** Galt tilkoblede støpsler kan føre til at du får et livsfarlig elektrisk støt. La aldri andre enn fagfolk tilkoble nettstøpsler til ledningene.

**ADVARSEL:** Et skadet hus eller et åpnet apparat kan føre til livsfarlige elektriske støt. Du må ikke åpne apparatet eller ta et skadet apparat i bruk. Ikke bør hull på huset, f.eks. for å feste et firmaskilt. Før alle arbeider på apparatet utføres må støpselet trekkes ut.

**ADVARSEL:** En skadet tilkoblingsledning kan føre til livsfarlige elektriske støt. Kontroller tilkoblingsledningen med jevne mellomrom. Ikke ta apparatet i bruk hvis ledningen er skadet. En skadet ledning må alltid skiftes ut av en fagmann. Ledningen må ikke vikles rundt apparatet og apparatet må beskyttes mot olje, varme og skarpe kanter. Ikke bær apparatet i ledningen og ikke trekk støpselet ut av stikkontakten ved å dra i ledningen.

Når apparatet er i bruk på byggeplasser og utendørs skal det anvendes en vernebryter for jordfeilstrøm -(Fl), til sikring av personene på arbeidsplassen.

 **ADVARSEL:** Arbeid i regn eller i fuktige, hhv. våte omgivelser kan føre til at du får et livsfarlig elektrisk støt. Ta alltid hensyn til værfordelene. Hold apparatet tørt. Oppbevar alltid apparatet tørt når det ikke er i bruk.



**ADVARSEL: Fare for eksplosjoner!** Varmluftviften kan antenne brennbare væsker og gasser som kan eksplodere. Du må ikke arbeide i eksplosjonsfarlige omgivelser. Sjekk omgivelsene før du påbegynner arbeidet. Arbeid ikke i nærheten av eller på drivstoffe eller gassbeholdere, heller ikke hvis disse er tomme.



**ADVARSEL: Brannfare!** Varme kan nå frem til og antenne brennbart materiell som befinner seg usynlig bak paneler, i tak, gulv eller hulrom. Sjekk arbeidsområdet før du påbegynner arbeidet og gi avkall på å bruke varmluftapparatet i uklare situasjoner. Ikke hold apparatet rettet mot samme sted over lengre tid. Bruk apparatet kun under oppsyn.



**ADVARSEL: Fare for forgiftning!** Ved bearbeidelse av kunststoff, lakk eller lignende materialer oppstår gasser som kan være aggressive eller giftige. Unngå å puste inn damper, selv om disse ikke virker farlige. Sørg alltid for en bra ventilasjon av arbeidsplassen og bruk en pustevernmaske.



**ADVARSEL: Fare for skader!** Varmluftstrålen kan skade personer eller dyr. Berøring av det varme varmeelementrøret eller dysen fører til hudforbrenninger. Hold barn og andre personer unna apparatet. Berør ikke varmeelementrøret og dysen i en varm tilstand. Ikke bruk apparatet til oppvarming av væsker eller til tørring av gjenstander eller materiell som kan ødelegges ved innvirkning av varmluft.



**ADVARSEL: Fare for skader!** En utilsiktet startning eller uventet innkobling av varmeelementet etter utløsning av temperaturbegrenseren kan føre til skader. Forviss deg om at bryteren er slått av ved tilkobling til strømnettet. Slå apparatet av hvis temperaturbegrenseren er utløst.

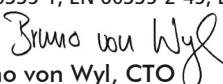
## Samsvarserklæring

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil / Schweiz bekrefter at denne modellen av vårt solgte produkt oppfyller kravene i følgende EF-direktiver.

Direktivene : 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

Harmoniserte standarder: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 03.02.2016

  
Bruno von Wyl  
Bruno von Wyl, CTO

  
Andreas Kathriner  
Andreas Kathriner, GM

## Deponering



Elektroverktøy, tilbehør og emballasje skal resirkuleres på en miljøvennlig måte. Kun for EU-land: Kast aldri elektroverktøy i husholdnings

## Tekniske data

		GHIBLI			
Spanning	[V]	100	120	200	230
Frekvens	[Hz]		50/60		
Effekt	[W]	1500	1500	1500	2000
	[°C]		20 – 600		
Temperatur	[°F]		70 – 1100		
Luftmengde (20°C)	[l/min]		300 (Trinn 2)	350 (Trinn 3)	
	[cfm]		10.6	12.4	
Lufttrykk	[mbar]		15	21	
Vekt med ledning (3 m)	[kg]		1.2		
	[lbs]		2.6		
Mål L x Ø	[mm]		195 x 85 x 160, Håndtak Ø 57		
Beskyttelsesklasse			II / <input checked="" type="checkbox"/>	(Dobbelt isolert)	
Emisjonsnivå L <sub>pA</sub>	[dB]		70		

## Apparatets elementer

- Nettbryter
- Potensiometer for innstilling av temperatur
- Bryter for luftmengdeinnstilling
- Varmeelementrør
- Beskyttelsesgitter
- Skrue
- Munnstykke\*
- Håndtak
- Airfilter
- Nettilkoblingsledning
- Airskyver

## Formålsmessig bruk

Dette varmluftapparatet er bestemt for alle varmluftanvendelser i denne bruksanvisningen, forutsatt at alle sikkerhetsforskrifter overholdes og at det kun brukes original-tilbehør fra Leister.

### Anvendelser

**Loddning** og avlodding av SMD- og tråd-deler

**Sveising** av termoplastiske kunststoffer pluss enkelte elastoplaster og elastomer-bitumen i form av plater, rør, profiler, tetningsbaner, besiktede tekstiler, folier, skum, fliser og baner. Følgende metoder er mulig: Overlappings-, tråd-, bånd-, varmeelement- og smeltesveising

**Tørking** av vann-fuktige overflater

**Krymping** av varme-krympeslanger, folier, -bånd, loddeforbindelser og formdeler

**Oppvarming** før formgiving, bøyning og oppmuffing av termoplastiske halvfabrikater

**Opptringning** av frossede vannrør

**Aktivering/avløsning** av løsemiddelfritt lim og smeltelim

**Sterilisering** av laboratoriums- og glassvarer pluss medisiniske instrumenter

**Loddning** av kobberrør, loddeforbindelser og metallfolier

**Antennelse** av treflis, papir, kull eller halm i fyringsanlegg

**Fjerning** av horn på kalver (bruk spesialmodell 24V~ !)

## Montere munnstykket\*

**⚠ Berøring av den varme dysen kan føre til alvorlige forbrenninger.** Før dysen settes på hhv. skiftes må apparatet avkjøles helt eller det må brukes et egnert verktøy.

**En dyse som faller ned kan antenne en gjenstand.** Dysene må være fast og sikkert montert på apparatet.

**En varm dyse kan antenne et underlag.** Legg den varme dysen kun på et ildfast underlag.

**En skadet eller defekt dyse kan føre til at varmluft slår tilbake og skader apparatet.** Bruk kun original-dysen som er egnet for dette apparatet iht. tabellen.

Skyv munnstykke **7** inn på varmeelementrør **4** og skru skru **6** fast.

\* Munnstykker er ikke med i leveransen!

## Igangsetting

**Kontroller om nettilkoblingsledning og støpsel har mekanisk skade!**

**Pass på nettspenningen:** Nettspenningen må stemme overens med den som er angitt på apparatets typeskilt. Forlengelsesledningen må ha en diameter på minst  $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ .

### Slå på:

Innstill luftmengden etter behov med totrinns-bryteren **3** og/eller luftskyveren **11**. Innstill temperaturen etter behov med potensiometeret **2**. Sett strømbryteren **1** på I. Oppvarmingstiden er ca. 5 min.

### Slå av:

Drei potensiometer **2** til avkjøling i stilling 0. Når apparatet er avkjølt, still bryter **1** på 0.

## Arbeidsanvisninger

- Leister Process Technologies og også service-firmaene tilbyr gratiskurs innen bruksområdet.
- Testsveis i henhold til materialprodusentenes sveiseanvisninger og til nasjonale normeringer og forskrifter. Kontroller testsveisingene. Tilpass sveisetemperaturen til det behov som foreligger.

## Vedlikehold, service og reparasjon

- **Kontroller om nettilkoblingsledning og støpsel forårsaker avbrytelser eller om de har mekanisk skade.**
- **Før ethvert arbeid på apparatet: koble apparatet fra nettet.**
- Hold alltid apparat og ventilasjons-slisser rene, slik et godt og sikkert arbeid er mulig.
- Det skal bare brukes original-tilbehør fra Leister.
- Apparatets luftfilter **9** kan rengjøres med en pensel. Apparatet skal være slått av. Luftfilter som er skadd eller meget skitne skal skiftes ut.
- Kullbørstene har en driftstid på ca. 1200 timer. La et autorisert service-firma for Leister-produkter skifte ut kullbørstene.

Hvis apparatet på tross av omhyggelige produksjons- og kontrollmetoder skulle ha en feil, må det repareres av et autorisert service-firma for Leister-produkter.

## Reklamasjonsrett

For dette apparatet gjelder de garantirettigheter som er gitt av den direkte salgsrepresentanten/selgeren fra kjøpsdato. Ved et garantikrav (påvises med faktura eller følgebrev) blir produksjons- eller bearbeidingsfeil utbedret av salgsrepresentanten med ny levering eller reparasjon. Varmelelementer dekkes ikke av garantien.

Ytterligere garantikrav utelukkes i rammen av ufravikelige rettsregler.

Skader som oppstår på grunn av naturlig slitasje, overbelastning eller ufagmessig behandling dekkes ikke av garantien.

Det kan ikke fremlegges garantikrav for apparater som er bygget om eller endret av kjøperen.

## Turvallisuusohjeet

 **VAROITUS:** Jos turvallisuusohjeita ei noudata, saattaa kuumailmapuhaltimen käyttö johtaa tulipaloon, räjähdykseen, sähköis-kunun tai palovammoihin. Lue käytööhöje ennen käytööä ja noudata aina turvallisuusohjeita. Säilytä käytööhöjeet ja luovuta ne aina laitteen käyttäjälle, jolle ei ole ope-tettu laitteen käytööä.

 **VAROITUS:** Väärin liitetty verkkopistotulpat saattavat johtaa hengenvaaralliseen sähköis-kunun. Anna vain ammattimiehen liittää verkkopistoke johtoon.

**VAROITUS:** Vaurioitunut kotelo tai avattu laite saattaa johtaa hengenvaaralliseen sähköis-kunun. Älä avaa laitetta, äläkä käytä vaurioitunutta laitetta. Älä poraa reikiä koteloon, esim. nimikilven kiinnittämistä varten. Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä.

**VAROITUS:** Vioitunut liittäjäohja saattaa johtaa hengenvaaralliseen sähköis-kunun. Tarkista liittäjäohja säädäntöllisesti. Älä käytä laitetta, jonka verkkokojohja on vaurioitunut. Anna aina sähköammattimiehen vaihtaa vaurioitunut johto. Älä kierrä johtoa laitteen ympäri. Suojaa johto öljyltä, kuumuudelta ja teräviltä reunoilta. Älä käytä väärin. Älä käytä verkkokojohtaa laitteen kannamiseen tai pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta.

Käytettäessä laitetta rakennustyömailla ja ulkona, tulee käytää vikavirratykkintä (Fl) yksilönsuojana.

 **VAROITUS:** Työskentely sateessa tai märässä tahi kosteassa ympäristössä saattaa johtaa hengenvaaralliseen sähköis-kunun. Ota sää-olosuhteet huomioon. Pidä laite kuivana. Säilytä laite kuivassa paikassa, kun et käytä sitä.

 **VAROITUS:** Räjähdysvaara! Kuumail-mapuhallin saattaa sytyttää palavia nesteitä tai kaasuja räjähdyksenomaisesti. Älä työskentele räjähdysalttiissa ympäristössä. Tarkista lähiympäristö ennen työn aloittamista. Älä työskentele poltoaineiden tai kaasusäiliöiden lähellä tai niiden kanssa, edes niiden ollessa tyhjiä.

 **VAROITUS:** Tulipalovaara! Kuumuuus saattaa sytyttää palavia aineita, jotka sijaitsevat näkymättömässä, piilossa verhouksen takana, esimerkiksi sisäkatoissa, lattioissa tai ote-loissa. Tarkista työalue ennen työn aloittamista, ja lopeta kuumailmapuhaltimen käyttö ollessasi epävarma tilanteesta. Älä pidä laitetta suunnattuna pitkään samaan kohtaan. Käytä laitetta ainoastaan valvot-tuna.

 **VAROITUS:** Myrkytysvaara! Muoveja, lakkoja tai vastaavia aineita käsiteltäessä syntyy kaasuja, jotka voivat olla syövyttäviä tai myrkyllisiä. Vältä höyryjen hengittämistä, vaikka ne vaikut-taisivatkin harmittomilta. Huolehdi aina työkohteen hyvästä tuuletuksesta tai käytä hengityssuojaamaria.

 **VAROITUS:** Loukkaantumisvaara! Kuumail-masuihku voi vahingoittaa ihmisiä tai eläimiä. Kuuman lämmityselementtinä putken tai suuttimen koskettamisen aiheuttaa palovammoja ihoon. Pidä lapsen ja muut henkilöt loitolla laitteesta. Älä käytä laitetta hiustenkuivaimena, se on paljon hius-tenkuivainta kuumempi. Älä käytä laitetta nesteiden kuumentamiseen tai esineiden tahi materiaalien kuivaamiseen, jos kuumailma saattaa vahingoittaa niitä.

 **VAROITUS:** Loukkaantumisvaara! Tahaton käynnistys tai odottamaton kuumeneminen lämpötilarajoitimen laukeamisen jälkeen, saattaa johtaa loukkaantumiseen. Varmista, että kyt-kin on poiskytettynä, kun liität laitteen sähköverkkoon. Katkaise laite käynnistyskytkimestä, jos lämpötilarajoi-tin on lauennut.

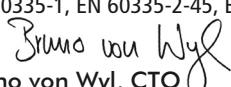
## Yhdenmukaisuus

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil / Schweiz todistaa, että tämä tuote, meiltä toimittamassamme kunnossa täyttää seuraavien EY-direktiivien vaatimukset.

Direktiivit: 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

Harmonisoidut standardit: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 03.02.2016

  
Bruno von Wyl

Bruno von Wyl, CTO

  
Andreas Kathriner, GM

## Hävitys



Sähkötyökalut, tarvikkeet ja pakaukset on toimitettava ympäristöä säästäävään kierrätykseen.

Vain EU-maiden osalta: Älä heitä sähkötyökaluja kotitalousjätteeseen!

**Tekniset tiedot**

		GHIBLI			
Jännite	[V]	100	120	200	230
Taajuus	[Hz]		50/60		
Teho	[W]	1500	1500	1500	2000
Lämpötila	[°C]		20 – 600		
	[°F]		70 – 1100		
Ilmamäärä (20°C)	[l/min] [cfm]		300 (Porras 2) 10.6		350 (Porras 3) 12.4
Ilmanpaine	[mbar]		15		21
Paino verkkojohtoinen (3 m)	[kg] [lbs]			1.2 2.6	
Mitat L x Ø	[mm]		195 x 85 x 160, Kahvan Ø 57		
Suojausluokka			II / <input checked="" type="checkbox"/>	(kaksoiseristetty)	
Emissiotaso L <sub>pA</sub>	[dB]		70		

**Laitteen osat**

1. Verkkokytkin 2. Lämpötilasäädon potentiometri 3. Ilmamääräasetuksen kytkin 4. Kuumennusputki 5. Suojaritilä 6. Ruuvi 7. Suutin\* 8. Kahva 9. Ilmansuodatin 10. Verkkojohto 11. Ilmaluisti

**Määräyksenmukainen käyttö**

Tämä kuumailmapuhallin on tarkoitettu käytettäväksi kaikkiin käyttöohjeessa lueteltuihin kuumailmatarkoituksiin, turvallisuusohjeita noudattaen ja alkuperäisiä Leister-lisätarvikkeita käytäen.

Käyttö
<b>SMD- ja johdollaisten komponenttien juotos ja juostosten irrotus</b>
<b>Kestomuovien</b> ja yksittäisten elastomuovien ja elastomeeribitumin hitsaus levyjen, putkien, profiilien, eristysrullien, pinoitettujen kankaiden, kalvojen, vaahtojen, laattojen ja kalvoliuskojen muodossa. Seuraavat menetelmät ovat mahdollisia: Limitäinen, lanka-, nauha-, lämmityselementti- ja sulahitsaus
<b>Vetisten</b> pintojen kuivaus
<b>Lämpökutisteletkujen</b> , kalvojen, -nauhojen, juotosliittimiä ja muotokappaleiden kutistus.
<b>Kestomuovisten</b> puolivalmisteiden kuumennus muotoilua, taivutusta ja muhvienviinnitystä varten
<b>Jäätyneiden</b> vesiputkien sulatus
Liuotinvaipaiden liimojen ja sulateliimojen <b>aktivointi/irrotus</b>
Laboratorio- ja lasiesineiden sekä lääkeinstrumenttien <b>sterilisointi</b> .
<b>Kupariputkien</b> , juotoskohtien ja metallikalvojen juotos
<b>Puulastujen</b> , paperin, hiilien tai olkien sytytys tulipesissä
<b>Vasikoiden</b> sarvien poisto (käytä 24V-erikoismallia!)

**Suuttimeen asennus\***

- ⚠️ Kuuman suuttimen koskettaminen saattaa johtaa vakavaan palovammaan.** Ennen suuttimen asennusta tai vaihtamista, anna laitteen jäähdytä kokonaan, tai vaihtoehtoisesti käytä sopivaa työkalua.
- Putoava suutin saattaa sytyttää esineitä.** Asenna suuttimet tiukasti ja luotettavasti laitteeseen.
- Kuuma suutin saattaa sytyttää alustan.** Aseta kuuma suutin vain tulenkestäväle alustalle.
- Väärä tai viallinen suutin saattaa aikaansaada kuuman ilman takaisinkimmahduksen ja täten vaurioiteta laitetta.** Käytä vain laitteeseesi tarkoitettuja, taulukon mukaisia alkuperäisiä suuttimia.

Työnnä suutin **7** kuumennusputkeen **4** ja kiristä ruuvi **6**.

\* Suuttimet eivät kuulu toimitukseen!

## Käyttöönotto

**Tarkista, ettei verkkojohdossa tai pistotulpassa ole mekaanista vikaa!**

**Varmista verkkojännite:** Verkkojännitteen tulee vastata laitteen tyypikilvessä olevia tietoja. Jatkojohdon poikkipinnan tulee olla vähintään 2 x 1.5 mm<sup>2</sup>.

### Käynnistys:

Aseta ilmamäärä tarpeen mukaan kaksiportaisella kytkimellä **3** ja/tai ilmaliu'ulla **11**. Aseta lämpötila potentiomeetrilla **2** tarpeen mukaan. Aseta verkkokytkin **1** asentoon 1. Lämmitysaika on n. 5 min.

### Poiskytkentä:

Kierrä potentiometri **2** asentoon 0 jäähdystä varten. Aseta kytkin **1** asentoon 0 laitteen jäähdettyä.

### Työskentelyohjeita

- Leister Process Technologies sekä huoltopisteet tarjoavat maksuttomia käyttöopastuskursseja.
- Suorita koehitsaus materiaalivalmistajan hitsausohjeen ja kansallisten standardien tai direktiivien mukaisesti. Tarkista testihitsaus. Sovita hitsauslämpötila tarpeen mukaan.

## Hoito, huolto ja korjaukset

- **Tarkista, ettei verkkojohdossa tai pistotulpassa ole katkosta tai mekaanista vikaa.**
- **Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä.**
- Pidä aina laite ja tuuletusaukot puhtaina, jotta voit työskennellä hyvin ja turvallisesti.
- Ainoastaan alkuperäisiä Leister-lisätarvikkeita saa käyttää.
- Puhdista poiskytketyn laitteen ilmansuodatin **9** siveltimellä, jos se on likaantunut. Vaihda vioittunut tai voimakkaasti likaantunut ilmansuodatin uuteen.
- Hiiliharjojen käyttöaika on n. 1200 tuntia. Anna valtuutetun Leister-huoltopisteenvaihtaa hiiliharjat.

Jos laitteessa esiintyy vikaä, huolellisesta valmistuksesta ja koestusmenettelystä huolimatta, tulee korjaus antaa valtuutetun Leister-huoltopisteenvaihtaja.

## Takuu

Tähän tuotteeseen noudatetaan jakelijan/myyjän myöntämiä takuu- tai takuuvastuuoikeuksia ostopäivästä alkaen. Jos takuuun alainen vaade esitetään (todistettu laskulla tai toimitustodistuksella), jakelija poistaa valmistus- tai käsittelyvirheet vaihtamalla tuotteen uuteen tai korjaamalla sen. Takuu ei koske lämmityselementtejä.

Muut vaateet suljetaan pois pakottavan oikeuden nojalla.

Takuu ei koske vaurioita, jotka aiheutuvat luonnollisesta kulumisesta, ylikuormituksesta tai epäasiainmukaisesta käsittelystä.

Vaateet, jotka liittyvät laitteisiin, joita ostaja on muokannut tai muuttanut, raukeavat.

## Υποδείξεις ασφαλείας

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας κατά την εργασία με το καμινέτο θερμού αέρα μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, έκρηξη, ή λεκτροπληξία ή εγκαύματα.

Διαβάστε τις οδηγίες χειρισμού πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και τηρείτε πάντοτε τις υποδείξεις ασφαλείας. Διαφυλάξτε τις οδηγίες χειρισμού και δώστε τις στον χρήστη πριν χρησιμοποιήσει τη συσκευή, σε περίπτωση που αυτός δεν είναι εξουειωμένος μ' αυτήν.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Λάθος συνδεμένα φίς δικτύου μπορεί να προκαλέσουν θανατηφόρα ηλεκτροπληξία. Αφήστε έναν ειδικό να συνδέσει το φίς στο λεκτρικό καλώδιο.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ένα χαλασμένο περιβλήμα φίς δικτύου μπορεί να προκαλέσουν θανατηφόρα ηλεκτροπληξία. Μην ανοίξετε τη συσκευή και μην τη χρησιμοποιήσετε όταν είναι χαλασμένη. Μην τρυπήσετε το περιβλήμα, π.χ. για να στερεώσετε την πινακίδα της φίρμας. Να βγάζετε το φίς από την πρίζα πριν από κάθε εργασία στο ίδιο το μηχάνημα.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ένα χαλασμένο λεκτρικό καλώδιο μπορεί να οδηγήσει σε θανατηφόρα ηλεκτροπληξία. Ελέγχετε τακτικά το λεκτρικό καλώδιο. Μη θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία όταν το λεκτρικό καλώδιο είναι χαλασμένο. Δώστε τη συσκευή σ' έναν ειδικό για να αντικαταστήσει έναν τυχόν χαλασμένο λεκτρικό καλώδιο. Μην τυλίγετε το λεκτρικό καλώδιο γύρω από τη συσκευή και προστατεύετε το από λάδια υπερβολικές θερμοκρασίες και κοφτερές ακμές. Μη μεταφέρετε τη συσκευή κρατώντας την από το καλώδιο και μη βγάζετε το φίς από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο.

Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε οικοδόμες και σε ανοιχτούς χώρους, τότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί κι ένας προστατευτικός διακόπτης διαρροής (διακόπτης FI) για την προστασία προσώπων.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η εργασία υπό βροχή, σε υγρό ή σε νοτισμένο περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει σε θανατηφόρα ηλεκτροπληξία. Να λαμβάνετε υπόψη σας τις καιρικές συνθήκες. Διατηρείτε τη συσκευή σε στεγνή κατάσταση. Να φυλάγετε τη συσκευή σε στεγνό περιβάλλον όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κίνδυνος έκρηξης! Το καμινέτο θερμού αέρα μπορεί να αναφλέξει με τρόπο εκρηκτικό τυχόν εύφλεκτα υλικά. Μην έχαγετε σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Ελέγχετε το γύρω χώρο πριν αρχίσετε την εργασία σας. Μην εργάζεστε κοντά σε καύσιμα ή σε δοχεία αερίου (γκαζιού), ακόμη κι αν αυτά είναι αδειά.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κίνδυνος πυρκαγιάς! Η ζέστη μπορεί να φτάσει σε τυχόν εύφλεκτα υλικά, που βρίσκονται αθέτα κάτω από κουβέρτες, δάπεδα κτλ. Η μέσα σε κοίλα σώματα και να τα αναφλέξει. Ελέγχετε το τομέα εργασίας πριν αρχίσετε την εργασία σας και μη χρησιμοποιήσετε το καμινέτο θερμού αέρα αν δεν είστε σίγουρος/σίγουρη ότι δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Μην κατευθύνετε τη συσκευή πολλή ώρα επάνω στην ίδια θέση. Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί πάντοτε υπό επιτήρηση.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κίνδυνος δηλητηρίασης! Τα αέρια που δημιουργούνται σταν κατεργάζεστε πλαστικά υλικά, βερνίκια ή παρόμοια υλικά μπορεί να είναι καυστικά ή δηλητηριώδη. Να αποφεύγετε την εισπνοή αναθυμάσεων, ακόμη κι αν αυτές φαίνονται να είναι ακίνδυνες. Να φροντίζετε πάντοτε για τον επαρκή αερισμό του χώρου που εργάζεστε ή να φοράτε προστατευτική αναπνευστική μάσκα.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κίνδυνος τραυματισμού! Η δέσμη θερμού αέρα μπορεί να τραυματίσει πρόσωπα ή ζώα. Η επαφή με τον καυτό σωλήνα του στοιχείου θέρμανσης ή με το ακροφύσιο οδηγεί σε εγκαύματα του δέρματος. Κρατάτε σε απόσταση από τη συσκευή παιδιά και άλλα τυχόν παρευρισκόμενα άτομα. Μην αγγίζετε το σωλήνα του στοιχείου θέρμανσης ή το ακροφύσιο πριν κρυώσουν. Μη χρησιμοποιήστε τη συσκευή για να ζεστάνετε υγρά ή για να στεγνώσετε αντικείμενα και υλικά που δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα και γι' αυτό καταστρέφονται.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κίνδυνος τραυματισμού! Η αθέλητη εκκίνηση ή η απροσδόκητη θέση σε λειτουργία της θέρμανσης μετά από την ενεργοποίηση του διακόπτη οριακής θερμοκρασίας μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.

Πριν συνέβειτε στη συσκευή στο δίκτυο να βεβαιώνεστε ότι ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος (OFF). Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας μόλις ενεργοποιηθεί ο διακόπτης οριακής θερμοκρασίας.

## Συμβατότητα

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil / Schweiz πιστοποιεί ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοση που εμείς διακινούμε, εκπληρώνει τις απαραίτησης των εξής οδηγιών της EK.

Οδηγίες:

2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

Εναρμονισμένα πρότυπα:

EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 03.02.2016

Bruno von Wyl  
Bruno von Wyl, CTO

Kathrine G.  
Andreas Kathriner, GM

## Απόρριψη



Τα λεκτρικά εργαλεία, τα αξεσουάρ και οι συσκευασίες πρέπει να οδηγούνται σε περιβαλλοντικά ορθή ανακύκλωση. Μόνο για τις χώρες της Ε.Ε.: Μην πετάτε τα λεκτρικά εργαλεία στα οικιακά απορρίμματα!

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

		GHIBLI			
Τάση	[V]	100	120	200	230
Συχνότητα	[Hz]		50/60		
Ισχύς	[W]	1500	1500	1500	2000
	[°C]		20 – 600		
Θερμοκρασία	[°F]		70 – 1100		
Όγκος αέρα (20°C)	[l/min]	300 (Βαθμίδα 2)		350 (Βαθμίδα 3)	
	[cfm]	10.6		12.4	
Πίεση αέρα	[mbar]	15		21	
Βάρος μαζί με το καλώδιο (3 m)	[kg]		1.2		
	[lbs]		2.6		
Διαστάσεις L x Ø	[mm]	195 x 85 x 160, λαβής Ø 57			
Μόνωση		II/ <input checked="" type="checkbox"/>	(διπλή μόνωση)		
Στάθμη εκπομπών L <sub>pA</sub>	[dB]	70			

## Στοιχεία συσκευής

1. Διακόπτης δικτύου 2. Ποτενσιόμετρο για ρύθμιση 3. Διακόπτης για ρύθμιση όγκου αέρα 4. Σωλήνας στοιχείου θέρμανσης 5. Προστατικό πλέγμα 6. Βίδα 7. Ακροφύσιο\* 8. Λαβή 9. Φίλτρο αέρα 10. Ηλεκτρικό καλώδιο 11. Πυθμιστής αέρα

## Χρήση σύμφωνα με τον προβλεπόμενο προορισμό

Αυτή η συσκευή (καμινέτο) θερμού αέρα προορίζεται για όλες τις χρήσεις που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες χειρισμού εφόσον, όμως, χρησιμοποιούνται γνήσια εξαρτήματα της φίρμας Leister και τηρούνται όλες οι σχετικές διατάξεις ασφαλείας.

### Χρήσεις

**Για καλληματικά και ξόδηλημα Surface-Mounted Device και καλωδιαμένων μονάδων**

**Συγκόλληση** Θρμοπλαστικών υλικών καθώς και μυμονωμένων λαστοπλαστικών και λαστομρούς βιτουμυνίου που έχουν μορφή πλακών, σωλήνων, προφίλ, πλαισίων στγανότητας, πιστραμένων υφαντών υλικών, πλαστικών υμένων, αφρού, πλακιδών και λωρίδων. Εφικτές ίναι οι ίδιες μέθοδοι: Συγκόλληση μ πικάλου"η, σύρματος, λωρίδας, μ θρμαντικό στοιχίο καθώς και συγκόλληση μ τηκόμηνη κόλλα

**Στέγνωμα** βρεγμένων επιφανειών

**Συρρίκνωση** θρμοσυστατικών σωλήνων, υμένων, λωρίδων, συγκολλητικών συνδητήρων και στοιχίων καλουπιών.

**Μορφοποίηση,** κάμψη και σύνδεση με κολάρο ημικατεργασμένων θερμοπλαστικών υλικών

**Ξεπάγωμα** παγωμένων υδροσωλήνων

**Ενεργοποίηση/Διάλυση** κολλών χωρίς διαλύτες και τηκόμενων κολλών

**Αποστίρωση** γυάλινων αντικιμένων και αντικιμένων ργαστηρών καθώς και ιατρικών οργάνων.

**Κόλλημα** χάλκινων σωλήνων, επεξεργασία κραμάτων συγκόλλησης και λεπτών φύλλων μετάλλου

**Ανάφλεξη** λεπτών φύλλων ξύλου, χαρτού, κάρβουνων ή άχυρων σε εγκαταστάσεις θέρμανσης

**Αφαίρηση** των κράτων από μοισχάρια (μόνο μ την ιδική έκδοση 24V!)

## Συναρμολόγηση ακροφύσια\*

**⚠ Το άγγισμα του καυτού ακροφυσίου μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.** Πριν τοποθετήσετε ή, ανάλογα, πριν αλλάξετε το ακροφύσιο αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς ή χρησιμοποιήστε γι' αυτό ένα κατάλληλο εργαλείο.

**Σε περίπτωση που το ακροφύσιο πέσει στο δάπεδο μπορεί να αναφλέξει κάποιο αντικείμενο.** Τα ακροφύσια πρέπει να είναι σταθερά συναρμολογημένα στη συσκευή.

**Ένα καυτό ακροφύσιο μπορεί να αναφλέξει την επιφάνεια στην οποία το ακουμπήσατε.** Αποθέτετε το ακροφύσιο πάντα επάνω σε μια επιφάνεια ανθεκτική στη φωτιά.

**Ένα εσφαλμένη ή χαλασμένη ακροφύσιο μπορεί να οδηγήσει σε ανάκρουση/μποτιλιάρισμα του καυτού αέρα, και να προκαλέσει έτσι βλάβη στη συσκευή.** Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ακροφύσια σύμφωνα με τον πίνακα.

Περάστε το ακροφύσιο 7 επάνω στο σωλήνα θερμαντικού στοιχείου 4 και σφίξτε τη βίδα 6.

\* Τα ακροφύσια δεν συνοδεύουν τη συσκευή!

## Εκκίνηση

**Ελέγχετε το ηλεκτρικό καλώδιο και το φίς μήπως παρουσιάζουν μηχανικές [υλικές] βλάβες!**

**Δώστε προσοχή στην τάση δικτύου:** Η τάση δικτύου πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα κατασκευαστή. Καλώδια επιμήκυνσης [μπαλαντέζες] πρέπει να έχουν διατομή τουλάχιστον 2 x 1.5 mm<sup>2</sup>.

### Θέση σε λειτουργία:

Ρυθμίστε τον πιθυμητό τον όγκο αέρα με το διακόπτη δυο βαθμίδων 3 και με τον ωθούμνο ρυθμιστή αέρα 11. Ρυθμίστε την πιθυμητή θρημοκρασία με το ποτνισόμετρο 2. Θέστε το διακόπτη δικτύου 1 στο I. Η προθέρμανση διαρκεί πρίπου 5 min.

### Θέση εκτός λειτουργίας:

Γυρίστε το ποτνισόμετρο 2 στη θέση 0 για να κρυώσει η συσκευή. Μόλις κρυώσει η συσκευή θέστε το διακόπτη 1 στο 0.

### Υποδείξεις εργασίας

- Ελέγχετε το ηλεκτρικό καλώδιο και το φίς μήπως έχουν κοπεί/σπάσει ή μήπως παρουσιάζουν μηχανικές [υλικές] βλάβες.
- Να εκτελείτε δοκιμαστικές συγκολλήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες συγκόλλησης του κατασκευαστή και τις εκάστοτε εθνικές διατάξεις ή οδηγίες. Ελέγχετε το αποτέλεσμα της δοκιμαστικής συγκόλλησης. Να προσαρμόζετε τη θερμοκρασία στις εκάστοτε απαιτήσεις.

## Συντήρηση, Service και επισκευή

- Ελέγχετε το ηλεκτρικό καλώδιο και το φίς μήπως έχουν κοπεί/σπάσει ή μήπως παρουσιάζουν μηχανικές [υλικές] βλάβες.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία στην ίδια τη συσκευή: βγάλτε το φίς από την πρίζα.
- Να διατηρείτε τη συσκευή και τις σχισμές αερισμού σε καθαρή κατάσταση, για να μπορείτε να εργάζεστε καλά και ασφαλώς.
- Επιτρέπεται η χρήση μόνο γνήσιων εξαρτημάτων από τη Leister.
- Σε περίπτωση που το φίλτρο αέρα 9 της συσκευής είναι λεωραμένο, θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και καθαρίστε το μ' ένα πινέλο. Να αντικαθιστάτε χαλασμένα ή πολύ λεωραμένα φίλτρα.
- Ο χρόνος λειτουργίας των ανθρακοψηκτρών ανέρχεται σε 1200 ώρες περίπου. Αναθέστε την αντικατάσταση των ανθρακοψηκτρών σ' ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service της Leister.

Σε περίπτωση που η συσκευή, παρ' όλες τις επιμελείς διαδικασίες κατασκευής και ελέγχου, σταματήσει κάποτε να λειτουργεί τότε η επισκευή της πρέπει να ανατεθεί σ' ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service της Leister.

## Ευθύνη για ελαττώματα

Για τη συγκεκριμένη συσκευή ισχύουν τα δικαιώματα εγγύησης ή παροχών εγγύησης που προσφέρονται από τον εκάστοτε εμπορικό συνεργάτη/πωλητή κατά την ημερομηνία της αγοράς. Σε περίπτωση αξιώσης εγγύησης ή παροχών εγγύησης (τεκμηρίωση με απόδειξη αγοράς ή δελτίο παράδοσης), τα σφάλματα κατασκευής ή επεξεργασίας αντιμετωπίζονται από τον εμπορικό συνεργάτη μέσω παράδοσης ανταλλακτικών ή επισκευής. Τα θερμαντικά στοιχεία αποκλείονται από τις παροχές εγγύησης ή την εγγύηση.

Αποκλείονται περαιτέρω αξιώσεις εγγύησης ή παροχών εγγύησης πέρα από τη δεσμευτική νομοθεσία.

Οι ζημιές που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά, υπερβολική επιβάρυνση ή ακατάλληλη χρήση αποκλείονται από τις παροχές εγγύησης.

Δεν γίνεται δεκτή καμία αξιώση εγγύησης ή παροχών εγγύησης για συσκευές που έχουν μετασκευαστεί ή τροποποιηθεί από τον αγοραστή.

## Güvenlik Talimatı

 **UYARI:** Güvenlik talimi hükümlerine uyulmadığı takdirde ısı tabancası ile çalışırken yanın çıkabilir, patlama, elektrik çarpması veya yanmalar olabilir. Aleti kullanmadan önce mutlaka kullanım kılavuzunu okuyun ve daima güvenlik hükümlerine uyun. Kullanım kılavuzunu iyi bir yerde saklayın ve ilk kez kullanmadan önce bı aleti kullanmayı bilmeyen kişilere vermeyin.

 **UYARI:** Yanlış bağlanan şebeke bağlantı fisi hayatı tehlike oluşturan elektrik çarpmalarına neden olabilir. Şebeke bağlantı fisininin kabloya bağlantısını sadece bir uzmana yapırın.

**UYARI:** Hasarlı bir gövde veya açılmış bir alet hayatı tehlike yaratan elektrik çarpmasına neden olabilir. Aleti açmayın ve hasarlı aleti değiştirmayın. Örneğin bir firma etiketi tespit etmek üzere gövdeyi delmeyin. Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce her defasında fisi prizden çekin.

**UYARI:** Hasarlı bir bağlantı kablosu hayatı tehlike yaratan elektrik çarpmasına neden olabilir. Bağlantı kablosunu düzenli aralıklarla kontrol edin. Kablosu hasarlı aleti değiştirmeyin. Hasarlı kablo daima bir uzman tarafından değiştirilmelidir. Kabloyu alete sarmayın, yağa, sıcaklığa ve keskin kenarlı cisimlere karşı koruyun, Aleti kablolardan tutarak taşımayın ve kabloyu çekerek fisi prizden çıkarmayın.

Bu aleti şantiyede veya açık havada kullanırken kişilerin güvenliği için mutlaka bir koruma şalteri (FI) üzerinden elektrik şebekesine bağlayın.

 **UYARI:** Yağmur altında ve nemli veya ıslak ortamlarda çalışırken hayatı tehlike oluşturan elektrik çarpmaları ortaya çıkabilir. Çalışırken hava koşullarını dikkate alın. Aleti daima kuru tutun. Kullanım dışında iken aleti kuru olarak saklayın.



**WUYARI: Patlama tehlikesi! İsi tabancası yanabilen sıvı ve gazları patlayacak ölçüde tutuşturabilir.** Patlama tehlikesi bulunan ortamlarda çalışmamın. Çalışmaya başlamadan önce çevrenizi dikkatli biçimde kontrol edin. Boş bile olsalar yakıt veya gaz kaplarının yakınında çalışmamın.



**WUYARI: Yangın tehlikesi!** İsi tabancasının çıkardığı sıcaklık kaplamalar, tavanlar, zeminler veya boşluklar içinde görülemeye yanabilir malzemelere ulaşabilir. Çalışmaya başlamadan önce çalışma alanınızı kontrol edin ve kuşkulu durumlarda ısı tabancasını kullanmayın. Aleti uzun süre aynı yere doğrultmayın. Aletinizi daima kontrolünüz altında kullanın.



**UYARI: Zehirlenme tehlikesi!** Plastikler, lakkler veya benzeri malzemeler işlenirken sağlığa zararlı veya zehirli gazlar ortaya çıkabilir. Zararsız görünse bile ortaya çıkan buhar ve gazları solumayın. Çalışığınız yeri daima iyi havalandırın veya bir koruyucu maske kullanın.



**UYARI: Yaralanma tehlikesi!** Sıcak hava huzmesi insanları veya hayvanları yaralayabilir. Isınmış rezistanslı boruya veya memeye dokunmak cilt yanmalarına neden olur. Çocukları ve diğer kişileri atleten uzak tutun. Kızgın durumda iken rezistanslı boruya ve memeye dokunmayın. Aleti sıvıları ısıtmak veya sıcak hava nedeniyle zarar görebilecek nesne ve malzemeleri kurutmak için kullanmayın.



**UYARI: Yaralanma tehlikesi!** Sıcaklık sınırlama sisteminin açılmasından sonra alet istenmeden çalışır veya ısıtma sistemi beklenmedik biçimde çalışmaya başlarsa yaralanmalar olabilir. Aleti akım şebekesine bağlamadan önce şalterin kapalı olduğundan emin olun. Sıcaklık sınırlama sistemi tepki verdiğide aleti hemen kapatın.

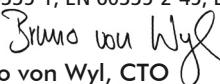
## Uygunluk beyanı

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil / Schweiz bu ürünün piyasaya sunduğumuz haliyle aşağıdaki EG yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu beyan eder.

Yönetmelikler: 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

Birleşik normlar: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 03.02.2016

  
Bruno von Wyl  
Bruno von Wyl, CTO

  
Andreas Kathriner  
Andreas Kathriner, GM

## Tasfiye (atma)



Elektrikli ekipmanlar, aksesuarları ve ambalajları için çevre dostu geri dönüşüm işlemi uygulanmalıdır. **Yalnızca AB ülkeleri için:** Elektrikli ekipmanları evsel atıklarla birlikte atmayın!

**Teknik veriler**

GHIBLI					
Gerilim	[V]	100	120	200	230
Frekans	[Hz]		50/60		
Güç	[W]	1500	1500	1500	2000
Sıcaklık	[°C]		20 – 600		
	[°F]		70 – 1100		
Hava miktarı (20°C)	[lt/dak] [cfm]		300 (Kademe 2) 10.6	350 (Kademe 3) 12.4	
Hava basıncı	[mbar]		15	21	
Kablo ile birlikte ağırlığı (3 m)	[kg] [lbs]		1.2 2.6		
Ölçüleri L x Ø	[mm]		195 x 85 x 160, Tutamak çapı Ø 57		
Koruma sınıfı			II / <input checked="" type="checkbox"/> (Çift izolasyonlu)		
Emisyon seviyesi L <sub>pA</sub>	[dB]		70		

**Aletin elemanları**

1. Şebeke şalteri 2. Sıcaklık ayar potansiyometresi 3. Hava miktarı ayar şalteri 4. Rezistanslı boru  
 5. Koruyucu izgara 6. Vida 7. Meme\* 8. Tutamak 9. Hava filtresi 10. Şebeke bağlantı iletkeni 11. Hava sürgüsü

**Usulüne uygun kullanım**

Bu kaynak aleti (ısı aleti) güvenlik hükümlerine uyalma ve orijinal Leister aksesuarı kullanılmak koşulu ile bu kullanım kılavuzunda belirtilen bütün ısıl işlemlerin yürütülmesi için geliştirilmiştir.

**Kullanım alanları**

SMD malzemenin ve telli yapı parçalarının lehimlenmesi ve lehimlerinin sökülmesi
Bu aletle termoplastik malzemenin ve levha, boru, profil, sızdırmazlık şeridi, kaplamalı örgü malzeme, folye, köpük malzeme, fayans ve şerit biçimindeki elastomer ve elastomer bitumların kaynakları yapılabilir. Aşağıdaki işlem yöntemleri mümkündür: Katlı, telli, bantlı, rezistanslı ve eriyici kaynak işleri
<b>İslak ve nemli yüzeylerin kurutulması</b>
İsıl kapatmalı hortumların, folyelerin, şeritlerin kapatılması, lehim bağlantılarının yapılması ve kalıp parçalarının işlenmesi
Termoplastik yarı mamüllerin <b>bıçılmalıdır</b> , bükülmesi ve kıvrılması için ısıtma
<b>Donmuş su borularının açılması</b>
Çözücü madde içermeyen tutkal ve eriyici yapışkanların <b>aktifleştirilmesi/ gevşetilmesi</b>
Laboratuar malzemesinin, cam malzemenin ve tıbbi malzemenin <b>strerilizasyonu</b>
<b>Bakır boruların, lehim birleştiricilerin ve metal folyelerin lehimlenmesi</b>
Ateşleme sistemlerindeki odun parçacıklarının, kağıtların, kömürlerin ve samanların <b>tutuşturulması</b>
Dana boynuzlarının alınması (Özel tip 24V~ kullanın!)

**Memelerin takılması\***

 **Kızgınlık memelere dokunma ağır yanıklara neden olabilir.** Memeleri takmadan ve değiştirmeden önce aleti tam olarak soğutun veya bu işleme uygun bir alet kullanın.

**Yere düşen bir meme herhangi bir nesneyi tutuşturabilir.** Bu nedenle memeler alete sağlam ve güvenli biçimde takılmalıdır.

**Kızgınlık bir meme temas edecek zemini tutuşturabilir.** Bu nedenle kızgınlık memeyi daima yanmaya karşı dayanıklı bir zemine koyn.

**Yanlış veya hasarlı bir meme sıcak havanın geri tepmesine ve dolayısı ile aletin hasar görmesine neden olabilir.** Sadece tabloda gösterilen aletinize uygun orijinal memeleri kullanın.

Memeyi 7 rezistans borusuna 4 itin ve vidayı 6 sıkın.

\* Memeler testisimat kapsamında değildir!

## Çalıştırma

**Şebeke bağlantı kablosununda ve fişte mekanik hasar olup olmadığını kontrol edin!**  
 Şebeke gerilimine dikkat edin: Şebeke geriliği aletin tip etiketi üzerinde belirtilen verilere uymalıdır. Uzatma kablosunun kesiti en azından  $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$  olmalıdır.

### Açma:

İhtiyacınız olan havayı iki kademeli şalter **3** ve/veya hava sürgüsü **11** ile ayarlayın. Sıcaklığı da ihtiyacınıza göre potansiyometre **2** ile ayarlayın. Şebeke şalterini **1**, „I“ konumuna getirin. Isıtma süresi yaklaşık 5 dakikadir.

### Kapama:

Aleti soğutmak için potansiyometreyi **2**, 0 pozisyonuna çevirin. Alet soğuduktan sonra şalteri **1**, 0 pozisyonuna getirin.

### Çalışırken dikkat edilecek hususlar

- Leister Process Technologies ve Müşteri servisleri kullanım alanlarına ilişkin ücresiz kurs olanakları sunmaktadır.
- Malzeme üreticisinin kaynak yapma talimatına uyarak test kaynağı yapın ve ulusal norm veya yönetmeliklere uygun. Test kaynağını kontrol edin. Kaynak sıcaklığını yaptığından işe uyarlayın.

## Bakım, servis ve onarım

- **Şebeke bağlantı kablosunu ve fişi kesinti ve mekanik hasar açısından kontrol edin.**
  - **Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce her defasında fişi prizden çekin.**
  - İyi ve güvenli çalışabilme için aleti ve havalandırma aralıklarını daina temiz tutun.
  - Bu alette sadece orijinal Leister aksesuarı kullanılabilir.
  - Havafiltresini **9** alet kapalı iken bir fırça ile temizleyin. Hasar görmüş veya çok kirlenmiş havafiltresini değiştirin.
  - Kömür fırçaların işletim süresi yaklaşık 1200 saatdir. Kömür fırçaları yetkili bir Leister müşteri servisinde değiştirin.
- Dikkatli yürütülen üretim ve test işlemlerine rağmen alet arıza yapacak olursa onarım yetkili bir Leister müşteri servisinde yapılmalıdır.

## Garanti

Bu cihaz için doğrudan satış acentesi/satıcı tarafından sağlanan teminat ve garanti hakları satış tarihinden itibaren geçerlidir. (Sevk ırsaliyesi ve faturayla belgelendirilmiş olmak kaydıyla) Teminat veya garanti talebinde üretim veya işleme hataları distribütör tarafından, cihazı yenisi ile değiştirme veya onarma suretiyle giderilir. Isıtma elemanları teminat veya garanti kapsamı dışındadır.

Ek teminat veya garanti talepleri zorunlu kanun kapsamı dışındadır.

Normal aşınma, aşırı yüklenme veya yanlış kullanım nedeniyle oluşan hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

Üzerinde satın alan tarafından değişiklik veya tadilat yapılmış olan cihazlar teminat veya garanti kapsamı dışındadır.

## Instructions de sécurité

 **OSTRZEŻENIE:** Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa może przy pracy tą dmuchawą gorącego powietrza na opalarkę doprowadzić do pożaru, wybuchu, porażenia prądem elektrycznym lub oparzeń. Przed użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi i zawsze przestrzegać przepisów bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi należy przechowywać i przekazać innej osobie, która nie została pouczona przed użyciem urządzenia.

 **OSTRZEŻENIE:** Nieprawidłowo podłączona wtyczka sieciowa może spowodować niebezpieczne dla życia porażenie prądem.

Podłączenia wtyczki sieciowej do przewodu może dokonać tylko wykwalifikowany fachowiec.

**OSTRZEŻENIE: Uszkodzona obudowa lub otwarte urządzenie może doprowadzić do niebezpiecznego dla życia porażenia prądem.** Nie należy otwierać urządzenia i nie włączać urządzenia, które jest uszkodzone. Nie należy wiercić otworów w obudowie w celu np. umocowania tabliczki firmowej. Przed wszystkimi pracami przy urządzeniu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda.

**Uszkodzony kabel zasilający może doprowadzić do niebezpiecznego dla życia porażenia prądem.** Kabel zasilający należy regularnie kontrolować. Nie należy włączać urządzenia z uszkodzonym kablem.

Uszkodzony kabel należy zawsze oddać do fachowca w celu wymiany. Nie należy obwijać kabla urządzenia i chronić go przed olejem, wysokimi temperaturami i ostrymi krawędziami. Nie należy nosić urządzenia trzymając za kabel i nie używać kabla w celu wyciągnięcia wtyczki z gniazda.

Podczas użytkowania urządzenia na budowach i poza zamkniętymi pomieszczeniami należy dla zapewnienia bezpieczeństwa osób zastosować wylącznik ochronny różnicowy (FI).

 **OSTRZEŻENIE:** Prace podczas deszczu lub w wilgotnym czy mokrym otoczeniu mogą spowodować niebezpieczne dla życia porażenie prądem. Wziąć pod uwagę warunki atmosferyczne. Chroń urządzenie przed deszczem i wilgocią. Przechowywać urządzenie w suchym miejscu.



**OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo wybuchu!** Dmuchawa gorącego powietrza - opalarka może podpalić ciecze palne i gazy podobnie do wybuchu. Nie należy pracować w zagrożonym wybuchami środowisku. Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować otoczenie. Nie należy pracować w pobliżu paliw lub pojemników z gazem, również wtedy, gdy są one puste.



**OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo pożaru!**

Żar może osiągnąć i podpalić materiały palne, które ukryły się niewidzialne za oszalowaniem, w stropach, podłogach lub pustych przestrzeniach. Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować obręb pracy a przy niejasnej sytuacji zrezygnować z użycia dmuchawy gorącego powietrza - opalarki. Urządzenia nie należy trzymać skierowanego przez dłuższy czas na jedno miejsce. Urządzenie należy używać zawsze pod nadzorem.



**OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo otrucia!** Przy obróbce tworzyw sztucznych, lakierów lub materiałów podobnych powstają gazy, które mogą być agresywne lub trujące.

Należy unikać wdychania par również, gdy te nie nasuwają obaw. Należy zawsze dbać o dobrą wentylację miejsca pracy i nosić maskę ochronną dróg oddechowych.



**OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo obrażeń!** Promień gorącego powietrza może obrazić osoby lub zwierzęta. Dotyk gorącej rury elementu grzewczego lub dyszy prowadzi do poparzenia skóry. Dzieci i inne osoby należy trzymać z daleka od urządzenia. Nie należy dotykać rury elementu grzewczego i dyszy. Urządzenia nie wolno używać do ogrzewania cieczy lub do suszenia przedmiotów i materiałów, które zostaną pod wpływem gorącego powietrza zniszczone.



**OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwko obrażeń!** Niezamierzony rozruch lub nieoczekiwane włączenie się ogrzewania po włączeniu ogranicznika temperatury może doprowadzić do obrażeń ciała. Należy upewnić się, że włącznik/włącznik jest wyłączony podczas podłączania do sieci prądu. Urządzenie należy wyłączyć, gdy włączy się ogranicznik temperatury.

## Deklaracja zgodności

Producent, Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil / Schweiz poświadczają, że produkt w tym wykonaniu handlowym jest zgodny z następującymi normami lub dokumentami normatywnymi:

Dyrektwy:

2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

Normy:

EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233,  
EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 03.02.2016

Bruno von Wył  
Bruno von Wył, CTO

Kathrine G.  
Andreas Kathriner, GM

## Usuwanie odpadów



Narzędzia elektrotechniczne, akcesoria i opakowania należy utylizować zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Dotyczy wyłącznie krajów UE: Narzędzi elektrotechnicznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami z gospodarstwa domowego!

## Dane techniczne

		GHIBLI			
Napięcie	[V]	100	120	200	230
Częstotliwość	[Hz]			50 / 60	
Wydajność	[W]	1500	1500	1500	2000
Temperatura	[°C]			20 – 600	
	[°F]			70 – 1100	
Ilość powietrza (20°C)	[l/min]		300 (Stopień 2)		350 (Stopień 3)
	[cfm]		10.6		12.4
Ciśnienie powietrza	[mbar]		15		21
Ciążar z kablem (3 m)	[kg]		1.2		
	[lbs]		2.6		
Wymiary L x Ø	[mm]		195 x 85 x 160, rękojeści Ø 57		
Klasa ochrony			II / <input checked="" type="checkbox"/>	(podwójnie izolowane)	
Poziom emisji hałasu L <sub>pA</sub>	[dB]		70		

## Elementy urządzenia

- Przełącznik sieciowy
- Potencjometr do ustawiania temperatury
- Przełącznik do regulacji przepływu powietrza
- Rura ochronna elementu grzejnego
- Kratka ochronna
- Šrubka
- Dysza\*
- Uchwyt
- Filtr powietrza
- Przewód zasilania sieciowego
- Suwak do regulacji strumienia powietrza

## Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Niniejsza zgrzewarka na gorące powietrze – pod warunkiem, że zachowane zostaną przepisy bezpieczeństwa i zastosowane oryginalne osprzętowanie Leister – przeznaczona jest do wszystkich wymienionych w niniejszej instrukcji rodzajów użytkowania z zastosowaniem gorącego powietrza.

### Rodzaje użytkowania

#### Lutowanie i wylutowywanie elementów przewlekanych i SMD

**Spawanie** termoplastycznych tworzyw sztucznych, jak również pojedynczych elastoplastów i bitumów elastomerowych w postaci płyt, rur, profiliów, pasm materiałów uszczelniających, powlekanych tkanin, folii, pianek, płytek i taśm. Możliwe są następujące sposoby spawania: zakładkowe, w osłonie gazów (drut lub taśma), spawanie elektrodowe i zgrzewanie

#### Suszenie wodnistwo-wigotnych powierzchni

**Obkurczanie** węzy termokurczliwych, folii, taśm, łączników lutowanych oraz elementów kształtowniczych

#### Rozgrzewanie w celu kształtuowania, zginania i rozszerzania termoplastycznych półproduktów

#### Rozmrażanie zamarzniętych rur wodociągowych

#### Aktywacja/usuwanie klejów bezrozpuszczalnikowych i klejów topliwych

#### Sterylizacja

przyrządów laboratoryjnych i szklanych, a także instrumentów i narzędzi medycznych

#### Lutowanie rur miedzianych, łączników lutowanych i folii metalowych

#### Podpalanie zrębków drewna, papieru, węgla lub słomy w kotłach

#### Usuwanie rogów u cieląt (używać wersji specjalnej 24V~I)

## Montaż dyszy\*

**⚠ Dotknięcie gorącej dyszy może doprowadzić do ciężkich oparzeń.** Przed nasadzaniem lub wymianą dyszy należy urządzenie pozostawić do całkowitego ochłodzenia lub używać odpowiedniego narzędzia.

**Spadająca dysza może podpalić jakiś przedmiot.** Dysze muszą zostać mocno i bezpiecznie zamontowane do urządzenia.

**Gorąca dysza może zapalić podłożę.** Gorącą dyszę należy odkładać tylko na podłożę z ogniotrwałego materiału.

**Niewłaściwa lub uszkodzona dysza może doprowadzić do zwrotnego przepływu gorącego powietrza i uszkodzić urządzenie.** Należy używać tylko odpowiednich oryginalnych dyszy do Państwa urządzenia zgodnie z tabelą.

Nalożyć dyszę **7** na rurę elementu grzejnego **4** i dokręcić śrubę **6**.

\* Dysze nie są objęte zakresem dostawy!

## Uruchomienie

**Sprawdzić przewód zasilania sieciowego i wtyczkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych!**

Zwrócić uwagę na napięcie sieciowe: napięcie sieciowe musi odpowiadać danym na tabliczce znamionowej urządzenia. Przekrój poprzeczny przedłużacza musi wynosić przynajmniej  $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ .

### Włączanie:

Ustawić przepływ powietrza zgodnie z zapotrzebowaniem, używając do tego celu przełącznika dwustopniowego **3** i/ lub szybka **11**. Wyregulować temperaturę, zgodnie z zapotrzebowaniem, używając pokrętła **2**. Przełącznik sieciowy **1** ustawić na I. Czas nagrzewania wynosi ok. 5 min.

### Wyłączanie:

W celu ochłodzenia urządzenia ustawić potencjometr **2** w pozycji 0. Kiedy urządzenie się ochłodzi, ustawić przełącznik **1** w pozycji 0.

### Wskazówki dotyczące użytkowania

- Firma Leister Process Technologies jak również ośrodki serwisowe oferują bezpłatne kursy w zakresie użytkowania urządzenia.
- Przeprowadzić próbne spawanie zgodnie z instrukcją spawania producenta materiału oraz zgodnie z krajowymi normami lub dyrektywami. Skontrolować próbne spawanie. Dopasować według potrzeby temperaturę spawania.

## Konserwacja, serwis i naprawa

- **Skontrolować przewód zasilania sieciowego i wtyczkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych.**
- **Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek pracy przy urządzeniu wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.**
- Utrzymywanie urządzenia i szczelin wentylacyjnych w czystości gwarantuje prawidłową i bezpieczną pracę.
- Stosować wyłącznie oryginalne osprzętowanie firmy Leister.
- Zabrudzony filtr powietrza **9** czyścić pędzlem po uprzednim odłączeniu urządzenia od napięcia. Wymienić filtry uszkodzone lub bardzo zabrudzone.
- Czas eksploatacji szczotek węglowych wynosi ok. 1200 godzin. Wymiany szczotek węglowych może dokonać tylko autoryzowany ośrodek serwisu firmy Leister.

Jeżeli urządzenie, mimo dokładnych procesów produkcyjnych i kontrolnych, ulegnie awarii, naprawę powinien przeprowadzić autoryzowany ośrodek serwisu firmy Leister.

## Rękojmia

Niniejsze urządzenie począwszy od daty zakupu objęte jest rękojmią lub gwarancją udzielaną przez bezpośredniego partnera handlowego/sprzedawcę. W przypadku roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji (udokumentowanie przez fakturę lub dowód dostawy) partner handlowy ma obowiązek usunąć wady fabryczne lub powstałe w procesie przetwarzania poprzez wymianę lub naprawę. Elementy grzewcze nie są objęte rękojmi ani gwarancją.

Dalsze roszczenia z tytułu rękojmi lub gwarancji są w ramach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wykluczone.

Uszkodzenia spowodowane normalnym zużyciem, przeciążeniem lub zastosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem nie podlegają gwarancji.

Wyklucza się roszczenia z tytułu rękojmi lub gwarancji w stosunku do urządzeń, które zostały przez Kupującego przebudowane lub zmodyfikowane.

## Biztonsági előírások

 **FIGYELMEZTETÉS:** A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása a hőlégfúvóval végzett munkák során tűzhöz, robbanáshoz, áramütéshez vagy égési sérülésekhez vezethet. A készülék használata előtt olvassa el a Kezelési Útmutatót és minden tartsa be a biztonsági előírásokat. Örizze meg a Kezelési Utasítást és használat előtt adja át minden olyan személynak, aki még nincs kioltatva a készülék használatára.

 **FIGYELMEZTETÉS:** Egy hibásan csatlakoztatott hálózati csatlakozó dugó életveszélyes áramütéshez vezethet. A hálózati csatlakozó dugónak a kábelvel való összekapcsolásával csak egy szakembert szabad megbízni.

**FIGYELMEZTETÉS:** Egy megrongálódott ház vagy egy kinyitott készülék életveszélyes áramütéshez vezethet. Sohase nyissa fel a készüléket és ha a készülék megrongálódott, ne vegye azt üzembe. Sohase fúrjon bele a házba, hogy arra például egy gyári táblát felerősítse. A berendezésen végzett bármely munka megkezdése előtt húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatból.

**FIGYELMEZTETÉS:** Egy megrongálódott csatlakozó kábel életveszélyes áramütéshez vezethet.

Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozóvezetéket. Ne helyezze a berendezést üzembe, ha a csatlakozó kábel megrongálódott. Ha a kábel megrongálódott, azt csak szakemberrel szabad kicsérélteni. Ne csavarja fel a kábelt a berendezésre és óvja meg a kábel oldaljától, hőhatásuktól és éles elektrolit vagy sarkuktól. A berendezést soha ne hordozza a kábelnél fogva, és sohase húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a kábelnél fogva.

Ha a készüléket építkezésben, vagy a szabad ég alatt használja, a személyi védelemre használjon egy hibaáram-(FI) védőölikapcsolót.

 **FIGYELMEZTETÉS:** Az esőben vagy nedves, illetve vizes környezetben végzett munka életveszélyes áramütéshez vezethet.

Vegye figyelembe az időjárási viszonyokat.

Tartsa szárazon a berendezést. A berendezést használaton kívül csak száraz helyen tárolja.



**FIGYELMEZTETÉS:** Robbanásveszély! A hőlégfúvó az éghető folyadékokat és gázokat robbanásszerűen meggyújthatja.

Robbanásveszélyes környezetben ne dolgozzon. A munka megkezdése előtt vizsgálja meg a munkahely környezetét. Üzemanyag- vagy gáztartályok közelében akkor se dolgozzon, ha azok üresek.



**FIGYELMEZTETÉS:** Tűzveszély! A hőhatás az olyan éghető anyagokat is elérheti és meggyújthatja, amelyek fal-, padló- vagy mennyezetborítások mögött, vagy

üregeken helyezkednek el és kívülről nem láthatók. A munka megkezdése előtt ellenőrizze a munkaterületet és ha nem egyértelmű a helyzet, inkább mondjon le a hőlégfúvó használatáról. Ne irányítsa a berendezést hosszabb ideig ugyanarra a helyre. A készüléket minden csak felügyelet alatt üzemeltesse.



**FIGYELMEZTETÉS:** Mérgezés veszélye! Műanyagok, festékek, lakkrétegek és hasonló anyagok megmunkálásakor agresszív vagy mérges gázok

**Keletkezhetnek.** Kerülje el a gázok belélegzését, még akkor is, ha meg van győződve arról, hogy azok nem káros hatásúak. Mindig gondoskodjon a munkahely jó szellőzettséiről, vagy viseljen védőállapotot.



**FIGYELMEZTETÉS:** Sérülésveszély! A forró levegőszugár személyek vagy állatok sérüléséhez vezethet. A fűtőelemcsőes vagy a fűvára megérintése égesi sérülésekhez vezet. Tartsa távol a gyerekeket és idegen személyeket a készüléktől. Ne érjen hozzá a forró fűtőelemcsőhöz és fűvökához. Ne használja a készüléket folyadékok felmelegítéséhez, vagy tárgyak és anyagok száritásához, amelyeket a forró levegő hatása megrongálhat.



**FIGYELMEZTETÉS:** Sérülésveszély! A berendezés akaraton elindulása vagy a fűtésnek a hőmérsékletkorlátozó kioldósásakor való váratlan

**bekapcsolódása sérülésekhez vezethet.** Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló a hálózatra való csatlakoztatáskor kikapcsolt állapotban van. Kapcsolja ki a berendezést, ha a hőmérsékletkorlátozó leoldott.

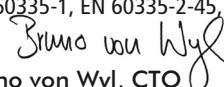
## Megfelelőség

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil / Schweiz gazonja, hogy ez a termék az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel az alábbi EK-irányelvek követelményeinek.

Irányelpek: 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

Harmonizált szabványok: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 03.02.2016

  
Bruno von Wyl

Bruno von Wyl, CTO

  
Andreas Kathriner

Andreas Kathriner, GM

## Hulladékkezelés



Biztosítani kell az elektromos berendezések, tartozékok és csomagolásuk környezetvédelmi szempontból megfelelő újrahasznosítását. **Csak az EU tagállamokban:** Az elektromos berendezéseket ne dobja a háztartási szemetbe!

## Műszaki adatok

		GHIBLI			
Feszültség	[V]	100	120	200	230
Frekvencia	[Hz]		50/60		
Teljesítmény	[W]	1500	1500	1500	2000
Hőmérséklet	[°C]		20 – 600		
	[°F]		70 – 1100		
Levegőátáramlás (20°C)	[l/min]		300 (2 fokozat)	350 (3 fokozat)	
	[cfm]		10.6	12.4	
Légnyomás	[mbar]		15	21	
Súly a kábellel együtt (3 m)	[kg]		1.2		
	[lbs]		2.6		
Méretek L x Ø	[mm]		195 x 85 x 160, Fogantyú Ø 57		
Érintésvédelmi			II / <input checked="" type="checkbox"/>	(kettős szigetelés)	
Zajkibocsátási szint L <sub>pA</sub>	[dB]		70		

## A készülék részei

1. Hálózati kapcsoló 2. Hőmérséklet beállító potenciometér 3. Levegő mennyiség beállító kapcsoló 4. Fűtőelemcső 5. Védőrács 6. Csavar 7. Fúvóka\* 8. Fogantyú 9. Légszűrő 10. Hálózati csatlakozó vezeték 11. Levegőszabályozó tolóka

## Rendeltetésszerű használat

Ez a hőlégfúvó a biztonsági előírások betartása és eredeti Leister tartozékok alkalmazása mellett az ezen Kezelési Utasításban felsorolt valamennyi forró levegő alkalmazásával végzett munka végrehajtására szolgál.

Alkalmazások
SMD-alkatrészek és huzalokkal ellátott alkatrészek forrasztása és kiforrasztása
Hőre lágyuló műanyagok valamint egyes elasztoplasztok és elasztomér-bitumen lemezek, csövek, profilok, tömítőszalagok, réteggel bevont szövetek, fóliák, habok, csempék és más pályák alakjában való hegesztése. A következő eljárásokra van lehetőség: átfedéses, huzalos, szalagos, fűtőelemes és olvasztásos hegesztés
Vizes nedves felületek száritása
Hőre zsugorodó tömlők, fóliák, szalagok, forrasztási összekötődarabok és formadarabok zsugorítása
<b>Hőre</b> lágyuló féltermékek felfűtése a formázáshoz, hajlításhoz és peremezéshez
<b>Befagyott</b> vízvezeték kiolvasztása
Oldószer mentes ragasztóanyagok és olvadó ragasztórúdak <b>aktiválása/leoldása</b>
Laboratóriumi és üvegedények, valamint orvosi műszerek <b>sterilizálása</b> .
<b>Rézsövek</b> , forrasztott csatlakozások és fémfóliák forrasztása
Aprófa, papír, szén, vagy szalma meggyűjtése tüzelő <b>berendezésekben</b>
Borjak szarvatalanítása (ehhez a 24V--os különleges kivitelt kell használni!)

## A fúvókák felszerelése\*

- ⚠ A forró fúvóka megérintése súlyos égési sérüléshez vezethet.** A fúvókának a berendezésre való felhelyezése, illetve kicserelése előtt hagyja teljesen kihúlni a készüléket, vagy használjon megfelelő szerszámot.
- Egy leeső fúvóka meggyűthet valamilyen tárgyat.** A fúvókákat szorosan és biztosan kell felszerelni készülékre.
- Egy forró fúvóka meggyűthet az alaplapot.** A forró fúvókát csak tűzálló alaplapra szabad letenni. .
- Egy hibás vagy meghibásodott fúvóka a forró levegő visszavezetéséhez és a készülék megrongálódásához vezethet.** Csak a készülékehez megfelelő, a táblázatban megtalálható eredeti fúvókákat használjon.

Tolja fel a 7 fúvókát a 4 fűtőelemcsőre és húzza meg a 6 csavart.

\* A fúvókák nem részei a szállítmánynak!

## Üzembe helyezés

**Ellenőrizze a hálózati csatlakozó vezeték és a csatlakozó dugó esetleges mechanikus megrongálódását!**

**Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre:** A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a készülék típustábláján található adatokkal. A hosszabbító kábel keresztmetszetének legalább  $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ -nek kell lennie.

### Bekapcsolás:

Állítsa be a szükségnek megfelelő levegő mennyiséget, ehhez használja a **3** kétfokozatú kapcsolót és/vagy a **11** légelzáró tolókát. Állítsa be a **2** potenciometter segítségével a szükségnek megfelelő hőmérsékletet. Állítsa az **1** hálózati kapcsolót az „**I**” helyzetbe. A felfűtési idő kb. 5 perc.

### Kikapcsolás:

A lehűtéshez forgassa el a **2** potenciometert a „**0**” helyzetbe. Amikor a berendezés lehült, állítsa a **1** kapcsolót a „**0**” helyzetbe.

### Munkavégzési tanácsok

- A Leister Process Technologies cég és a vevőszolgálati pontok ingyenes alkalmazási tanfolyamokat tartanak.
- Hajtson végre az anyagot gyártó cég hegesztési előírásainak és a nemzeti szabványoknak vagy irányelveknak megfelelően egy próbahegesztést. Ellenőrizze a próbahegesztés eredményeit. Ezután a szükségnek megfelelően állítsa be a hegesztési hőmérsékletet.

## Karbantartás, szerviz és javítás

- **Ellenőrizze a hálózati csatlakozó vezeték és a csatlakozó dugó esetleges megszakadását és mechanikus megrongálódását!**
- **A berendezésen végzett bármely munka megkezdése előtt: Húzza ki a hálózati csatlakozó dugót.**
- Mindig tartsa tisztán a berendezést és a szellőzőnyílásokat, hogy jól és biztonságosan dolgozhasson.
- Csak eredeti Leister-tartozékokat szabad használni.
- Elszennyeződés esetén kikapcsolt állapotban egy ecsettel tisztítsa meg a készülék **9** légszűrőjét. A megrongálódott vagy erősen elszennyeződött légszűrőt cserélje ki.
- A szénkefék üzemi ideje kb. 1600 óra. A szénkefékkel egy erre feljogosított Leister-Vevőszolgálatnál szabad csak kicserélni.

Ha a berendezés a gondos gyártási és ellenőrzési eljárás ellenére egyszer mégis meghibásodna, akkor a javítással csak egy erre feljogosított Leister elektromos kéziszerszám-műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni.

## Szavatosság

A készülékre a közvetlen értékesítési partner/eladó által biztosított garanciális és szavatossági jogok vonatkoznak, a vásárlás időpontjától kezdve. Garanciális vagy szavatossági igény esetén (igazolás számlával vagy szállítólevéllel) az értékesítési partner cserekészülékkel vagy javítással háritja el a gyártási vagy megmunkálási hibákat. A szavatosság vagy garancia a fűtőelemekre nem vonatkozik.

Az ezen túlmenő garanciális vagy szavatossági igényeket a hatályos jog keretein belül kizártuk.

A természetes elhasználódásra, túlterhelésre vagy szakszerűtlen kezelésre visszavezethető károkra a garancia nem vonatkozik.

A vásárló által átépített vagy módosított készülékre vonatkozólag semmiréte garanciális vagy szavatossági igény nem érvényesíthető.

## Bezpečnostní předpisy

 **VAROVÁNÍ:** Nerespektování bezpečnostních předpisů při práci s horkovzdušným zařízením může vést k požáru, výbuchu, úderu elektrickým proudem nebo popálení. Pročtěte si před použitím návod k obsluze a dodržujte vždy bezpečnostní předpisy. Návod k obsluze uložte a neinstruované osobě jej před použitím dejte.

 **VAROVÁNÍ: Chybně zapojené síťové zástrčky mohou vést k životnému nebezpečnému úderu elektrickým proudem.** Síťovou zástrčku nechte připojit ke kabelu pouze odborníkem.

**VAROVÁNÍ: Poškozené těleso nebo otevřený stroj může vést k životu nebezpečnému úderu elektrickým proudem.** Stroj neotvárejte a poškozený stroj neuvádějte do provozu. Nanavrtávejte těleso, např. k upevnění firemního štítku. Před každou prací na stroji vytáhněte síťovou zástrčku.

**VAROVÁNÍ: Poškozený připojovací kabel může vést k životu nebezpečnému úderu elektrickým proudem.** Pravidelně připojovací kabel kontrolujte. Stroj s poškozeným kabelem neuvádějte do provozu. Poškozený kabel nechte vždy nahradit odborníkem. Neomotávejte kabel okolo stroje a chráňte jej před olejem, teplem a ostrými hranami. Nenoste stroj za kabel a nepoužívejte jej k vytažení zástrčky ze zásuvky.

Při nasazení stroje na stavbách a venku použijte pro ochranu osob proudový chránič (Fl).

 **VAROVÁNÍ: Práce za deště nebo ve vlhkém popř. mokré prostředí může vést k životnému nebezpečnému úderu elektrickým proudem.** Zohledňte povětrnostní poměry. Udržujte stroj suchý. Pokud stroj nepoužíváte, uskladněte jej v suchu.



**VAROVÁNÍ: Nebezpečí výbuchu!** Horkovzdušné dmýchadlo může hořlavé kapaliny a plyny výbušně zapálit.

Nepracujte v prostředí ohroženém explozí. Před začátkem práce prozkoumejte okolí. Nepracujte v blízkosti nebo přímo na pohonné hmotách nebo plynových nádobách ani pokud jsou tyto prázdné.

 **VAROVÁNÍ: Nebezpečí požáru!** Horko může zasáhnout a zapálit hořlavé materiály, jež se neviditelně ukrývají za bedněním, ve stropech, podlahách nebo dřevěných prostorech. Před začátkem práce zkontrolujte pracovní oblast a při nejasné situaci upusťte od nasazení horkovzdušného stroje. Stroj nedříďte delší dobu směrován na stejně místo. Provozujte stroj vždy pod dohledem.



**VAROVÁNÍ: Nebezpečí trávy!** Při opracování umělých hmot, laku či podobných materiálů vznikají plyny, které mohou být agresivní nebo jedovaté.

Zabraňte vdechování par, i pokud se tyto zdají nezávadné. Dbejte vždy na dobré větrání pracovního místa nebo nosete ochrannou dýchací masku.

 **VAROVÁNÍ: Nebezpečí poranění!** Proud horkého vzduchu může poranit osoby nebo zvířata. Dotyk horké trubky topného prvku nebo trysky vede k popálení kůže. Zadržte děti a jiné osoby daleko od stroje. Trubky topného prvku a trysky se v horkém stavu nedotýkejte. Nepoužívejte stroj k zahřátí kapalin nebo vyušení předmětů a materiálů, které se působením horkého vzduchu ničí.



**VAROVÁNÍ: Nebezpečí poranění!** Neúmyslný rozběh nebo nečekané zapnutí topení po inicializaci omezovače teploty může vést k poranění. Přesvědčte se, že je spínač při připojení na elektrickou síť vypnutý. Vypněte stroj, když zareagoval omezovač teploty.

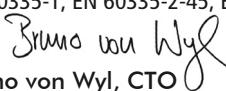
## Prohlášení o shodě

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil / Schweiz potvrzuje, že tento výrobek v provedení daném námi do provozu splňuje požadavky následujících směrnic ES.

Směrnice: 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

Harmonizované normy: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 03.02.2016

  
Bruno von Wyl  
CTO

  
Andreas Kathriner, GM

## Likvidace



Elektrické nářadí, příslušenství a obaly se musí odevzdát kekologické recyklaci.

Pouze pro členské státy EU: Nevyhazujte elektrické nářadí do domovního odpadu!

## Technická data

GHIBLI					
Napětí	[V]	100	120	200	230
Frekvence	[Hz]		50 / 60		
Výkon	[W]	1500	1500	1500	2000
Teplota	[°C]		20 – 600		
	[°F]		70 – 1100		
Množství vzduchu (20°C)	[l/min]		300 (Stupeň 2)	350 (Stupeň 3)	
	[cfm]		10.6	12.4	
Tlak vzduchu	[mbar]		15		21
Hmotnost s kabelem (3 m)	[kg]		1.2		
	[lbs]		2.6		
Rozměry L x Ø	[mm]		195 x 85 x 160, držadlo Ø 57		
Třída ochrany			II / <input checked="" type="checkbox"/> (dvojitá izolace)		
Hladina emisí L <sub>pA</sub>	[dB]		70		

## Prvky stroje

1. Sítový spínač **2.** Potenciometr pro nastavení teploty **3.** Přepínač pro nastavení množství vzduchu  
**4.** Trubice topného prvku **5.** Ochranná mřížka **6.** Šroub **7.** Tryska \* **8.** Rukojet **9.** Vzduchový filtr **10.** Kabel sítového připojení **11.** Vzduchové šoupátko

## Určující použití

Tento horkovzdušný stroj je při dodržení bezpečnostních předpisů a použití originálního příslušenství Leister určen ke všem horkovzdušným použitím uvedeným v tomto návodu k obsluze.

### Použití

#### Pájení a odpájení konstrukčních dílů SMD a drátových konstrukčních dílů

**Svařování** termoplastických umělých hmot a též jednotlivých elastoplastů a elastomerových bitumenů ve tvaru desek, trubek, profilů, těsnících pásků, povrstvených tkanin, fólií, pěn, dlaždic a pruhů. Jsou možné následující postupy: svařování přeplátováním, drátem, páskem, topným článkem a tavné svařování

#### Sušení vodou navlhčených povrchů

#### Smršťování za tepla smršťovacích hadiček, fólií, pásků, pájených spojek a tvarových dílů

#### Nahřívání pro tvarování, ohýbání a napojování termoplastických polotovarů

#### Rozmrazování zamrzlých vodovodních potrubí

#### Aktivace/povolení bezrozpoštědlových lepících materiálů a tavných lepidel

#### Sterilizace laboratorního skla a skleněného zboží a též lékařských nástrojů

#### Pájení měděných trubek, pájených spojek a kovových fólií

#### Zapalování dřevěných třísek, papíru, uhlí a slámy v ohništích

#### Odzolování kabelů (použijte zvláštní provedení 24V~!)

## Montáž trysky\*

**⚠ Dotyk horké trysky může vést k těžkému popálení.** Před nasazením případně výměnou trysky nechte stroj zcela ochladit nebo použijte vhodný nástroj.

**Spadnutá tryска může předmět zapálit.** Trysky musí být na stroji namontovány pevně a spolehlivě. **Horká tryска může zapálit podložku.** Odložte horkou trysku pouze na žáruvzdornou podložku.

**Nesprávná nebo vadná tryска může vést k odrazu horkého vzduchu a poškodit stroj.** Používejte pouze pro Vás stroj vhodné originální trysky podle tabulky.

Trysku **7** nasuňte na trubici topného prvku **4** a šroub **6** utáhněte.

\* Tryska není obsahem dodávky!

## **Uvedení do provozu**

**Kabel síťového připojení a zástrčku zkонтrolujte, zda nejsou mechanicky poškozené!**

**Dbejte síťového napětí:** Síťové napětí musí souhlasit s údaji na typovém štítku stroje. Prodlužovací kabely musí mít průřez min. 2 x 1.5 mm<sup>2</sup>.

### **Zapnutí:**

Množství vzduchu nastavte podle potřeby pomocí dvoustupňového přepínače **3** a / nebo vzduchového šoupátka **11**. Teplotu nastavte podle potřeby potenciometrem **2**. Síťový spínač **1** nastavte na I. Nahřívací doba činí ca. 5 minut.

### **Vypnutí:**

Pro ochlazení otočte potenciometr **2** do polohy 0. Když je stroj ochlazen, nastavte spínač **1** na 0.

### **Pracovní pokyny**

- Leister Process Technologies a též servisní místa nabízejí zdarma kurzy v oblasti použití.
- Proveďte testovací svařování podle návodu ke svařování výrobce materiálu a národních norem nebo směrnic. Testovací svařování zkontrolujte. Svařovací teplotu podle potřeby přizpůsobte.

## **Údržba, servis a opravy**

- Zkontrolujte vedení síťového připojení a zástrčku, zda nejsou přerušeny a mechanicky poškozeny.**
- Před každou prací na stroji: vytáhněte síťovou zástrčku.**
- Stroj a větrací otvory udržujte vždy čisté, abyste dobře a bezpečně pracovali.
- Smí být použito pouze originální příslušenství Leister.
- Vzduchový filtr **9** při znečištění vyčistěte ve vypnutém stavu pomocí štětce. Poškozené nebo silně znečištěné filtry vyměňte.
- Provozní doba uhlíků činí ca. 1200 hodin. Uhlíky nechte vyměnit autorizovaným servisním místem Leister.

Pokud stroj přes pečlivé výrobní a zkušební postupy jednou vypadne, nechte opravu provést v autorizovaném servisním místě Leister.

## **Záruka**

Pro tento přístroj platí práva ohledně záruky nebo odpovědnosti za vady, poskytnutá přímým odbytovým partnerem / prodejcem od data koupě. V případě záručního nároku nebo nároku z odpovědnosti za vady (prokázání fakturou nebo dodacím listem) jsou výrobní vady nebo chyby při zpracování odstraněny odbytovým partnerem prostřednictvím dodávky náhradních dílů nebo opravou. Topná tělesa jsou vyloučena z odpovědnosti za vady nebo záruky.

Další záruční nároky nebo nároky z odpovědnosti za vady jsou vyloučeny v rámci kogentního práva.

Škody vzniklé přirozeným opotřebením, přetížením nebo neodbornou manipulací jsou z odpovědnosti za vady vyloučeny.

U přístrojů, na nichž kupující provedl úpravy nebo změny, nelze uplatnit žádné záruční nároky nebo nároky z odpovědnosti za vady.

## Bezpečnostné pokyny

 **VAROVANIE:** Nedodržanie týchto bezpečnostných pokynov môže mať pri práci s horúcovzdušným prístrojom za následok požiar, výbuch, zásah elektrickým prúdom alebo popáleniny. Pred používaním si prečítajte Návod na používanie a uvedené bezpečnostné predpisy vždy dodržiavajte. Tento Návod na používanie dobre uschovajte a odovzdajte ho nepoučenej osobe ešte predtým, ako začne prístroj používať.

 **VAROVANIE:** Nesprávne pripojenie zástrčky môžu mať za následok smrteľne nebezpečný zásah elektrickým prúdom. Pripojenie z. ástrčky sietovej šnúry zverte vždy len do rúk vyučeného elektrikára.

**VAROVANIE:** Poškodené teleso alebo otvorený prístroj môžu mať za následok životnebezpečný zásah elektrickým prúdom. Výrobok neotvárajte a poškodený prístroj už nezapínajte. Nevŕtajte do telesa obalu prístroja, ani napr. za účelom uprevenia firemných štítkov a pod. Pred každou prácou na prístroji vytiahnite zástrčku sietovej šnúry zo zásuvky.

**VAROVANIE:** Poškodená prívodná šnúra môže spôsobiť životnebezpečný zásah elektrickým prúdom. Prívodnú šnúru pravidelne kontrolujte. V prípade poškodenia prívodnej šnúry prístroj už nezapínajte. Poškodenú prívodnú šnúru dajte vymeniť vždy iba elektrikárovi. Neovívajte prívodnú šnúru okolo prístroja a chráňte ju pred olejom, horúčavou a pred ostrymi hranami. Neprenášajte prístroj za prívodnú šnúru a neťahajte za šnúru, keď vyťahujete zástrčku zo zásuvky.

Pri použíti spotrebiča na stavenisku a vo voľnej prírode pripájajte na ochranu osôb zásadne cez ochranný spinač pri poruchových prúdoch (FI).

 **VAROVANIE:** Práca v daždi alebo vo vĺhkom alebo mokrom prostredí môže mať za následok smrteľne nebezpečný zásah elektrickým prúdom. Berte vždy do úvahy aj poveternostné pomery. Udržiavajte spotrebič v suchom stave. Keď spotrebič nepoužívate, uschovávajte ho v suchom prostredí.



**VAROVANIE: Nebezpečenstvo výbuchu!** Horúcovzdušný ventilátor môže zapaliť horľavé kvapaliny alebo spôsobiť explóziu výbušných plynov. Nepracujte v prostredí ohrozenom výbuchom. Pred začiatkom práce prekontrolujte okolie pracoviska. Nepracujte v blízkosti paliv, palivových alebo plynových nádrží, ani vtedy, keď sú prázne.



**VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru!** Horúčava by sa mohla dostať k horľavým materiálom a zapaliť aj také, ktoré sú ukryté pred Vašim zrakom za obkladom,

v stropoch, v podlahách alebo v dutých priestoroch. Pred začiatkom práce skontrolujte okolie pracoviska a vyhýbajte sa používaniu horúcovzdušného prístroja v neistých situáciach. Nedržte horúcovzdušný prístroj nasmerovaný dlhší čas na jedno miesto. Používajte prístroj vždy pod dohľadom.



**VAROVANIE: Nebezpečenstvo otravy!** Pri obrábaní plastov, lakov alebo podobných materiálov vznikajú plyny, ktoré sú agresívne a môžu byť jedovaté. Vyhýbajte sa vydychovaniu výparov, aj keď sa nezdajú nebezpečné. Vždy si zabezpečte dobré vetranie pracoviska a používajte ochrannú dýchaciu masku.



**VAROVANIE: Nebezpečenstvo poranenia!** Prúd horúceho vzduchu môže spôsobiť poranenie osôb alebo zvierat. Dotyk rúry vyhrievacieho článku alebo dýzy má za následok popáleniny kože. Deti a iné osoby udržiavajte v dostatočnej vzdialnosti od prístroja. Nedotýkajte sa rúry vyhrievacieho článku ani dýzy, kým sú horúce. Nepoužívajte prístroj na ohrevanie tekutin ani na sušenie predmetov a materiálov, ktoré sú následkom účinku horúceho vzduchu zničené.



**VAROVANIE: Nebezpečenstvo poranenia!** Neúmyselné rozbehnutie alebo neočakávané zapnutie vyhrievania po spustení termopoistky môže mať za následok poranenie. Keď idete horúcovzdušný prístroj pripojiť na sieť, vždy sa presvedčte, či je vypínač vypnutý. Keď sa uviedla do cinnosti termopoistka, vždy prístroj vypnite vypínačom.

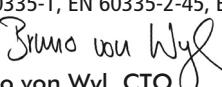
## Konformita

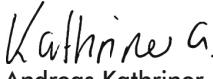
Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil / Schweiz potvrzuje, že tento produkt vo vyhotovení, ktoré dávame do predaja, zodpovedá požiadavkám nasledovných smerníc EG.

Smernice: 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

Harmonizované normy: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 03.02.2016

  
Bruno von Wyl  
Bruno von Wyl, CTO

  
Andreas Kathriner, GM

## Likvidácia



Elektrické náradie, príslušenstvo a obaly je potrebné odovzdať na ekologickú recykláciu. Len pre štáty

EÚ: Elektrické náradie neodhadzujte do domového odpadu!

## Technické údaje

		GHIBLI			
Napätie	[V]	100	120	200	230
Frekvencia	[Hz]			50 / 60	
Výkon	[W]	1500	1500	1500	2000
Teplota	[°C]			20 – 600	
	[°F]			70 – 1100	
Množstvo vzduchu (20°C)	[l/min]		300 (Stupeň 2)		350 (Stupeň 3)
	[cfm]		10.6		12.4
Tlak vzduchu	[mbar]		15		21
Hmotnosť s prívodnou šnúrou (3 m)	[kg]		1.2		
	[lbs]		2.6		
Rozmery L x Ø	[mm]		195 x 85 x 160, Rukoväť Ø 57		
Trieda ochrany			II / <input checked="" type="checkbox"/>	(S dvojitolou izoláciou)	
Hladina emisie hluku L <sub>pA</sub>	[dB]		70		

## Súčiastky spotrebiča

1. Sieťový vypínač 2. Potenciometer na nastavovanie teploty 3. Vypínač na nastavenie množstva vzduchu 4. Rúra vyhrievacieho článku 5. Ochranná mriežka 6. Skrutka 7. Dýza\*, nasunutá 8. Rukoväť 9. Vzduchový filter 10. Sieťová šnúra 11. Regulátor vzduchu

## Používanie podľa určenia

Tento horúcovzdušný prístroj je pri dodržaní bezpečnostných predpisov a s použitím originálneho príslušenstva Leister určený na všetky druhy používania s horúcim vzduchom uvedené v tomto Návode na používanie.

### Použitie

**Letovanie** a odletovanie SMD (surface mountig technology – technológia montáže na povrchovú plochu) a prepojených súčiastok

**Zváranie** termoplastických plastových materiálov ako aj jednotlivých elastoplastov a bituménových elestromérov vo forme platení, rúr, profilových materiálov, tesniacích pásov, povrstvených tkanín, fólií, penových materiálov, obkladacích kusov a pásov. Možné sú nasledovné pracovné postupy: zváranie prekrytím, zváranie drôtom, zváranie pomocou pásky, pomocou vyhrievacieho článku a tavné zváranie pomocou dýz.

**Sušenie** povrchových plôch vlhkých od vody

**Zmrašťovanie** zmrašťovacích hadíc, fólií, pásov, letovaných spojov a tvarovaných súčiastok zmrašťujúcich sa pod vplyvom tepla

**Nahrievanie** na následné tvarovanie, ohýbanie a nasúvanie termoplastových polotovarov

**Rozmrzovanie** zamrznutých vodovodných potrubí

**Aktivovanie/rozprúšťanie** bezroztokových lepidiel a tavných lepiaciach hmôt

**Sterilizovanie** laboratórneho vybavenia a skleného tovaru ako aj lekárskych nástrojov

**Spájkovanie** medených rúrok, spájkovaných spojov a kovových fólií

**Zapaľovanie** drevených triesok, papiera, uhlia alebo slamy v spaľovacích zariadeniach

**Odstraňovanie** rohov teliat (použite špeciálne vyhotovenie s napätiom 24V~)

## Montáž dýzy\*

**⚠ Dotyk horúcej dýzy môže mať za následok ťažké popáleniny.** Pred nasadením novej dýzy, resp. pred výmenou dýzy nechajte prístroj úplne vychladnúť, alebo použite nejaký vhodný nástroj.

**Spadnutá dýza môže zapaliť nejaký horľavý predmet.** Dýzy musia byť namontované na prístroji pevne a spofahlivo.

**Horúca dýza môže zapaliť podložku, na ktorej leží.** Horúcu dýzu kladte len na ohňovzdornú podložku.

**Nevhodná alebo poškodená dýza môže spôsobiť spätné šlahnutie horúceho vzduchu, a tým poškodiť prístroj.** Používajte len také originálne dýzy, ktoré sú podľa tabuľky vhodné pre Váš prístroj.

Nasuňte dýzu 7 na rúrkový vyhrievací článok 4 a utiahnite skrutku 6.

\*Tieto dýzy nepatria do základnej výbavy produktu!

## Uvedenie do prevádzky

**Skontrolujte sieťovú šnúru a zástrčku, či nie sú mechanicky poškodené.**

Všimnite si sieťové napätie: Napätie siete sa musí zhodovať s údajmi na typovom štítku výrobku. Predĺžovacia šnúra musí mať prierez min. 2 x 1.5 mm<sup>2</sup>.

### Zapnutie:

Nastavte množstvo vzduchu podľa potreby pomocou dvojstupňového vypínača **3** a/alebo pomocou posúvača **11**.

Teplotu nastavte podľa potreby pomocou potenciometra **2**. Nastavte vypínač **1** do polohy I. Doba zahrievania prístroja je cca 5 min.

### Vypnutie:

Na ochladenie otočte potenciometer **2** do polohy 0. Keď je spotrebič ochladený, nastavte vypínač **1** do polohy 0.

### Pokyny na používanie

– Firma Leister Process Technologies ako aj servisné pracoviská poskytujú bezplatné kurzy o oblastiach používania produktu.

– Skúšobné zváranie vykonávajte podľa Návodu na zváranie výrobcu materiálu a platných národných noriem alebo smerníc. Skontrolujte skúšobný zvar. V prípade potreby prispôsobte zváraciu teplotu.

## Údržba, servis a opravy

– **Skontrolujte sieťovú šnúru a zástrčku, či nie sú prerušené alebo mechanicky poškodené.**

– **Pred každou prácou na prístroji: Vytihnite zástrčku zo zásuvky.**

– Prístroj a vetracie otvory udržiavajte vždy čisté, aby ste mohli pracovať dobre a bezpečne.

– S týmto produkтом sa smie používať len originálne príslušenstvo Leister.

– Keď je znečistený vzduchový filter **9** spotrebiča, vypnite spotrebič a filter vyčistite pomocou štetca. Poškodené alebo veľmi znečistené vzduchové filtre nahradte novými.

– Životnosť uhlíkov je cca 1200 prevádzkových hodín. Uhlíky ventilátora dajte vymeniť v autorizovanej servisnej opravovni.

Ak by prístroj napriek starostlivej výrobe a kontrole predsa len prestal niekedy fungovať, treba dať opravu vykonať autorizovanej servisnej opravovni elektrického náradia Leister.

## Záruka

Pre tento prístroj platí záruka v zmysle zákonných predpisov alebo zodpovednosti za vady, poskytnuté priamym odbytovým partnerom / predajcom od dátumu predaja. V prípade záručného nároku alebo nároku zo zodpovednosti za vady (dokladovanie faktúrou alebo dodacím listom) budú výrobné chyby alebo chyby pri spracovaní odstránené odbytovým partnerom prostredníctvom dodávky náhradných dielov alebo opravou. Výhrevné telesá sú vylúčené zo záruky alebo zodpovednosti za vady.

Ďalšie záručné nároky alebo nároky zo zodpovednosti za vady sú vylúčené v rámci záväzného práva.

Škody vzniknuté prirodzeným opotrebením, preťažením alebo neodbornou manipuláciou, sú zo záruky vylúčené.

V prístrojoch, kde boli kupujúcim vykonané úpravy alebo zmeny, nie je možné si uplatniť žiadne záručné nároky alebo nároky zo zodpovednosti za vady.

## Instrucțiuni privind siguranța și protecția muncii

 **AVERTISMENT:** Nerespectarea instrucțiunilor privind siguranța și protecția muncii în timpul lucrului cu suflanta de aer cald poate duce la incendii, explozii, electrocutare sau arsuri. Citiți instrucțiunile de folosire înainte de utilizarea mașinii și respectați întotdeauna normele de protecția muncii. Păstrați instrucțiunile de folosire și dați-le unei persoane neinițiate, înainte de a-i permite să utilizeze mașina.

 **AVERTISMENT:** Ștecherale de alimentare la rețea greșit racordate pot duce la un soc electric extrem de periculos. Nu permiteți legarea la cablu a ștecherului de alimentare la rețea decât de către un specialist.

**AVERTISMENT:** O carcăsă deteriorată sau o mașină deschisă poate duce la un soc electric extrem de periculos. Nu deschideți mașina și nu o folosiți dacă aceasta este deteriorată. Nu găuriți carcasa, de exemplu pentru a prinde o emblemă de firmă. Înaintea oricăror intervenții asupra mașinii scoateți ștecherul din priza de curenț.

**AVERTISMENT: Un cablu de joncțiune deteriorat poate duce la un soc electric extrem de periculos.** Controlați regulat cablul de joncțiune. Nu puneti în funcțiune mașina dacă aceasta prezintă cablul deteriorat. Pentru înlocuirea unui cablu deteriorat adresați-vă întotdeauna numai unui specialist. Nu înfășurați cablul în jurul mașinii și feriți-l de ulei, căldură și muchii ascuțite. Nu transportați mașina trăgând-o de cablu și nu trageți de cablu pentru a scoate ștecherul afară din priză.

În cazul utilizării mașinii pe sănzier și în aer liber este obligatorie folosirea unui întrerupător automat de protecție (FI) pentru protejarea persoanelor.

 **AVERTISMENT: Lucrul în ploaie sau în mediu umed respectiv ud poate duce la un soc electric extrem de periculos.**

Fiineți seama de condițiile meteorologice. Păstrați mașina uscată. În caz de nefolosire depozitați mașina în stare uscată.

 **AVERTISMENT: Pericol de explozie!** Suflanta de aer cald poate aprinde lichidele și gazele inflamabile și provoca explozii. Nu lucrați în mediul cu pericol de explozie. Înainte de începerea lucrului controlați spațiul înconjurător. Nu lucrați în apropierea combustibililor sau a rezervoarelor de gaze, chiar dacă acestea sunt goale.

 **AVERTISMENT: Pericol de incendiu!** Căldura poate ajunge la materialele inflamabile, care nu se văd, fiind ascunse sub cofraje, în plăfoane, podele sau cavitate și le poate aprinde. Verificați sectorul de lucru înainte de a începe să lucrați iar în situații neclare renunțați să mai folosiți suflanta de aer cald. Nu țineți mașina îndreptată mai mult timp asupra același loc. Supraveghiați continuu mașina în timpul funcționării acesteia.

 **AVERTISMENT: Pericol de intoxicație!** La prelucrarea materialelor plastice, lacurilor sau materialelor similare se degajă gaze care pot fi agresive sau toxice. Evitați inspirarea vaporilor, chiar dacă aceștia nu par a da motiv de îngrijorare. Asigurați întotdeauna o bună ventilare a locului de muncă sau purtați mască de protecție a respirației.

 **AVERTISMENT: Pericol de rănire!** Fluxul de aer fierbinte poate răni persoane sau animale. Atingerea țevii elementului de încălzire sau a duzei provoacă arsuri cutanate. Fiineți copii și alte persoane departe de mașină. Nu atingeți țeava elementului de încălzire și duza când acestea sunt fierbinți. Nu folosiți mașina pentru încălzirea de lichide sau uscarea de obiecte și materiale care pot fi distruse sub acțiunea aerului fierbinte.

 **AVERTISMENT: Pericol de rănire!** O pornire involuntară sau conectarea neașteptată a încălzirii după declanșarea limitatorului de temperatură poate provoca răniri. Înainte de raccordarea la rețeaua de curenț, asigurați-vă că întrerupătorul se află în poziția Oprit. Deconectați mașina după ce limitatorul de temperatură a intrat în funcțiune.

## Conformitate

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil / Schweiz confirmă că, acest produs, în varianta de execuție prezentată de noi, satisfac cerințele următoarelor Directive CE.

Directive:

2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

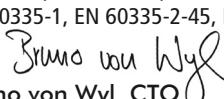
Norme armonizate:

EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 03.02.2016

Bruno von Wyl

Bruno von Wyl, CTO



Andreas Kathriner, GM

## Eliminare



Unelele electrice, accesorii și ambalaje trebuie transportate la un centru de reciclare ecologic. Valabil doar pentru țările UE: Nu aruncați unelele electrice în gunoiul menajer!

## Date tehnice

		GHIBLI		
Tensiune	[V]	100	120	200
Frecvență	[Hz]		50/60	
Putere	[W]	1500	1500	1500
Temperatură	[°C] [°F]		20 – 600 70 – 1100	2000
Debit de aer (20°C)	[l/min] [cfm]	300 (Treapta 2) 10.6	350 (Treapta 3) 12.4	
Presiune atmosferică	[mbar]	15		21
Greutate cu cablu (3 m)	[kg] [lbs]	1.2 2.6		
Dimensiuni L x Ø	[mm]	195 x 85 x 160, mâner Ø 57		
Clasa de protecție		II / <input checked="" type="checkbox"/>	{dublu izolat}	
Nivel emisiei L <sub>pA</sub>	[dB]	70		

## Elementele mașinii

1. Întrerupător retea 2. Potențiometru pentru reglarea temperaturii 3. Comutator de reglare a debitului de aer 4. Teavă element de încălzire 5. Grilă de protecție 6. Șurub 7. Duză\* 8. Mâner 9. Filtru de aer 10. Cablu de racordare la rețea 11. Robinet de închidere aer

## Utilizare conform destinației

Această suflantă de aer cald este destinată tuturor domeniilor de utilizare ale aerului cald enumerate în prezentele instrucțiuni de folosire, plecând de la premisa respectării normelor privind siguranța și protecția muncii și a utilizării de accesoriu originale Leister.

### Utilizări

#### Lipirea și dezlipirea SMD și a componentelor cablate

**Sudarea** materialelor plastice termoplaste cât și a unor elastoplaste și bitumuri cu elastomeri în formă de plăci, tuburi, profiluri, fâșii de etanșare, țesături impregnate, folii, spume, faianță și membrane. Sunt posibile următoarele procedee: sudare prin suprapunere, sudare a sârmelor, sudare cu electrod-bandă, sudare cu element de încălzire și sudare prin topire

#### Uscarea suprafețelor ude și umede

**Contractarea** furtunurilor contractile, a foliilor, benzilor, manșoanelor de legătură prin lipire și a pieselor fasonate termocontractate

#### Încălzirea în vederea formării, îndoierii și îmbinării cu mufe a semifabricatelor termoplaste

#### Dezghețarea conductelor de apă

**Activarea/desprinderea** substanțelor adezive care nu conțin solventi și a adezivilor care se topesc

#### Sterilizarea ustensilelor și eprubetelor de laborator cât și a instrumentelor medicale

#### Lipirea țevilor din cupru, racordurilor și foliilor metalice

#### Aprinderea deșeurilor de lemn, a hârtiei, cărbunilor sau paielor în instalațiile de ardere

#### Îndepărțarea coarnelor la viței (a se folosi modelul special de 24V~!)

## Montarea duzei\*

 **Atingerea duzei fierbinți poate duce la arsuri grave.** Înainte de a monta resp. a schimba duza, lăsați mașina să se răcească complet sau folosiți o unealtă adecvată.

**O duză căzută pe jos poate aprinde un obiect.** Duzele trebuie montate strâns și sigur pe mașină.

**O duză fierbinte poate duce la aprinderea substratului.** Puneți duza jos numai pe un substrat rezistent la foc.

**O duză greșită sau defectă poate provoca returnul aerului fierbinte și deteriorarea mașinii.** Nu folosiți decât duze originale adecvate pentru mașina dumneavoastră, conform tabelului.

Se montează duza 7 pe țeava elementului de încălzire 4 și se strângă șurubul 6.

\*Duzele nu sunt incluse în setul de livrare!

## Punere în funcțiuie

**A se verifica dacă, cablul de alimentare și ștecherul nu prezintă deteriorări mecanice!**

**Atenție la tensiunea rețelei de alimentare:** Tensiunea rețelei de alimentare trebuie să coincidă cu datele de pe plăcuța indicatoare a mașinii. Cablurile prelungitoare trebuie să aibă o secțiune de min. 2 x 1.5 mm<sup>2</sup>.

### Pornire:

Reglați debitul de aer în funcție de necesitate cu ajutorul comutatorului în două trepte **3** și/sau al cursorului de reglare a aerului **11**. Reglați temperatura cu potențiometrul **2** în funcție de necesitate. Aduceți întrerupătorul de rețea **1** în poziția I. Timpul de încălzire este de aproximativ 5 min.

### Oprire:

Pentru răcire, învărtiți potențiometrul **2** aducându-l în poziția 0. După ce mașina s-a răcit, aduceți întrerupătorul **1** în poziția 0.

### Recomandări de lucru

- Leister Process Technologies cât și centrele de asistență service oferă cursuri gratuite în domeniul utilizărilor.
- Efectuați o sudare de probă .conform instrucțiunilor de sudare ale producătorului materialului și potrivit normelor sau directivelor naționale. Adaptați temperatura de sudare în funcție de necesitate.

## Întreținere, asistență service și reparații

- Controlați dacă, cablul de racordare la rețea și ștecherul nu prezintă întreruperi și deteriorări mecanice.
- Înaintea oricărora intervenții asupra mașinii: scoateți ștecherul de alimentare la rețea afară din priză.
- Pentru a putea lucra bine și sigur, mențineți întotdeauna curate mașina și fantele de aerisire.
- Este permisă numai utilizarea de accesoriu originale Leister.
- În caz de murdărire, curătați cu o pensulă filtrul de aer **9**, cu mașina în stare oprită. Înlocuiți filtrele de aer deteriorate sau foarte murdare.
- Durata de exploatare a periilor colectoare este de aprox. 1200 ore. Înlocuiți periile colectoare la un centru autorizat de asistență service Leister.

Dacă, în ciuda procedurilor de fabricație și control riguroase mașina are totuși o pană, repararea se va executa numai la un centru de asistență service Leister.

## Responsabilitate privind garanția

Pentru acest dispozitiv sunt valabile drepturile de garanție sau de asigurare oferite de către partenerul de distribuție/vânzător începând cu data cumpărării. În cazul unei revendicări asociate garanției sau asigurării (dovedită prin intermediul facturii sau avizului de expediere), defectele de producție sau de prelucrare sunt îndepărtate de către partenerul de distribuție prin înlocuire sau reparare. Elementele de încălzire sunt excluse din asigurare sau garanție.

Alte revendicări asociate garanției sau asigurării sunt excluse în cadrul forței juridice obligatorii.

Sunt excluse din asigurare deteriorările a căror cauză o constituie uzura normală, suprasarcina sau manevrarea inadecvată.

Nu sunt luate în calcul revendicările asociate garanției sau asigurării în cazul dispozitivelor care au fost transformate sau modificate de către cumpărător.

## Varnostna navodila

 **OPOZORILO:** Neupoštevanje varnostnih navodil pri uporabi naprav z vročim zrakom ima lahko za posledico požar, eksplozijo ali opeklne. Pred uporabo naprave preberite navodila za uporabo in vedno upoštevajte varnostne predpise. Navodilo za uporabo shranite, da ga bo lahko pred začetkom dela prebrala tudi oseba, ki naprave ne pozna.

 **OPOZORILO:** Napačno priključeni omrežni vtikači lahko povzročijo življenjsko nevaren električni udar.

Priključitev vtikača na električni kabel naj opravi strokovnjak.

**OPOZORILO:** Poškodovano ohišje ali odprta naprava lahko povzročita nevaren električni udar. Naprave ne odpirajte in je ne uporabljajte, če je poškodovana. Ne vrtajte v ohišje, da bi nanj na primer pritrdili ploščico s podatki o podjetju. Pred začetkom kakršnihkoli del na napravi izvlecite vtikač iz omrežne vtičnice.

**OPOZORILO:** Poškodovan priključni kabel lahko povzroči življenjsko nevaren električni udar. Priključni kabel zato redno pregledujte. Naprave s poškodovanim kablim ne uporabljajte. Poškodovan kabel naj obvezno zamenja strokovnjak, usposobljen za to področje. Kabla ne ovijajte okrog naprave in ga zavarujte pred oljem, vročino in ostrimi robovi. Naprave ne prenašajte z držanjem za kabel in ne iztkajte vtikača iz vtičnice z vlečenjem za kabel.

Zaradi osebne zaščite je treba pri uporabi naprave na gradbiščih ali na prostem uporabljati tudi zaščitno stikalo (F1).

 **OPOZORILO:** Delo v dežu ali v vlažnem ozioroma mokrem okolju lahko izzove življenjsko nevaren električni udar.

Upoštevajte vremenske razmere. Naprava naj bo vedno suha. Če naprave ne uporabljajte, jo shranujte na suhem mestu.



**OPOZORILO: Nevarnost eksplozije!** Pihanje vročega zraka lahko vname gorljive tekočine ali pline na način, kije podoben eksploziji. Ne delajte v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Pred začetkom dela preglejte okolico. Ne delajte v bližini goriva ali plinskih rezervoarjev, tudi če so prazni.



**OPOZORILO: Nevarnost požara!** Vročina lahko doseže in vname gorljive materiale, ki niso vidni ozioroma so skriti za opaži, v stropih, tleh in votlih prostorih. Pred začetkom dela preglejte območje dela in če je situacija nejasna, se delu z napravo odpovejte. Ne držite naprave predolgo na istem mestu. Naprava naj bo vedno pod nadzorom.



**OPOZORILO: Nevarnost zastrupitve!** Pri obdelovanju umetnih mas, lakov ali podobnih materialov nastajajo plini, ki so lahko agresivni ali strupeni. Izogibajte se vdihavanju pare, tudi če se zdi nenevarna. Vedno poskrbite za dobro prezračevanje delovnega mesta ali nosite dihalno masko.



**OPOZORILO: Nevarnost telesnih poškodb!** Curek vročega zraka lahko poškoduje osebe ali živali. Dotikanje vroče cevi grelnega elementa ali šobe lahko povzroči opeklne. Otroci in druge osebe naj se ne približujejo napravi. Ne dotikajte se vroče cevi grelnega elementa ali šobe. Naprave tudi ne uporabljajte za segrevanje tekočin ali za sušenje predmetov ali materialov, ki jih lahko vroči zrak uniči.



**OPOZORILO: Nevarnost telesnih poškodb!** Nenameren zagon ali nepričakovani vklop gretja po sprožitvi omejevalnika temperature lahko povzroči telesne poškodbe. Preverite, če je stikalo pri priključitvi na električno omrežje izklopljeno. Izklopite napravo, če se je omejevalnik temperature sprožil.

## Konformnost

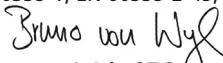
Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil / Schweiz potrjuje, da ta izdelek v izvedbi, ki jo prodajamo, izpolnjuje zahteve naslednjih smernic EG:

Smernice: 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

Ustekljeni normativi: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233,

EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 03.02.2016

  
Bruno von Wyl

Bruno von Wyl, CTO

  
Andreas Kathriner

, GM

## Odlaganje



Električna orodja, pribor in embalažo je treba okolju primerno reciklirati.

Samo za države članice EU: Električnih orodij ne mečite med gospodinjske odpadke

## Tehnični podatki

		GHIBLI			
Napetost	[V]	100	120	200	230
Frekvenca	[Hz]		50/60		
Moč	[W]	1500	1500	1500	2000
Temperatura	[°C]		20 – 600		
	[°F]		70 – 1100		
Količina zraka (20°C)	[l/min]		300 (Stopnja 2)	350 (Stopnja 3)	
	[cfm]		10.6	12.4	
Zracni tlak	[mbar]		15	21	
Teža s kablom (3 m)	[kg]		1.2		
	[lbs]		2.6		
Mere L x Ø	[mm]		195 x 85 x 160, Ročaj Ø 57		
Zaščitni razred			II / <input checked="" type="checkbox"/>	(dvojno izolirano)	
Nivo emisije L <sub>pA</sub>	[dB]		70		

## Elementi naprave

- Omrežno stikalo
- Potenciometer za nastavitev temperature
- Stikalo za nastavitev količine zraka
- Cev grelnega elementa
- Zaščitna mreža
- Vijak
- Šoba\*
- Ročaj
- Zračni filter
- Kabel za priključitev na električno omrežje
- Drsnik za zrak

## Uporaba v skladu z namenom

Ta naprava na vroči zrak je primerna za vrste del z vročim zrakom, ki so navedene v tem navodilu za uporabo. Pri tem upoštevajte varnostna navodila in uporabljajte originalni pribor znamke Leister.

### Uporabe

#### Spajkanje

in odspajkanje SMD in ožičenih sestavnih delov

**Varjenje** termoplastičnih umetnih mas ter tudi posameznih elastoplastov in elastomernih bitumnov v obliki plošč, cevi, profilov, tesnilnih trakov, prevlečenih tkanin, folij, pen, ploščic in trakov. Možni so naslednji postopki: Prekrivno, žično, tračno, talilno varjenje in varjenje z grelnim elementom

#### Sušenje

mokro-vlažnih površin

#### Krčenje

toplotnih krčnih gibkih cevi, folij, trakov, spajkalnih povezav in oblikovnih delov

#### Gretje

zaradi oblikovanja, ukriviljanja in natikanja termoplastičnih polizdelkov

#### Odmrzovanje

zmrznjениh vodovodnih cevi

#### Aktiviranje/popuščanje

leplil, ki ne vsebujejo topila ter taljivih leplil

#### Steriliziranje

laboratorijske opreme in steklovin ter medicinskih instrumentov

#### Spajkanje

bakrenih cevi, spajkanih spojev in kovinskih folij

#### Vžiganje

lesnih odrezkov, papirja, premoga ali slame v kurilnicah

#### Odstranjevanje

rogov pri teletih (uporabite posebno izvedbo 24V~ !)

## Montaža šobe\*

**⚠ Dotikanje vroče šobe lahko povzroči resne opekline.** Pred vstavljanjem oziroma zamenjavo šobe počakajte, da se naprava popolnoma ohladi ali pa pri tem delu uporabite ustrezno orodje.

**Slabo pritrjena šoba lahko vname predmet, na katerega pada.** Šobe morajo biti trdno in varno montirane na napravo.

**Vroča šoba lahko vname podlago, na katero jo odložite.** Prosimo, da vročo šobo odlagate samo na ognjevarno podlago.

**Napačna ali defektna šoba lahko povzroči povratni udar vročega zraka in poškoduje napravo.** Uporabljajte samo originalne šobe, ki ustrezajo Vaši napravi in so navedene v spodnji tabeli.

Šobo 7 nataknite na cev grelnega elementa 4 in privijte vijak 6.

\* Šobe niso vključene v dobavo!

## Zagon

**Preverite, če kabel električnega priključka in vtikač nista poškodovana!**

**Upoštevajte omrežno napetost:** Omrežna napetost se mora ujemati s podatki na tipski ploščici naprave. Premer kabelskih podaljškov naj znaša najmanj 2 x 1.5 mm.

### Vklop:

Po potrebi nastavite količino zraka z dvostopenjskim stikalom **3** in/ali zračnim drsnikom **11**. Po potrebi nastavite temperaturo s potenciometrom **2**. Nastavite omrežno stikalo **1** v pozicijo I. Ogrevalni čas znaša pribl. 5 min.

### Izklop:

Potenciometer **2** obrnite v položaj 0 in ohladite napravo. Ko je naprava ohlajena, obrnite stikalo **1** v položaj 0.

## Navodila za delo

- Leister Process Technologies kot tudi posamezna servisna mesta nudijo brezplačna šolanja o uporabi naprave.
- Opravite preskusno varjenje po navodilih za varjenje, ki jih je izdal proizvajalec materiala in v skladu z normativi in smernicami. Testni var preizkusite. Varično temperaturo prilagodite potrebam.

## Vzdrževanje, servisiranje in popravila

- **Preglejte kabel omrežnega priključka in vtikač glede na prekinutve in mehanske poškodbe.**
- **Pred začetkom kakršnih koli del na napravi izvlecite vtikač iz električne vtičnice.**
- Naprava in prezračevalne reže naj bodo vedno čiste, kar bo zagotovilo dobro in varno delo.
- Uporabljajte lahko samo originalni pribor znamke Leister.
- Zračni filter naprave **9** ocistite s čopičem. Naprava naj bo pri tem izklopljena.
- Čas delovanja oglenih ščetk znaša približno 1200 ur. Oglene ščetke naj zamenjajo v pooblaščeni servisni delavnici Leister.

V kolikor bi kljub skrbni izdelavi in postopku preskušanja prišlo do izpada delovanja, naj popravilo opravijo v pooblaščeni servisni delavnici Leister.

## Odgovornost proizvajalca

Za to napravo od dneva nakupa veljajo garancijske ali jamstvene pravice, ki jih določi neposredni prodajni partner/prodajalec. Napake pri proizvodnji ali obdelavi se pri garancijskih ali jamstvenih zahtevkih (dokazovanje z računom ali z dobavnico) odpravijo z zamenjavo ali s popravilom. Grelni elementi so iz jamstva ali garancije izključeni.

Nadaljnji garancijski ali jamstveni zahtevki so izključeni v okviru zavezujočega prava.

Okvare, ki so posledica naravne obrabe, preobremenitve ali nepravilnega ravnanja, so izključene iz jamstva.

Pri napravah, ki jih je kupec predelal ali spremenil, garancijskih ali jamstvenih zahtevkov ni mogoče uveljavljati.

## Указания за безопасна работа

 **ВНИМАНИЕ:** Неспазването на указанията за безопасна работа по време на работа с пистолета за горещ въздух може да предизвика пожар, експлозия, токов удар или да причини изгаряния. Преди да започнете работа с электроинструмента прочетете ръководството за експлоатация, а по време на работа спазвайте винаги указанията за безопасна работа. Запазете ръководството за безопасна работа и го давайте да бъде прочетено от лица, незапознати с электроинструмента, преди да започнат работата с него.

 **ВНИМАНИЕ:** неправилно свързани щепсели могат да предизвикат опасен за живота Ви токов удар. Оставете свързането на щепсела към захранващия кабел да бъде извършено от квалифициран електротехник.

**ВНИМАНИЕ:** Повреден корпус или разглобен электроинструмент може да предизвика опасен за живота токов удар. Не отваряйте электроинструмента и не го включвате, ако е повреден. Не пробивайте корпуса на электроинструмента, напр. за да закрепите фирмена табелка. Преди да извършвате каквито и да е дейности по электроинструмента, изключвате щепсела от захранващата мрежа.

**ВНИМАНИЕ:** Повреден захранващ кабел може да предизвика опасен за живота токов удар. Редовно проверявайте захранващия кабел. Ако кабелът бъде повреден, не работете с электроинструмента. Винаги оставяйте замяната на повреден захранващ кабел да бъде извършвана от квалифициран техник. Не навивайте кабела около электроинструмента и го предпазвайте от омасляване, нагряване и допир до остри ръбове. Не носете электроинструмента, като го държите за захранващия кабел; не използвайте кабела, за да изключвате щепсела от контакта.

При работа с машината на строителна площадка или на открито трябва да се използва предпазен изключвател за утечни токове (FI-).

 **ВНИМАНИЕ:** работа на дъжд или в среда с повишена влажност / мокри помещения може да предизвика опасен за живота Ви токов удар. Съобразявайте се с условията на околната среда. Поддържайте машината суха. Когато не използвате машината, я съхранявайте на сухо място.



**ВНИМАНИЕ: Опасност от експлозия!** Пистолетът за горещ въздух може да възпламени леснозапалими течности и да предизвика експлозията им. Не работете в среда с повишен риск от експлозия. Преди да започнете работа проверявайте зоната около работното място. Не работете върху или в близост до резервоари за гориво или газ, дори ако те са празни.



**ВНИМАНИЕ: Опасност от пожар!** Високата температура може да достигне до леснозапалими материали, които са скрити под капаци, на тавана, в пода или в стените.

Преди да започнете работа проверявайте съответната зона и не използвайте пистолета за горещ въздух, ако не сте напълно уверени в безопасността. Не държете электроинструмента продължително време насочен към едно и също място. Включвате электроинструмента само когато го контролирате непосредствено.



**ВНИМАНИЕ: Опасност от отравяне!** При обработването на изкуствени материали, лакови покрития или др. се образуват газове, които могат да бъдат химически агресивни или отровни. Избягвайте да вдишвате отелящите се пари, също и ако те Ви изглеждат безвредни. Винаги осигурявайте добро проветряване на работното място или работете с дихателна маска.



**ВНИМАНИЕ: Опасност от нараняване!** Струята горещ въздух може да нарани хора или животни. Допирът до нагорещената тръба на реотана или до дюзата води до изгаряне на кожата. Дръжте деца и други лица на безопасно разстояние от электроинструмента. Не допирайте тръбата на реотана и дюзата, когато са нагорещени. Не използвайте электроинструмента за затопляне на течности или за сушене на материали, които се увреждат от висока температура.



**ВНИМАНИЕ: Опасност от нараняване!** Включвателето по невнимание или неочекваното автоматично включване на нагряването след задействане на температурния ограничител може да доведе до наранявания. Преди да включите электроинструмента към захранващата мрежа се уверете, че пусковият прекъсвач е в положение „изключено“. Ако температурният ограничител се е задействал, изключете электроинструмента.

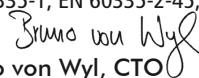
## Декларация за съответствие

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil / Switzerland декларира, че този продукт в състояние на доставка съответства на изискванията на следните директиви на ЕС:

Директиви: 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

Хармонизирани стандарти: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 03.02.2016

  
Bruno von Wyl  
Bruno von Wyl, CTO

  
Andreas Kathriner

Andreas Kathriner, GM

## Бракуване и изхвърляне



Електронни уреди, аксесоари и опаковки трябва да се предават за рециклиране по съобразен с околната среда начин. За държави, които не са членки на ЕС: не изхвърляйте електрическите си уреди заедно с домакинските отпадъци!

## Технически параметри

		GHIBLI			
Напрежение	[V]	100	120	200	230
Честота	[Hz]		50/60		
Мощност	[W]	1500	1500	1500	2000
	[°C]		20 – 600		
Температура	[°F]		70 – 1100		
Въздушен дебит (20°C)	[l/min]	300 (Степен 2)		350 (Степен 3)	
	[cfm]	10.6		12.4	
Въздушно налягане	[mbar]	15		21	
Маса със захранващ кабел (3 m)	[kg]	1.2			
	[lbs]	2.6			
Размери L x Ø	[mm]	195 x 85 x 160, на ръкохватката Ø 57			
Клас на защита		II / <input checked="" type="checkbox"/> (двойно изолиран)			
Ниво на излъчване L <sub>pA</sub>	[dB]	70			

## Елементи на машината

1. Пусков прекъсвач 2. Потенциометър за регулиране на температурата 3. Превключвател за регулиране на дебита на въздуха 4. Тръба на нагревателя елемент 5. Предпазна решетка 6. Винт 7. Дюза\* 8. Ръкохватка 9. Въздушен филтър 10. Захранващ кабел 11. Вентилатор

## Технически параметри

Този пистолет за горещ въздух е подходящ за всички приложения, посочени в това ръководство за експлоатация, при спазване на указанията за безопасна работа и с използване на оригинални допълнителни приспособления на фирмата Leister.

Приложения
<b>Запояване</b> и разпояване на SMD и дискретни елементи
<b>Заваряване</b> на термопластични пластмаси, както и на някои еластомери и битумни еластомери под формата на плочи, тръби, профили, уплътнителни шини, тъкани с повърхностни покрития, фолии, пенопласти, плочки и левти. Възможни са следните техники на изпълнение: с припокриване, с добавъчен пръчков материал, с добавъчна лента, с подгряване и със стопяване
<b>Изсушаване</b> на намокрени повърхности
<b>Свиване</b> на термосвиваем шлаух, фолии, ленти, съединителни звена за спояване и формовъчни елементи
<b>Нагряване</b> за формоизменение, огъване и тръбни съединения с припокриване на термопластични полуфабрикати
<b>Разтопяване</b> на замръзнали водопроводи
<b>Активиране/разлепване</b> на лепила без разредители и термопластични лепила
<b>Стерилизиране</b> на лабораторни и стъклени съдове, както и на медицински инструменти
<b>Спояване</b> на медни тръби, съединителни клеми и метални фолии
<b>Запалване</b> на стърготини, хартия, въглища или слама в печки/пещи
<b>Премахване</b> на рога на телета (използвайте инструмента със специално изпълнение 24V~!)

## Монтиране на дюзата\*

 **Допира до нагорещената дюза може да причини тежки изгаряния.** Преди да поставяте, resp. сваляте дюза, оставете електроинструментът да се охлади напълно или използвайте подходящи инструменти.

**Ако дюзата падне, може да предизвика пожар.** Дюзите трябва да бъдат закрепени към електроинструмента здраво и сигурно.

**Нагорещена дюза може да възпламени повърхността, на която я поставяте.** Поставяйте нагорещени дюзи само върху огнеупорни повърхности.

**Неподходяща или повредена дюза може да препятства изтичането на нагорещения въздух и да предизвика повреждането на електроинструмента.** Използвайте само дюзи, специално предназначени за Вашия пистолет за горещ въздух съгласно приведената таблица.

Вкарайте дюзата 7 върху тръбата на нагревателя 4 и я затегнете с винта 6.

\* Дюзите не са включени в окомплектовката на машината!

## **Пускане в експлоатация**

**Проверете дали захранващият кабел и щепселт са изправни!**

**Внимавайте за напрежението на захранващата мрежа:** захранващото напрежение трябва да съвпада с данните на табелката на машината. Удължителни захранващи кабели трябва да имат напречно сечение най-малко  $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ .

### **Включване:**

Настройте дебита на въздуха съгласно изискванията на конкретната дейност с помощта на двупозиционния превключвател **3** и/или пълзгача **11**. Настройте температурата с потенциометъра **2**. Превключете пусковия прекъсвач **1** в позиция I. Времето за нагряване е прибл. 5 минути.

### **Изключване:**

За охлаждане на машината завъртете потенциометъра **2** до позиция 0. Когато машината се охлади, поставете превключвателя **1** в позицията, означена с 0.

### **Указания за работа**

- Leister Process Technologies, както и оторизираните сервизи предлагат безплатни курсове за областите на приложение на машината.
- Извършете пробно заваряване съгласно указанията за заваряване на производителя на материала и националните стандарти и директиви. Изпитайте пробния заваръчен шев. При необходимост коригирайте заваръчната температура.

## **Поддържане, сервис и ремонт**

- Проверете дали захранващият кабел и щепселт не са прекъснати или механично повредени.
- При извършване на каквито и да е дейности по машината: предварително изключете щепсела от захранващата мрежа.
- За да работите качествено и безопасно, поддържайте машината и вентилационните отвори винаги чисти.
- Допуска се използването само на оригинални допълнителни приспособления на фирма Leister.
- Ако въздушният филтър на машината **9** се замърси, го почистете с четка при изключена машина. Заменяйте повредени или силно замърсени въздушни филтри.
- Времето за работа на въгленовите четки е прибл. 1200 часа. Замяната им трябва да се извърши в оторизиран сервис за машини на Leister.

Ако въпреки прецизното производство и внимателно изпитване възникне повреда, ремонтът трябва да се извърши в оторизиран сервис за машини на Leister.

## **Гаранционна отговорност**

За този уред е валидно предоставеното от директния дистрибутор/продавач право на гаранция или отговорност за установени недостатъци, считано от датата на купуване. При претенция за гаранция или отговорност за установени недостатъци (удостоверена чрез фактура или стокова разписка) неизправностите при производство или обработка се отстраняват от дистрибутора посредством подмяна или ремонт. Подгравящите елементи са изключени от отговорността за установени недостатъци или гаранцията.

Допълнителни претенции за гаранция или отговорност за установени недостатъци се изключват в обхвата на принудителното (публичното) право.

Повреди, причинени от нормално износване, претоварване или неправилна експлоатация, се изключват от отговорността за установени недостатъци.

За уреди, които са били преустроивани или променяни от купувача, не се поема гаранция или отговорност за установени недостатъци.

## Ohutusjuhised

 **HOIATUS: Ohutusjuhiste mittejärgimine võib kuumaõhuseadmega töötamisel põhjustada tulekahju, plahvatuse, elektrilögi või põletuste teket.** Lugege kaitusjuhendit enne kasutamist ja pidage alati ohutuseeskirjadest kinni. Hoidke kaitusjuhend alles ning andke seda instrueerimata isikutele enne kasutamist lugeda.

 **HOIATUS: Valesti ühendatud vörugupistikud võivad põhjustada eluohtliku elektrilöögi.** Vörugupistikut tohib kaabliga ühendada ainult spetsialist.

**HOIATUS: Kahjustatud korpus või avatud seade võib põhjustada eluohtliku elektrilöögi.** Ärge tehke seadet lahti ega võtke kahjustatud seadet käitusse. Ärge puurige korpusesse auke, nt firmasildi kinnitamiseks. Enne kõiki seadme juures tehtavaid töid tömmake vörugupistik kontaktist välja.

**HOIATUS: Katkine ühenduskaabel võib põhjustada eluohtliku elektrilöögi. Kontrollige ühenduskaablit regulaarselt.** Ärge võtke kahjustatud kaabliga seadet käitusse. Laske kahjustatud kaabel alati spetsialistil välja vahetada. Ärge mähkige kaablit ümber seadme ja kaitseks seda öli, kuumuse ning teravate servade eest. Ärge kandke seadet kaablist hoides ning ärge kasutage seda pistiku kontaktist väljatõmbamiseks.

Seadme rakendamisel ehitusel või välisitingimustes tuleb isiku kaitseks kasutada rikkevoolukaitselülitit (FI-).

 **HOIATUS: Vihma käes, niiskes või märjas keskkonnas töötamisel võib tekkida eluohtlik elektrilöök.** Arvestada ilmastikutingimustega. Seade tuleb hoida kuiv. Mittekasutamisel hoida seadet kuivas kohas.

 **HOIATUS: Plahvatusoht!**  
**Kuumaõhupuhur võib süttivaid vedelikke ja gaase plahvatuslikult**

**süüdata.** Ärge töötage plahvatusohtlikus keskkonnas. Uurige enne töö alustamist ümbrust. Ärge töötage kütuse või gaasimahutite läheduses, isegi kui need on tühjad.

 **HOIATUS: Tuleoh! Kuumus võib jõuda süttivate materjalide, mis peituvad nähtamatuna vooderdiste taga, lagedes, põrandates või tühiikes, ja need polema süüdata.** Kontrollige enne töö alustamist tööala ning loobuge ebaselge olukorra puhul kuumaõhuseadme kasutamisest. Ärge suunake seadet pikemat aega ühte ja samasse kohta. Käitage seadet alati järelevalve all.

 **HOIATUS: Mürgistusoht! Sünteetiliste ainete, lakkide või sarnaste materjalide töötlemisel tekivad gaasid, mis võivad olla agressiivsed või mürgised.** Vältige aurude sisseehingamist, ka siis, kui need tunduvad ohutud. Hoolitsege alati töökoha hea õhutatuse eest või kandke hingamisteede kaitsemaski.

 **HOIATUS: Vigastusoht! Kuumaõhujuga võib vigastada inimesi või loomi. Tulise kütteelemendi toru või düüsi puudutamine põhjustab nahapõletusi.** Hoidke lapse ja teised isikud seadmest eemal. Ärge puudutage kütteelemendi toru kuumas seisundis. Ärge kasutage seadet vedelike soojendamiseks või esemetega ja materjalide kuivatamiseks, mis kuuma õhu mõjul purunevad.

 **HOIATUS: Vigastusoht! Soovimatu tööhakkamine või kütte ootamatu sisselülitumine pärast temperatuuripiraja käivitamist võib põhjustada vigastusi.** Veenduge, et lülititi on voluvõrku ühendamisel välja lülitud. Lülitage seade välja, kui temperatuuripiraja reageerib.

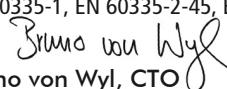
## Vastavus

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil / Schweiz kinnitab, et see toode täidab meie poolt ringlusse toodud kujul järgmiste EÜ-direktiivide nõuded.

Direktiivid: 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

Harmoneeritud normid: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 03.02.2016

  
Bruno von Wyl  
CTO

  
Andreas Kathriner, GM

## Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete kätlus



Elektritööriistad, tarvikud ja pakendid tuleb keskkonnasäästlikult ringlus sevõttu suunata. Ainult ELI riikides: ärge visake elektritööriisti olmeprügi hulka!

## Tehnilised andmed

		GHIBLI			
Pinge	[V]	100	120	200	230
Sagedus	[Hz]			50 / 60	
Võimsus	[W]	1500	1500	1500	2000
Temperatuur	[°C]			20 – 600	
	[°F]			70 – 1100	
Õhuhulk (20°C)	[l/min]		300 (Aste 2)		350 (Aste 3)
	[cfm]		10.6		12.4
Õhusurve	[mbar]		15		21
Kaal koos kaabliga (3 m)	[kg]		1.2		
	[lbs]		2.6		
Mõõdud L x Ø	[mm]		195 x 85 x 160, Käepideme Ø 57		
Kaitseklass			II / <input type="checkbox"/>	(Kahekordsele isoleeritud)	
Emissioonitase L <sub>pA</sub>	[dB]		70		

## Seadme osad

1. Võrgulülit 2. Potentsiomeeter temperatuuri seadmiseks 3. Õhuvoolu reguleerimise lülit 4. Kütteelement 5. Kaitsevõre 6. Kruvi 7. Düüs\* 8. Käepide 9. Ühendusuhe 10. Ühendusuhe 11. Õhusiiber

## Otstarbekohane kasutamine

Kuumaoõhuseade sobib ohutuseeskirjadest kinnipidamisel ja Leister originaaltarvikute kasutamisel kõigi kasutusjuhendis loetletud tööde teostamiseks.

### Kasutusvõimalused

SMD- ja traadiga kaetud detailide jootmiseks ja sulatamiseks

Plaatide, torude, profiilide, tihenduspaanide, kaetud kangaste, kile, vahtplastide, keraamiliste plaatide kujul esinevate **termoplastide**, samuti elastoplastide ja elastomeer-bituumeni jootmiseks ja sulatamiseks. Võimalikud on järgmised menetlused: katte-, traat-, riba-, kütteelement- ja sulatusjootmine

**Vesiselt** niiskete pealispindade kuivatamine

**Termosukkade**, fooliumi, ribade, vormidetailide termokahandamine

**Termoplastsete** poolfabrikaatide kuumutamine vormimiseks, painutamiseks ja muhviga ühendamiseks

**Kinnikülmunud** veectorustike ülessulatamine

Lahustit mittesisaldavate liimide ja termoplastliimide **aktiveerimine/lahustamine**

Labori- ja klaastoodete ning meditsiiniseadmete **steriliseerimine**

**Vasktorude**, ühendusmaterjalide ja metallkilede jootmine

**Puitlaastude**, paber, söe või õlgede süütamine koldeseadmetes

Vasikatelt sarvede eemaldamine (kasutada erimudelit 24 V!)

## Düüsि monteerimine\*

**⚠ Kuuma düüsi puudutamine võib tekitada raske põletuse.** Enne düüsi paigaldamist või vahetamist tuleb lasta seadmel täielikult maha jahtuda või kasutada sobivat tööriista.

**Mahakukkuv düüs võib eseme põlema süüdata.** Düüsida peavad olema kõvasti ja kindlalt seadme külge monteeritud.

**Kuum düüs võib aluse põlema süüdata.** Asetage kuum düüs ainult tulekindlale alusele.

**Vale või defektne düüs võib põhjustada kuumaõhutagasilöögi ning kahjustada seadet.**

Kasutage tabeli alusel vaid teie seadmele sobivaid originaaldüüse.

lükata düüs 7 kuumutuselemendi toru 4 peale ja keerata kruvi 6 kinni.

\* Düüsida ei kuulu tarne komplekti!

## Käitussevõtmine

**Kontrollida ühendusjuhet ja pistikut mehhaanilise kahjustuse osas!**

**Pidada kinni võrgupingest:** võrgupinge peab vastama seadme andmeplaadil märgitud andmetele. Pikendusuhtme ristlöige peab olema vähemalt  $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ .

## Sisselülitamine

Reguleerige õhukogus vastavalt vajadusele välja kaheastmelise lülitiga **3** ja/või õhuregulaatoriga **11**.

Reguleerige temperatuuri vastavalt vajadusele potentsioomeetriga **2**. Seadke võrgulülit **1** asendisse l.

Soojenemisaeg on ligikaudu 5 min.

## Väljalülitamine

Jahutamiseks keerata potentsioomeeter **2** asendisse 0. Kui seade on maha jahtunud, lülitada lülit **1** 0 peale.

## Tööjuhised

- Nii Leister Process Technologies kui ka teeninduspunktid pakuvad kasutamisvõimalustega tutvumiseks tasuta kursusi.
- Katskeevitus teha materjali tootja keevitusõpetuse ning rahvuslike standardite või direktiivide kohaselt. Kontrollida katskeevitust. Keevitustemperatuuri kohandada vajaduse järgi.

## Hooldus, teenindus ja remont

**- Kontrollida ühendusjuhet ja pistikut katkestuse ja mehhaanilise kahjustuse osas.**

**- Enne kõiki töid seadme kallal tömmata võrgupistik välja.**

- Hoida seade ja õhutuspilud alati puhtad, sellega kindlustate hea ning ohutu töö.
- Kasutada tohib ainult Leister originaalosasid.
- Kui seadme õhufilter **9** on määrdunud, puhastada seda pintsliga, seade peab sel ajal olema välja lülitatud. Kahjustatud või tugevalt määrdunud õhufilter vahetada välja.
- Süsiharjad peavad vastu ca 1200 töötundi. Süsiharjad lasta välja vahetada autoriseeritud Leister teeninduspunktis.

Kui seadme talitlusnes peaks hoolimata põhjalikest tootmis- ja kontrollmenetlustest tekkima törkeid, lasta seade parandada Leister teenindustöökojas.

## Garantii

Sellele seadmele kehtivad otse turustuspartneri/müüja antud garantii- või pretensioonide esitamise õigused alates ostkuupäevast. Garantiinõude või pretensiooni esitamise korral (töendamiseks esitada arve või saateleht) kõrvaldab turustuspartner tootmis- või töötlusvead toote asendamise või parandamisega. Kütteelementide kohta pretensioone esitada ei saa ja neile garantii ei läiene.

Muud garantiinõuetega ja pretensioonide esitamised välistatakse imperatiivsete õigusnormide raames.

Tavapärasest kulumisest, ülekoormusest või asjatundmatust kasutamisest tingitud kahjude kohta pretensioone esitada ei saa.

Garantiinõude või pretensiooni esitamise õigust ei ole ostja poolt ümberehitatud või muudetud seadmete puhul.

## Saugumo technikos nurodymai

 **PERSPĒJIMAS:** Saugumo technikos nurodymų nesilaikymas gali sukelti darbo eigos metu su elektriniu karšto oro pūstuvo gaisrą, sprogimą, sunkų elektros srovės smūgi arba nudegimą. Prieš naudojant prietaisą perskaitykite jo naudojimo instrukciją ir prisilaikykite pastoviai saugumo technikos nurodymų. Saugokite prietaiso naudojimo instrukciją ir leiskite su ja susipažinti kiekvienam asmeniui, ketinančiam pirmą kartą pasinaudoti prietaisu.

 **PERSPĒJIMAS:** Neteisingai prijungta elektros šakutė gali sukelti pavojingą gyvybei elektros smūgi. Patikėkite kabelio prijungimo prie elektros kabelio darbus tik specialistui.

**PERSPĒJIMAS:** Gedimą turintis prietaiso korpusas arba išardytas prietaisas gali sukelti gyvybei pavojingą elektros srovės smūgi. Neardykitė prietaiso ir nepradékite darbo eigos su gedimą turinčiu prietaisu. Negrežkite ant prietaiso korpuso jokių skylučių, kaip pvz. su tikslu pritvirtinti firmos skydelį ir pan. Prieš norédami atlikti bet kokius darbus pačiamė prietaise, ištraukite šakutę iš elektros lizdo.

**PERSPĒJIMAS:** Defekta turintis prijungiamasis kabelis gali sukelti gyvybei pavojingą elektros srovės smūgi. Pastoviai kontroliuokite prijungiamąjį kabelį. Nepradékite darbo eigos su prietaisu, esant pažeistam jo kabeliui. Pažeistą kabelį visada įpareigokite pakeisti tik kvalifikuotam specialistui. Nevyniokite kabelio aplink prietaisą ir saugokite jį nuo alyvos, karščio ir aštrijų briaunų poveikio. Neneškite prietaiso, paémę už kabelio, ir netraukite už jo, norédami ištraukti šakutę iš elektros lizdo.

Naudojant prietaisą statybos aikštélėse ir lauke dėl asmenų apsaugos būtinai prijunkite jį prie automatinio elektros srovės nutekamumo -(Fl-) apsauginio jungiklio.

 **PERSPĒJIMAS:** Darbai atliekami lyjant, drėgoje arba šlapioje aplinkoje gali sukelti gyvybei pavojingą elektros smūgį. Būtinai atsžvelkite į oro sąlygas. Užlaikykite prietaisą sausai. Nenaudojamą prietaisą saugokite sausoje aplinkoje.



**PERSPĒJIMAS:** Sprogimo pavoju! Karšto oro pūstuvas gali sukelti degių skysčių ir dujų sprogstamą užsidegimą. Nedirbkite su prietaisu aplinkoje, kur yra sprogimo pavoju.

Prieš pradendant darbo eiga, patikrinkite aplinką. Nedirbkite šalia esančių degalų arba dujų bakų, net jeigu šie ir būty tušti.

 **PERSPĒJIMAS:** Gaisro pavoju! Karštis gali pasiekti degias medžiagas, kurios yra nematomai užslėptos po apmušalaus, lubose, grindyse arba tušciose vietose, ir jas uždegti. Prieš pradendant darbą, patikrinkite darbo aplinką ir, esant neaiškių situacijai, geriau atsiskyrkite nuo karšto oro pūstuvo panaudojimo. Nelaikykite ilgą laiko tarpą nukreipę prietaisą į tą pačią vietą. Naudokite prietaisą tik su tinkama priežiūra.



**PERSPĒJIMAS:** Apsinuodimo pavoju! Apdirbant dirbtinio pluošto medžiagas, iškas arba panašias medžiagas išsiskirkia dujos, kurios gali būti agresyvios arba nuodingos. Venkite galimybės įkvėpti garus, net jeigu šie atrodo Jums neįtartini. Pasirūpinkite, kad Jūsų darbo vieta pastoviai būtų védinama ir dėvėkite apsauginę kvėpavimo organų kaukę.



**PERSPĒJIMAS:** Susižeidimo pavoju! Karšto oro srovė gali sužeisti asmenis arba gyvūnus. Prisilietimas prie kaitininamojo elemento vamzdelio arba purkštuko gali sukelti odos nudegimą. Neprieleiskite vaikų ir kitų asmenų arti prietaiso. Nelieskite kaitininamojo elemento vamzdelio arba purkštuko, esant jiems dar įkaitusiems. Nevartokite prietaiso skysčių įkaitinimui arba daiktų bei medžiagų džiovinimui, kurie gali suirti dėl karštos oro srovės poveikio.



**PERSPĒJIMAS:** Susižeidimo pavoju! Netycinė prietaiso darbo eiga arba netikėtas kaitinimo įsijungimas po temperatūros ribotuvo mechanizmo paleidimo gali sukelti sužalojimus. Įsitikinkite, kad jungtukas, prieš pajungiant prie elektros tinklo srovės, yra išjungtas. Išjunkite prietaisą, jeigu sureagavo temperatūros relė.

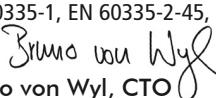
## Reikalavimų atitikimas

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil / Schweiz mes patvirtiname, kad šio produkto modelis, paleistas mumis į apyvartą, pilnintinai atitinka sekančias EB direktyvas.

Direktyvos: 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

Harmonizuotos normos: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 03.02.2016

  
Bruno von Wyl  
Bruno von Wyl, CTO

  
Andreas Kathriner

Andreas Kathriner, GM

## Sunaikinimas



Elektriniai įrankiai, įranga ir pakuotės turi būti teikiami perdirbti aplinkaitinkamu būdu. Tik ES valstybėms: elektrinių įrankių neišmeskite subuitinėmis atliekomis!

## Techniniai duomenys

		GHIBLI			
Jtampa	[V]	100	120	200	230
Dažnis	[Hz]		50 / 60		
Pajégumas	[W]	1500	1500	1500	2000
Temperatūra	[°C]		20 – 600		
	[°F]		70 – 1100		
Oro kiekis (20°C)	[l/min]		300 (pakopa 2)	350 (pakopa 3)	
	[cfm]		10.6	12.4	
Oro slėgis	[mbar]		15	21	
Svoris kartu su kabeliu (3 m)	[kg]		1.2		
	[lbs]		2.6		
Matavimai L x Ø	[mm]		195 x 85 x 160, Rankena Ø 57		
Apsaugos klasė			II / <input checked="" type="checkbox"/>	(Dvigubai izoliuota)	
Spunduliaivimo lygis L <sub>pA</sub>	[dB]		70		

## Prietaiso elementai

1. Elektros tinklo jungiklis 2. Potenciometras temperatūros nustatymui 3. Jungiklis oro kiekiui reguliuoti nustatymui 4. Kaitinamasis vamzdis 5. Apsauginės grotelės 6. Varžtas 7. Purkštukas\* 8. Rankena 9. Oro filtras 10. Laidas, skirtas prijungimui prie elektros tinklo 11. Oro srauto reguliatorius

## Pagal reikalavimus nustatyta sunaudojimas

Šis elektrošiluminis ventiliatorius gali būti panaudotas su sąlyga, kad bus prisilaikoma saugumo technikos taisykių ir panaudojamos originalios Leister-firmos atsarginės dalys visais, šioje naudojimo instrukcijoje nurodytais, šiluminio ventiliatoriaus naudojimo atvejais.

### Panaudojimo būdai

SMD (paviršiaus detalėms) ir viela sutvirtintiems statybiniams elementams lituoti ir atlitioti

**Plokštėms**, vamzdžiams, profiliams, hidroizoliaciniems medžiagoms, audiniams su dengiamuoju sluoksniu, plėvelei, putoms, plytelėms ir audiniams iš termoplastinių polimerų bei kai kurių elastoplastų ir elastomero – bitumo suvirinti. Galima atliki šias operacijas: užleistinio suvirinimo, suvirinimo viela, juosta, kaitinamuoj elementu, suvirinimo lydant operacijas

**Vandeningu** ir drėgnų paviršių džiovinimui

**Susitraukiančioms** žarnoms, plėvelėms, juostelėms, litavimo jungtimis ir forminėms detalėms pašildyti

**Ikaitinimas** formavimui, lenkimui ir termoplastinių pusfabrikačių movų sujungimui

**Užsalusių** vandens vamzdynų atšildymui

Lipnių medžiagų ir lydžių klijų **suauktyvinimas/pašalinimas** nenaudojant tirpiklį

Laboratorių įrangai ir stikliniams daiktams bei medicininiam instrumentams **sterilizuoti**

**Varinių** vamzdžių, litavimo sujungimų ir metalo folijų litavimui

**Medžio** drožlių, popieriaus, anglies arba šieno uždegimui laužavietėse

Veršių ragams šalinti (naudoti specialų 24V~ modelį!)

## Pukštuko montavimas\*

**Prisilietimas prie jkaitusio purkštuko gali palikti sunkius apdegimus.** Prieš uždedant arba norint pakeisti purkštuką, leiskite prietaisui pilnintinai ataušti arba pasinaudokite tam tinkamu darbo įrankiu.

**Nukritęs purkštukas gali uždegti kokį nors daiktą.** Purkštukus privaloma tvirtai ir saugiai pritvirtinti prie prietaiso.

**kaičių purkštukas gali uždegti atraminę plokštę.** Dėkite karštą purkštuką tik ant ugniai atsparaus pagrindo.

**Neteisingai parinktas arba gedimą turintis purkštukas gali sukelti karštos oro srovės atatranką ir tuo sugadinti prietaisą.** Naudokite atitinkamai pagal lentelę tik Jūsų prietaisui tinkamus originalius purkštukus.

Užmaukite purkštuką 7 ant kaitinimo elemento vamzdžio 4 ir tvirtai prisukite varžą 6.

\* Purkštukai nejeina į tiekiamos prekės komplektaciją!

## Darbo eiga

**Patikrinkite elektros tinklo prijungimo laidą ir šakutę, ar jie neturi mechaninių gedimų!**

**Atkreipkite dėmesį į elektros tinklo įtampą:** Elektros tinklo įtampa privalo atitinkti duomenis, nurodytus ant prietaiso tipinio skydelio. Prailginimo kabelis privalo turėti min.  $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$  skersmenį.

### Jungimas:

Dviejų pakopų jungikliu **3** ir/arba oro srauto reguliatoriumi **11** nustatykite reikiama oro kiekj. Potenciometru **2** nustatykite reikiama temperatūrą. Tinklo jungikli **1** nustatykite į padėtį I. Įkaitimo trukmė apie 5 min.

### Išjungimas:

Ataušimas vyksta, pasukus potenciometrą **2** į poziciją 0. Prietaisui ataušus, nustatykite jungikli **1** į poziciją 0.

## Darbo eigos nurodymai

- Leister Process Technologies kaip ir klientų aptarnavimo servisai siūlo prietaisų naudojimo srityje nemokamus mokomousių kursus.
- Jie praveda suvirinimo testą atitinkamai pagal medžiagų gamintojo suvirinimo darbų rekomendaciją ir atsižvelgiant į nacionalinius normatyvus ir direktyvas. Patikrina suvirinimo testą. Priderina pagal poreikį suvirinimo temperatūrą.

## Techninė priežiūra, klientų aptarnavimo servisas ir remontas

- **Patikrinkite elektros tinklo laidą, ar jis neturi trūkių ir mechaninių pažeidimų.**
- **Prie atliekant visus darbus pačiame prietaise, ištraukite šakutę iš lizdo.**
- Prietaisą ir jo oro angas pastoviai laikykite švariame stovyje, kad galima būtų gerai ir saugiai dirbtai.
- Leidžiama naudoti tik originalias Leister-firmos atsargines dalis.
- Užsiteršus prietaiso oro filtrui **9** valykite ji šepetuku esant jam išjungtoje padėtyje. Pakeiskite stipriai užsiteršusius oro filtrus naujais.
- Anglies šepetukų eksplotacijos trukmė siekia maždaug 1200 valandų. Patikékite anglies šepetukų pakeitimą tik autorizuotam Leister-firmos klientų aptarnavimo servisui.

Jeigu Jūsų prietaisais, nežiūrint jo rūpestingos gamybos ir kokybės kontrolės procesų išeitų kada iš rikiuotės, patikékite jo remontą tik autorizuotam Leister-firmos klientų aptarnavimo servisui.

## Garantija

Šiam prietaisui nuo pirkimo dienos tiesioginis prekybos partneris / pardavėjas suteikia teisę į garantiją.

Naudojantis garantija (šią teisę patvirtinant sąskaita faktūra ar tiekimo dokumentu), prekybos partneris pašalina gamybos ar perdirbimo broką pateikdamas naują prekę ar sutaisydamas seną. Kaitinamiesiems elementams garantija negalioja.

Kiti garantiniai reikalavimai negalimi pagal privalomus teisės aktus.

Garantija netaikoma gedimams, atsiradusiemis dėl natūralaus dévėjimosi, perkrovos ar netinkamo tvarkymo.

Garantija negalioja ir tuo atveju, jei prietaisą pirkėjas pertvarkė ar pakeitė.

## Drošības tehnikas noteikumi

 **BRĪDINĀJUMS:** Neievērojot drošības tehnikas noteikumus darbā ar karstgaisa aparātu, var tikt izraisīts ugunsgrēks, sprādziens, apdegumu vai elektrotraumas. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas pamācību un vienmēr iešķirojiet drošības tehnikas noteikumus. Uzglabājiet šo lietošanas pamācību un nododiet to personai, kura pirms aparāta lietošanas ar to vēl nav iepazinušies.

 **BRĪDINĀJUMS:** Nepareizi pieslēgtas tīkla kontaktdakšas var izraisīt dzīvībai bīstamas elektrotraumas. Uzticet tīkla kontaktdakšu pieslēgšanu pie kabeļa tikai speciālistam.

**BRĪDINĀJUMS:** Bojāts korpuiss vai atvērts apārāts var izraisīt dzīvībai bīstamas elektrotraumas. Neatveriet apārātu un neeksploatējet apārātu, ja tas ir bojāts. Neveiciet urbumus apārāta korpusā, piem., firmas plāksnītes piestiprināšanai. Pirms visu apārāta apkopes darbu uzsākšanas atvienojiet tīkla kontaktdakšu.

**BRĪDINĀJUMS:** Bojāts pieslēguma kabelis var izraisīt dzīvībai bīstamas elektrotraumas.

Regulāri pārbaudiet pieslēguma kabeļa stāvokli. Nekad nedarbiniet apārātu, ja kabelis ir bojāts. Bojāta kabeļa nomaiņu vienmēr uzticet speciālistam. Netiniet kabeli ap apārātu un sargājiet to no ellas, karstuma un asām malām. Nenesiet apārātu, turot aiz kabeļa, un neizmantojiet kabeli kontaktdakšas izvilkšanai no kontaktligzdas.

Izmantojot ierīci būvlaukumos un zem klajās debess, izmantojiet nooplūdes strāvas (Fl-) personu aizsardzības aizsargslēdzi.

 **BRĪDINĀJUMS:** Strādājot lietainos apstāklos jeb mitrā, slapjā vidē var tikt izraisītas dzīvībai bīstamas elektrotraumas. Tādēļ nemiet vērā meteoroloģiskos laika apstāklus. levērojiet, lai ierīce būtu sausa. Ierīci neizmantojot, uzglabājiet to sausā vietā.

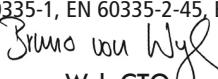
## Atbilstība

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil / Schweiz apliecina, ka šis mūsu apgrozījumā nodotais modeļa izstrādājums atbilst visām sekojošo EK direktīvu prasībām.

Direktīvas: 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

Harmonizētās normas: EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 03.02.2016

 Bruno von Wyl, CTO

 **BRĪDINĀJUMS:** Sprādienu bīstamība! Karstgaisa pūšanas aparāts var aizdedzināt šķidrumus un gāzes un izraisīt sprādzienu. Nestrādājiet sprādzienbīstamā vidē. Pirms darba uzsākšanas pārbaudiet darba iecirkni. Nestrādājiet degvielu vai degvielu un gāzes tvertnu tuvumā arī tad, jā tās ir tukšas.

 **WBRĪDINĀJUMS:** Uguns bīstamība! Karstums, saskaroties ar degmateriāliem, kuri aiz apšuvumiem, griestos, grīdā vai dobumos nav pamanāmi, var tos aizdedzināt. Pirms darba sākuma pārbaudiet darba iecirkni un neskaidras situācijas gadījumā neizmantojiet karstgaisa pūšanas aparātu. Neturiet aparātu ilgāku laiku novirzītu uz vienu un to pašu vietu. Vienmēr darbiniet aparātu, neatstājot to bez uzraudzības.

 **BRĪDINĀJUMS:** Saindēšanās bīstamība! Sintētisko materiālu, laku vai līdzīgu materiālu apstrādes laikā var izveidoties agresīvas vai indīgas gāzes.

Izvairieties no tvaiku ieelpošanas, pat ja tie nešķiet bīstami. Viemēr rūpējieties par darba iecirkņa labu ventilačiju, vai arī nēsājet respiratoru.

 **BRĪDINĀJUMS:** Traumu bīstamība! Karstgaisa strūkla var izraisīt personu vai dzīvnieku traumas. Aizskarot sildelementa cauruli vai sprauslu, var tikt izraisīti ādas apdegumi. Nodrošiniet, lai bērni un citas personas neatrastos apārāta tuvumā. Neaizskariet sakarsētu sildelementa cauruli vai sprauslu. Neizmantojiet apārātu šķidrumu karsēšanai vai priekšmetu un materiālu žāvēšanai, kuri karstgaisa iedarbības rezultātā var tikt bojāti.

 **BRĪDINĀJUMS:** Traumu bīstamība! Nejauša iedarbināšana vai negaidīta karsēšanas ieslēgšana pēc temperatūras ierobežotāja nostrādes var izraisīt traumas. Pārliecībē, lai slēdzis, pieslēdzot pie strāvas tīkla, būtu izslēgts. Izslēdziet apārātu, ja temperatūras ierobežotājs ir nostrādājis.

## Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem



Elektriskie instrumenti, piederumi un iesaīnojumi ir jānodod videi draudzīgai pārstrādei. Tikai ES dalībvalstīm: Elektriskos instrumentus neizmetiet sadzives atkritumos!

 Andreas Kathriner, GM

**Tehniskā informācija**

		GHIBLI			
Spriegums	[V]	100	120	200	230
Frekvence	[Hz]		50/60		
Jauda	[W]	1500	1500	1500	2000
Temperatūra	[°C]		20 – 600		
	[°F]		70 – 1100		
Gaisa daudzums (20°C)	[l/min]	300 (Pakāpe 2)		350 (Pakāpe 3)	
	[cfm]	10.6		12.4	
Gaisa spiediens	[mbar]	15		21	
Svars ar kabeli (3 m)	[kg]		1.2		
	[lbs]		2.6		
Izmēri L x Ø	[mm]	195 x 85 x 160, Rokturis Ø 57			
Aizsardzības klase		II / <input checked="" type="checkbox"/>	(Dubulti izolēts)		
Emisijas līmenis L <sub>pA</sub>	[dB]	70			

**Ierīces elementi**

1. Tikla slēdzis **2.** Temperatūras regulēšanas potenciometers **3.** Pārslēdzējs gaisa plūsmas iestādīšanai  
**4.** Sildītāelementa aptvere **5.** Aizsargsiets **6.** Skrūve **7.** Sprausla\* **8.** Rokturis **9.** Gaisa filtrs **10.** Tikla pieslēguma vads **11.** Aizbīdnis

**Noteikumiem atbilstoša izmantošana**

Šis karstgaisa aparāts, ievērojot drošības tehnikas noteikumus un izmantojot oriģinālo Leister aprīkojumu, paredzēts visiem šajā lietošanas pamācībā minētajiem karstgaisa izmantošanas veidiem.

**Izmantošana**

Virsmas montāžai paredzētu un ar izvadiem apgādātu elektroaparātūras daļu pielodēšana un atlodēšana

**Termoplastisku** plastmasu un arī atsevišķu elastoplastmasu un elastomēru bitumu metināšana plākšņu, cauruļu, profilu, blīvslāņu, pārklātu audumu, foliju, putumateriālu, fližu un slāņu formā. Elektroinstruments ir lietojams šādām metināšanas operācijām: metināšanai ar pārklāšanos, metināšanai ar pildstieri vai pildlenti, metināšanai ar sildelementu un metināšanai ar kausēšanu

**Ūdenainai** mitru virsmu žāvēšana

**Termosarūkošu** cauruļu, foliju un lento saraukšana, lodētu savienojumu veidošana un materiālu formēšana

**Sakarsēšana** formēšanas, liekšanas un termoplastisku sagatavju uzsbīdīšanai

**Sasalušu** ūdensvadu atkausēšana

**Bezšķidinātāja** līmvielu un kūstošu līmju aktivēšana/nonemšana

**Laboratorijas** trauku, stikla trauku un medicīnisko instrumentu sterilizēšana

**Vara cauruļu**, lodējuma savienotāju un metāla foliju lodēšana

**Koka skaidu**, papīra, oglu vai salmu aizdedzināšana kurtuvju ierīcēs

Ragu aizmetņu likvidēšana teljiem (lietojams īpašs instruments ar barojošo spriegumu 24V~!)

**Sprauslas montāža\***

**⚠ Karstas sprauslas aizskaršana var izraisīt smagus apdegumus.** Pirms sprauslas uzlikšanas vai nomaiņas, ļaujet aparātam pilnīgi atdzist, vai arī izmantojiet piemērotu instrumentu.

**Zemē nokritusi sprausla var aizdedzināt priekšmetus.** Sprauslām jābūt stingri un droši piemontētām pie aparāta.

**Karsta sprausla var aizdedzināt paliktni.** Novietojiet karstu sprauslu tikai uz ugunszturīga paliktna.

**Nepiemērota vai bojāta sprausla var izraisīt karstgaisa pretatsitienu un sabojāt aparātu.** Vadoties pēc tabulas, izmantojiet tikai šim aparātam piemērotas oriģinālsprauslas.

Uzbīdīet sprauslu **7** uz sildelementa caurules **4** un stingri pievelciet skrūvi **6**.

\* Sprauslas neietilpst piegādes komplekta saturā!

## Ekspluatēšana

### Pārbaudiet tīkla pieslēguma vada un kontaktdakšas mehāniskos bojājumus!

**Ievērojiet tīkla spriegumu:** Tīkla spriegumam jāatbilst uz firmas plāksnītes norādītajiem datiem. Pagarinājuma kabeļa min. šķērsgriezumam jāsastāda  $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ .

### Ieslēgšana:

Ieregulējet vēlamo gaisa plūsmu ar divpakāpu pārslēdzēju **3** un/vai gaisa aizbīdi **11**. Ieregulējet vēlamo gaisa temperatūru ar potenciometru **2**. Pārvietojiet elektrotīkla slēdzi **1** stāvoklī I. Elektroinstrumenta uzsilšanas laiks ir aptuveni 5 minūtes.

### Izslēgšana:

Lai atdzesētu, pagrieziet potenciometeri **2 0** pozicijā. Pēc ierīces atdzīšanas nopstādiet slēdzi **1** uz **0**.

### Darba norādījumi

- Leister Process Technologies, kā arī servisa centri, piedāvā pielietošanas jomā bezmaksas kursus.
- Realizējet izmēģinājuma metinājumu, vadoties pēc materiāla ražotāja metināšanas pamācības un nacionālajām normām vai direktīvām. Pārbaudiet izmēģinājuma metinājumu. Pēc nepieciešamības pielāgojiet metināšanas temperatūru.

## Apkope, serviss un remonts

- **Pārbaudiet tīkla pieslēguma vada un kontaktdakšas pārtraukumus un mehāniskos bojājumus.**
- **Pirms visiem ierīces apkopes darbiem: atvienojiet tīkla kontaktdakšu.**
- Laba un droša darba nodrošināšanai vienmēr ievērojiet ierīces un ventilācijas spraugu tīrību.
- Drīkst izmantot tikai Leister oriģinālaprīkojumu.
- Tīriet ar otu aizsērējušo ierīces gaisa filtru **9** izslēgtā stāvoklī. Nomainiet bojātus vai stipri aizsērējušus gaisa filtrus.
- Oglusu izmantošanas laiks sastāda apm. 1200 stundas. Oglusu nomaiņu uzticiet autorizētai Leister servisa darbnīcai.

Ja, neskatoties uz rūpīgajām ražošanas un pārbaudes metodēm, ierīce tomēr sabojājas, tad nepieciešama remonta realizēšana autorizētā Leister servisa darbnīcā.

## Garantija

Šīs ierīces tiešais izplatītājs/pārdevējs no pirkuma veikšanas datuma sniedz garantiju vai no garantijas izrietošās tiesības. Garantijas vai garantijas saistību pretenziju gadījumā (kā apliecinājums tiek izmantots rēķins vai pavadzīme) attiecībā uz ražojuma vai tā apstrādes defektiem, izplatītājs apmaina bojāto ražojumu ar citu vai novērš defektus, veicot garantijas remontu. Uz sildierīci garantijas saistības vai garantija neattiecas.

Garantijas vai garantijas saistību pretenzijas obligāto tiesību ietvaros tiek noraidītas šādos gadījumos.

Garantijas saistības neattiecas uz bojājumiem, kas radušies dabiska nolietojuma, pārslodzes vai nepareizas apkopes rezultātā.

Garantijas vai garantijas saistību pretenzijas tiek noraidītas attiecībā uz ierīcēm, kuras pircējs ir pārveidojis vai izmaiņījis.

## Указания по безопасности

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Несоблюдение указаний по безопасности может привести при работе с электрофеном к пожару, взрыву, поражению электрическим током или ожогам. Перед применением прочитайте руководство по эксплуатации и всегда соблюдайте предписания по безопасности. Сохраняйте руководство по эксплуатации и предоставляйте его в распоряжение не проинструктированных лиц перед применением прибора.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Неправильно присоединенная штепсельная вилка сети может привести к опасному для жизни электрическому удару. Поручайтесь выполнять присоединение штепсельной вилки только специалисту.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Поврежденный корпус или разобранный электрофен может привести к опасному для жизни поражению электрическим током. Не вскрывайте электрофен и не включайте поврежденный прибор. Не просверливайте отверстий в корпусе, например, для крепления фирменной таблички. До начала работ по техобслуживанию или наладке прибора вынимайте штепсельную вилку из розетки сети.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Поврежденный кабель питания может привести к опасному для жизни поражению электрическим током. Регулярно проверяйте кабель питания. Не включайте прибор с поврежденным кабелем. Замену поврежденного кабеля всегда поручайте специалисту. Не наматывайте кабель на прибор и защищайте его от воздействия масла, высоких температур и острых кромок. Не носите прибор за кабель и не используйте его для вытягивания вилки из штепсельной розетки.

При эксплуатации электрофена на стройплощадках и под открытым небом следует применять выключатель защиты обслуживающего персонала от токов повреждения.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Работа под дождем или в сыром и мокром помещении может привести к опасному для жизни электрическому удару. Учитывайте погодные условия. Содержите электрофен в сухом состоянии. Храните электрофен в сухом помещении.

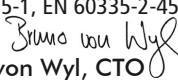
## Конформность

Компания Leister Technologies AG, Galileastrasse 10, 6056 Kaegiswil / Schweiz подтверждает, что данное изделие в исполнении, выпущенном нами, удовлетворяет требованиям следующих общеевропейских норм. Директивы: 2006/42, 2004/108, 2006/95, 2011/65

Гармонизированные стандарты: 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 03.02.2016

  
Bruno von Wyl, CTO

  
Andreas Kathriner

, GM

## Утилизация



Электроинструменты, принадлежности и упаковки должны утилизироваться в соответствии с требованиями по охране окружающей среды. Только для стран ЕС: не выбрасывайте электроинструменты в хозяйственный мусор!



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность взрыва! Электрофен может взрывообразно воспламенить горючие жидкости и газы.**

Не работайте во взрывоопасных помещениях. До начала работы обследуйте окружающие площади. Не работайте вблизи от емкостей для топлива или газа, даже если они пустые.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Огнеопасно! Высокие температуры могут достигнуть и воспламенить горючие материалы, невидимо расположенные за обшивкой, в потолках, на чердачах или в полых пространствах.**

До начала работы проверьте рабочий участок и откажитесь от использования электрофена при нейской ситуации. Не обдувайте продолжительное время электрофеном одно и тоже место. Включайте электрофен всегда под надзором.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность отравления! Выделяющиеся при обработке пластмасс, лаков и подобных материалов газы могут быть**

**агgressивными или ядовитыми.** Не вдыхайте пары, даже если это на первый взгляд не вызывает опасений. Всегда обеспечивайте хорошую вентиляцию рабочего места и используйте дыхательную защитную маску.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность отравления! Выделяющиеся при обработке пластмасс, лаков и подобных материалов газы могут быть**

**агgressивными или ядовитыми.** Не вдыхайте пары, даже если это на первый взгляд не вызывает опасений. Всегда обеспечивайте хорошую вентиляцию рабочего места и используйте дыхательную защитную маску.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность травмирования! Непреднамеренный запуск или неожиданное включение нагрева после срабатывания**

**ограничителя температуры может привести к травмам.** Убедитесь в том, что выключатель выключен при подключении прибора к сети. Выключайте прибор при срабатывании ограничителя температуры.

## Технические данные

		GHIBLI			
Напряжение	[В]	100	120	200	230
Частота	[Hz]		50/60		
Мощность	[Вт]	1500	1500	1500	2000
Температур	[°C] [°F]		20 – 600 70 – 1100		
Поток воздуха (20°C)	[л/мин] [cfm]		300 (Ступень 2) 10.6	350 (Ступень 3) 12.4	
Давление воздуха	[mbar]		15		21
Вес с кабелем (3 м)	[кг] [lbs]		1.2 2.6		
Размеры L x Ø	[мм]		195 x 85 x 160, рукоятки Ø 57		
Класс защиты от электрического поражения			II / <input checked="" type="checkbox"/>	(двойная изоляция)	
Уровень излучения L <sub>pA</sub>	[дБ]		70		

## Элементы прибора

- Выключатель сети
- Потенциометр настройки температуры
- Переключатель настройки потока воздуха
- Труба нагревательного элемента
- Задвижка воздуха
- Задвижка воздуха
- Сопло\*
- Ручка
- Вентилятор
- Шнур присоединения сети
- Шнур присоединения сети

## Применение по назначению

Настоящий электрофен предназначен для всех приведенных в настоящем руководстве по эксплуатации работ при соблюдении предписаний по безопасности с применением оригинальных принадлежностей.

Применение электрофена
Пайка и распайка элементов поверхностного монтажа и конструкционных деталей схем соединений
<b>Сварка</b> термопласти и отдельных эластопластов и эластомера-битума в форме плит, труб, профилей, битумной ленточной изоляции, кашированных тканей, пленок, пеноматериалов, настенных плиток и лент. Работы можно выполнять следующими методами: Нахлесточная сварка, сварка проволокой, лентой, сварка нагревательным элементом и сварка плавлением
<b>Сушка</b> увлажненных водой поверхностей
<b>Усадка</b> термоусадочных шлангов, пленок, термолент, соединительных элементов для пайки и фасонных деталей
<b>Нагрев</b> для формовки, гибки и расширения термопластичных заготовок
<b>Размораживание</b> замерзших водопроводов
<b>Активация/растворение</b> kleящих веществ без растворителей и плавящихся kleящих веществ
<b>Стерилизация</b> лабораторных и стеклянных изделий, а также медицинских инструментов
<b>Сварки</b> медных труб, соединительных элементов для пайки и металлических пленок
<b>Разжигание</b> древесной щепы, бумаги, угля или соломы в топочных установках
<b>Удаление</b> рогов у телят (применяйте специальное исполнение на 24 В~!)

## Установка сопла\*

- ⚠ Прикосновение к горячему соплу может привести к серьезному ожогу.** Перед установкой или сменой сопла дать прибору полностью остить или воспользуйтесь подходящим инструментом.
- Упавшее вниз сопло может воспламенить предметы.** Сопла должны быть прочно и надежно закреплены на приборе.
- Горячее сопло может воспламенить поверхность, на которой оно лежит.** Кладите горячее сопло только на огнеупорную поверхность.
- Неправильное или неисправное сопло может привести к обратному выхлопу горячего воздуха и привести в неисправность прибор.** Применяйте только пригодные для Вашего прибора подлинные сопла согласно таблице.
- Насадите сопло **7** на трубу нагревательного элемента **4** и затяните винт **6**.

\* Сопла не содержатся в комплекте поставки!

## Работа с прибором

**Проверьте шнур присоединения сети и вилку на механические повреждения!**

**Напряжение сети:** Напряжение источника тока должно соответствовать данным на типовой табличке электрофена. Кабель-удлинитель должен иметь поперечное сечение не менее 2 x 1.5 mm<sup>2</sup>.

### Включение:

Воздушный поток настраивайте по необходимости с помощью двухступенчатого выключателя **3** и/или ползунка для воздуха **11**. Устанавливайте температуру по необходимости потенциометром **2**. Установите выключатель сети **1** на I. Время нагрева составляет ок. 5 мин.

### Выключение:

Поверните для охлаждения потенциометр **2** в положение 0. После охлаждения электрофена установите выключатель **1** на 0.

### Указания по эксплуатации

- Фирма Leister Process Technologies и также сервисные мастерские предлагают бесплатные курсы по работе с электрофоном.
- Выполните пробную сварку по руководству для сварки изготовителя материала и согласно национальным нормам или директивам. Проверьте результат пробной сварки. При надобности соответственно измените температуру.

## Техобслуживание, сервис и ремонт

- **Проверьте шнур присоединения сети и вилку на механические повреждения.**
- **Перед выполнением работ на электрофоне отключите вилку от сети.**
- Для обеспечения качественной и надежной работы электрофена постоянно держите вентиляционные прорези в чистоте.
- Применяйте только оригинальные принадлежности фирмы Leister.
- При загрязнении воздушного фильтра **9** электрофена очищайте фильтр кисточкой в выключенном состоянии. Поврежденные или сильно загрязненные воздушные фильтры должны быть заменены.
- Срок службы угольных щеток составляет около 1200 часов. Замену угольных щеток поручайте авторизированной сервисной мастерской фирмы Leister.

Если электрофен, несмотря на тщательные методы изготовления и испытания, выйдет из строя, то ремонт следует поручить сервисной мастерской фирмы Leister.

## Законная гарантия

На данное устройство, начиная с даты покупки, распространяются гарантийные обязательства или поручительство прямого дистрибутора/продавца. При получении претензий по гарантии или поручительству (с предоставлением счета или квитанции о поставке) производственные дефекты или дефекты обработки устраняются посредством ремонтных работ или замены устройства. Данная гарантия или поручительство не распространяется на нагревательные элементы.

Другие претензии по гарантии или обязательству исключаются на основании императивных правовых норм.

Данная гарантия не распространяется на неполадки, возникшие в результате естественного износа, перегрузки или ненадлежащего использования.

Гарантия или поручительство теряет свою силу, если покупатель переоборудовал устройство или внес в него изменения.

## 安全规章

 **警示：**如果未遵循安全规章的指示操作热风枪，可能造成火灾、爆炸、电击或者烧伤操作者。操作机器前，先详细阅读使用说明书，并且确实遵守安全规章。妥善保存本说明书，并且把说明书转交给尚未阅读过本手册的人。

 **警示：**安装了不合适的插头，可能造成致命的电击。连接插头的工作只能交给专业电工执行。

**机壳如果已经损坏或者被拆开了，可能引起有致命危险的电击。切勿擅自拆开机器，也不可以使用已经损坏的机器。**不可以为了固定公司名牌而在机壳上钻孔。修理、维护机器，或换装任何机件之前，务必要先从插座上拔出插头。

**损坏的电源线可能引起致命的电击。务必定期检查电源线。如果电源线损坏了则不可继续使用该机器。**损坏的电线必须交给专业电工换修。不可以把电线缠绕在机身上。电线必须远离油垢、高温和利刃。不可以握著电线提携机器。不可以拉著电线拔出插头。

在工地或户外使用机器时必须加装漏电保护断路器(RCCB)，以便保护操作者。

 **警示：**在雨中或潮湿的场所操作机器，可能造成致命的电击。使用机器时务必注意天候状况。机器随时保持乾燥，并且要存放在乾燥处。

 **有爆炸的危险！热风枪可能点燃可燃的液体和气体并引起爆炸。**不可以再有爆炸危险的场所使用本机器。工作之前必须先彻底检查工地。不可以再燃料罐和瓦斯筒的附近工作，即使只是空罐也要保持距离。

 **有著火的危险！机器散发的高热可能引燃肉眼看不见的易燃材料；它们可能隐藏在模板后、天花板里、地板或空心的建材中。**工作前先详细检查工作领域，如发现任何可疑之处，则勿使用热风枪。机器不可以长时间朝著固定的位置吹风。热风枪工作时必须有人监控。

 **有中毒的危险！加工塑料、油漆或类似的材料时会产生具有侵蚀性或毒性的气体。**即使它们看似无疑，还是要避免吸入此气体。工作场所要随时保持最佳的通风状况，否则工作时要戴上防尘面罩。

 **有受伤的危险！热风枪可能伤害人或动物。**如果触摸了炽热的发热管风嘴会烫伤皮肤。勿让儿童与工作无关的人接近机器。不可触摸仍然处在高温状态的发热管和风嘴。不可以使用本机器加热液体，也不可以使用本机器烘干受热会遭到破坏的物体和材料。

 **有受伤的危险！在限温装置被触发后，如果不小心开动机器或者无意地开启了热风，都可能造成伤害。**接上电源之前，必须先检查电源开关是否已经正确关闭。如果限温装置被启动了，则必须关闭机器。

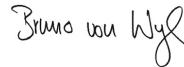
## 一致性

Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil / Switzerland

确认，我们投入 使用的产品满足下列欧盟准则的要求。

准则： 2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65  
符合标准： EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,  
EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 03.02.2016



Bruno von Wyl, CTO



Andreas Kathriner, GM

## 废料处理



电动设备、配件和包装应进行环保回收。以下规定仅针对欧盟国家：切勿将电动设备作为生活垃圾处置！

## 技术参数

		GHIBLI			
电压	[伏特]	100	120	200	230
频率	[Hz]			50/60	
功率	[瓦]	1500	1500	1500	2000
温度	[摄氏] [°F]			20 – 600 70 – 1100	
风量 (20 摄氏)	[升 / 分] [cfm]		300 (级 2) 10.6	350 (级 3) 12.4	
气压	[mbar]		15	21	
含电源线重量 (3 m)	[千克] [lbs]		1.2 2.6		
尺寸 L x Ø	[毫米]		195 x 85 x 160, 手柄直径 Ø 57		
保护等级			II/ 回 (双重绝缘)		
噪音水平 L <sub>pA</sub>	[dB]		70		

## 机件

1. 电源开关 2. 温度调节开关 3. 风量的调节开关 4. 加热管 5. 护栏 6. 螺丝 7. 风嘴 \* 8. 手柄 9. 空气滤网  
10. 电源线 11. 空气调节装置

## 按照规定操作机器

本热风枪可执行说明书中提到的，所有热熔、热焊及热缩等工作。前提是确实遵守说明书中的安全规章并且要使用原厂的莱斯特 (Leister) 附件。

### 用途

焊接和脱焊 SMD 组合零件与装配了电线的组合零件
焊接热塑性塑料，块状，管状和有特殊形状的弹性塑料与弹性体改性沥青，密封胶带，上保护膜的纺织品，胶膜，泡棉，瓷砖和轨道。焊接的方式如下：重叠焊接，导线焊接，带式焊接，加热元件焊接和熔焊
烘乾被水打湿的表面
收缩热缩管，胶膜，热缩带，焊接连接件和成形件
加热物件以方便变形、弯曲和热熔接头以便连接热塑性半成品。烘乾被水淋湿的物表
解冻结冰的水管
活化 / 熔解不含溶剂的粘胶和熔化粘胶
消毒实验室用具，玻璃容器以及医学用仪器
焊接铜管，焊接料和金属薄膜
点燃细木，纸，木炭或火炉中的桔杆
割除小牛的角（特殊机型，必须使用 24 伏特的电压！）

## 安装风嘴 \*

**⚠ 碰触了灼热的风嘴，可能造成严重的烫伤。** 必须等待机器完全冷却后，才可以安装或更换风嘴，或者使用合适的工具安装、更换风嘴。

**风嘴如果掉落了，可能引燃其它物品。** 风嘴必装牢在机器上。

**灼热的风嘴可能点燃桌面。** 尚未冷却的风嘴只能摆放在耐热的防火表面上。

**使用了错误或者故障的风嘴可能导致局部过热，并损坏机器。** 只能使用表格上的机器专用的原厂风嘴。

把风嘴 7 套入发热管 4 中，并拧紧螺丝 6。

\* 风嘴不包含在供货范围中。

## 正式操作

### 检查电线和插头是否有任何损坏！

注意电源的电压：电源的电压必须和机器铭牌上规定的电压一致。延长线的截面面积至少要有  $2 \times 1.5$  平方毫米。

### 开机

根据需要使用两级式开关 3 和 / 或调气开关 11 控制气流。按照工作要求以电位器 2 设定温度。把电源开关 1 设定在 I 的位置。加热的时间约为 5 分钟。

### 关机

把调温开关 2 旋转到 0 的位置以便冷却机器。待机器完全冷却之后，再把开关 1 移动到 0 的位置。

### 操作说明

- 莱斯特 (Leister) 科技公司和顾客服务处提供免费的机器操作课程。
- 进行试焊时必须详阅物料供应商提供的焊接指南，并且要遵循各有关的法令或规定。检查试焊后的结果。根据工作需要正确地调整焊接温度。

## 维护、保养和修理

- 检查线路有否中断，电线和插头是否有损坏的痕迹。
- 在机器上进行任何修护的工作之前：务必先拔出插头。
- 机器和通气孔要随时保持清洁，如此才能有效率、安全地操作机器。
- 只能使用莱斯特 (Leister) 原厂附件。
- 机器的空气滤网 9 上如果囤积了污垢，必须先关闭机器再使用毛刷清洁滤网。更换已经损坏或极端污秽的空气滤网。
- 碳刷的使用寿命约为 1200 小时。更换碳刷的工作必须交给经过授权的莱斯特 (Leister) 顾客服务处执行。虽然本公司制造的机器都经过严格的检验，如果仍然发生故障，必须把机器交给经过授权的莱斯特 (Leister) 顾客服务处修理。

虽然本公司制造的机器都经过严格的检验，如果仍然发生故障，必须把机器交给经过授权的莱斯特 (Leister) 顾客服务处修理。

## 产品保修

此设备自购买之日起适用直销代理/销售商提供的担保或保修权利。若因生产或加工问题提出担保或保修要求（通过账单或供货单证明），此类问题将由经销商通过更换备件或维修予以排除。加热元件不属于担保或保修范围。

其他担保或保修要求均依照强制性法规予以排除。

由正常磨损、过载或不当操作造成的损坏不可享受保修服务。

若购买者对设备进行改装或更改，则不再享受担保或保修服务。

## 安全上の注意



**警告：** 安全上の注意を厳守しないホットエアーガンのご使用は、火災、爆発、感電および火傷の原因となることがあります。ご使用の前には取扱説明書をよく読み、安全上のきまりを常に厳守してください。取扱説明書を保管し、初めて本ツールをご使用になる方には使用前に同取扱説明書をご提示ください。



**警告：** 電源コンセントを適切に接続しないと日本語感電の原因となり、生命に危険をおよぼすことがあります。電源コンセントをケーブルに接続する作業は専門技術者にご依頼ください。

**警告：** ハウジングが破損している場合、またはツールが分解されている場合、これが感電の原因となり、生命に危険をおよぼすこともあります。ツールを分解しないでください。また、

破損したツールはご使用にならないでください。社名ラベルなどを固定する際にも、ハウジングへの穴あけ作業は行なわないでください。ツール本体に作業を加える場合には、電源を切ってから行なってください。

**警告：** 電源コードが破損している場合、これが感電の原因となり、生命に危険をおよぼすことがあります。電源コードの状態を定期的にチェックしてください。

電源コードが破損しているツールはご使用にならないでください。電源コードの交換は必ず専門技術者にお任せください。電源コードをツールに巻きつけないでください。また、オイルや熱、鋭角なものからツールを保護してください。コードを持ってツールを運ぶことはお避けください。また、コードを引っ張ってプラグをコンセントから抜くことはお避けください。

ツールを工事現場や屋外で使用する場合には、人体保護のために漏電保護ブレーカーをご使用ください。



**警告：** 雨中または湿度の高い環境内で作業を行なうと感電を生じ、生命に危険をおよぼすことがあります。周囲の気候状況に配慮してください。ツールは常に乾燥した状態を保ってください。ツールをご使用にならない場合には、乾燥した場所で保管してください。



**警告：** 爆発の危険！ ホットエアーガンが可燃液体およびガスに引火し、爆発を引き起こす原因となることがあります。爆発の危険がある場所での作業はお避けください。作業を開始する前に必ず周囲の状況を確認してください。燃料容器やガス容器が付近にある場合には、（容器が空であっても）作業を行なわないでください。また、これらの容器への作業もお避けください。



**警告：** 火災の危険！ 見えない部分（ケース、天井、床、空洞部の内部）に存在する可燃材料に熱が達して引火する恐れがあります。作業を開始する前に必ず作業領域をチェックし、安全性が確認されない場合にはホットエアーガンのご使用をとりやめてください。長時間にわたって同じ位置に熱風をあてないでください。常に監視した状態でツールをご使用ください。



**警告：** 中毒の危険！ プラスチック、ラッカー塗装または同等材料への作業を行なうと、刺激の強い有毒ガスが発生することがあります。発生した蒸気は、危険性がみられない場合にも絶対に吸い込まないでください。作業場所では常に充分な換気を行ない、呼吸マスクを着用してください。



**警告：** 負傷の危険！ 热風は人や動物を負傷させることができます。熱いヒーターパイプやノズルへ触ると火傷することがあります。子供や他の関係者をツールに近づけないでください。高熱状態にあるヒーターパイプやノズルには触れないでください。熱風の影響により破壊される液体や物体を加熱、乾燥する目的で同ツールを使用しないでください。



**警告：** 負傷の危険！ 温度リミッターの解除後、不意にツールやヒーターのスイッチが入り、これが負傷の原因となることがあります。必ずツールのスイッチが切られていることを確認してから、電源コードを接続してください。必ず温度リミッターが作動したことを確認してから、ツールのスイッチを入れてください。

## 準拠

**Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil / Schweiz**

は、当社によって流通されている同製品が以下の EC 指令の要求を満たしていることを証明します。

指令

2006/42, 2014/30, 2014/35, 2011/65

適合規格

EN 12100, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-45, EN 50581

Kaegiswil, 03.02.2016

Bruno von Wyl, CTO

Andreas Kathriner, GM

## 処分



電気品、付属品、梱包部材は、環境に十分に配慮した方式でリサイクルを行ってください。EU加盟国のみ：家庭ゴミと電気廃棄物と一緒に廃棄しないでください！

## 技術仕様

		GHIBLI			
電圧	[V]	100	120	200	230
周波数	[Hz]			50 / 60	
容量	[W]	1500	1500	1500	2000
温度	[°C] [°F]			20 - 600 70 - 1100	
風量 (20°C)	[l/min] [cfm]		300 ( レベル 2 ) 10.6	350 ( レベル 3 ) 12.4	
エア圧	[mbar]		15		21
重量 コード含む (3 m)	[kg] [lbs]			1.2 2.6	
寸法 L × Ø	[mm]		195 × 85 × 160, ハンドル Ø 57		
絶縁等級				II / 回 ( 二重絶縁 )	
放射レベル L <sub>pA</sub>	[dB]			70	

## 製品の主要構成

1. 電源スイッチ 2. 温度設定用ポテンショメータ殻 3. 風量調整スイッチ 4. ヒーターパイプ 5. プロテクター  
6. ボルト 7. ノズル \* 8. ハンドグリップ 9. エアフィルター 10. 電源コード 11. エアスライド

## 用途

安全上のきまりを厳守し、Leister 純正アクセサリーをご使用になる場合、このホットエアーガンは同取扱説明書上に記載された、熱風を用いるすべての用途に適しています。

用途
SMD (表面実装) 部品および配線部品のハンダ付けおよびハンダ除去
熱可塑性プラスチック、個々の可塑材およびエラストマーアスファルト（板材、パイプ材、プロファイル材、シーリングメンブラン、コーティング繊維、フィルム、発泡剤、タイルおよびメンブラン）の溶接作業。 次のような工法を可能としています。重ね溶接、線材、バンド、熱板溶接、融接の各工法
湿った表面の乾燥作業
熱収縮式のホース、フィルム、バンドおよびハンダ接続部、成形部品の収縮作業
熱可塑性中間材料を成形、曲げる、または広げる場合の加熱作業
凍結した水管の解凍作業
溶剤を伴わない接着剤および融接型接着剤による接着・脱着作業
ラボ部品、ガラス製品および医療機器の消毒
銅製パイプ、ハンダ接続部、金属フィルムのハンダ付け作業
燃焼設備内における木屑、紙、炭、藁への着火
子牛の角取り作業（特殊装備 24V～使用）

## ノズルの取付け \*

 熱いノズルへ触ると重度の火傷の原因となることがあります。ツール上にノズルを装着または交換する際には、前もってノズルを完全に冷却させるか、または適切な工具を使用してこれを行なってください。

ノズルが落下すると、引火の原因となることがあります。ノズルは固くツールに取り付け、安定した状態を保ってください。

熱いノズルは置かれた表面上に引火することがあります。熱いノズルは必ず耐熱性表面上に置いてください。

不適切な、または破損したノズルを使用すると、熱風が逆流してツールを破損する恐れがあります。お手持ちのツールに適切な純正ノズルのみをご使用ください（表参照）。

ノズル 7 をヒーターパイプ 4 上にかぶせ、ボルト 6 を締めてください。

\* ノズルは付属品に含まれません。!

## 使用開始

電源コードおよびプラグに損傷がないかを確認してください。

電源電圧にご注意ください： 電源電圧はツール銘板に表示されている電圧と同じである必要があります。 最低  $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$  のコード径をもつ延長コードをご使用ください。

### スイッチを入れる：

段式スイッチ **3** または（および）エアスライド **11** で必要に応じた風量を設定します。 必要に応じてポテンショメーター **2** で温度を設定します。 電源スイッチ **1** を **I** にします。 加熱時間には約 5 分間を要します。

### スイッチを切る：

ツールを冷却する際には、ポテンショメータ **2** を **0** にあわせます。ツールが冷却したら、スイッチ **1** を **0** にあわせます。

### 操作上の留意点

- Leister Process Technologies およびサービス代理店では使用方法に関する研修を無料で行なっています。
- 材料メーカーによる溶接に関する指示および各国に定められた規格および基準に従ってテスト溶接を行なってください。テスト溶接を確認してください。 必要に応じて溶接温度を調整してください。

## メンテナンス、サービスおよび修理

- 電源コードおよびプラグに遮断、損傷がないかを確認してください。
- ツールへの作業を行なう前に：電源プラグを抜きます。
- 良質かつ安全な作業が行なえるよう、本ツールと通風溝は汚れの無い状態を保ってください。
- 必ず<sup>†</sup> Leister 純正アクセサリーを使用してください。
- ツールのエアフィルター **9** が汚れている場合には、電源を切った状態で、筆を使用して汚れを落としてください。
- カーボンブラシが最低長に達すると、ファンモーターが自動的に停止します。 カーボンブラシの運転可能時間は約 1200 時間です。カーボンブラシの交換は必ず<sup>†</sup> Leister サービス代理店にお任せください。

製造およびテストには細心の注意を払っていますが、ツールが万一故障した場合は、 Leister サービス代理店に修理をお任せください。

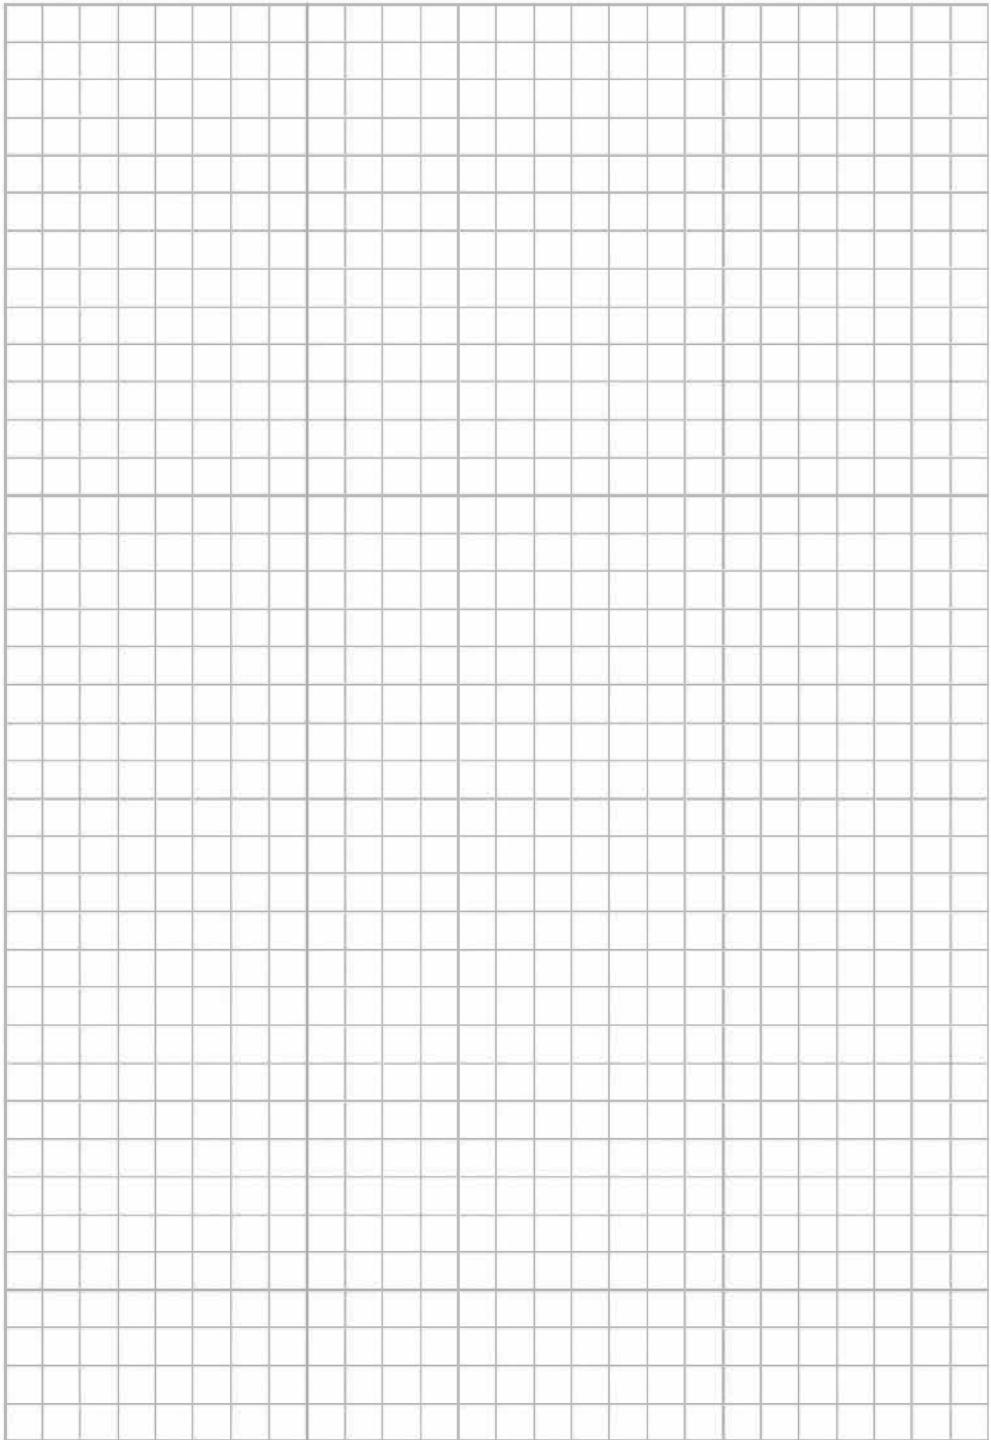
## 保証

当機器には直接の販売店パートナーにより保証または保証サービス権利がお買い上げの日付より有効となります。保証または保証サービスを請求なさる場合には（領収書または納品書等の証明書が必要）、製造ミスまたは加工ミスが販売パートナーにより交換品をお届けするか、または修理するなどで処理されます。ヒーターエレメントは保証サービスまたは保証内容から外されています。

その他の保証および保証サービスの請求は、強行法規の範囲内で認められません。

使用の過程で生じる自然な摩耗、過負荷、不適切な使用に起因する損傷は保証の対象外となります。

お客様が改造や変更を行なった場合、当社では一切の責任を負いかねます。また、このような製品も保証の対象外となります。



Your authorised Service Centre is:

Leister Technologies AG  
Galileo-Strasse 10  
CH-6056 Kaegiswil/Switzerland  
Tel. +41 41 662 74 74  
Fax +41 41 662 74 16  
[www.leister.com](http://www.leister.com)  
[sales@leister.com](mailto:sales@leister.com)